


## 補足の説明書(指示書)

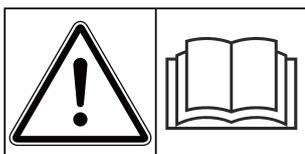

**本機を使用する前に本書をよくお読みください！**

**今後の使用のため大切に保管してください！**

この取扱説明書は機械の一部ととらえてください。機械の新品や中古品の提供者は、取扱説明書が機械に添付されていることを書面に表示する義務を負います。

# AXIS EMC ISOBUS

バージョン 6.00.00

5903174-m-ja-1124

インストラクション原文

お客様各位、

このたびは肥料散布機 AXIS EMC 用機械コントローラー AXIS EMC ISOBUS をお買い上げいただきありがとうございます。誠にありがとうございます。当社ではお客様にご満足いただけるよう最善を尽くしております。機械コントローラーは、その性能と品質によってお客様の信頼にお応えできる製品です。

万が一、お困りのことがございましたらお気軽にカスタマーサービスまでご連絡ください。



本機を使用する前に、この取扱説明書ならびに散布機の取扱説明書をよくお読みになり、記載された指示に従ってください。

この説明書には、お買い上げいただいた機械コントローラーの仕様には含まれない装備について記載されていることがあります。



#### 機械コントローラーと機械のシリアル番号にご注意ください

機械コントローラー AXIS EMC ISOBUS は、一緒に納品される肥料散布機に合わせてキャリブレーションを行った上で出荷されています。他の機械に接続する場合は、キャリブレーションのやり直しが必要となります。

下の欄に機械コントローラーと機械のシリアル番号を控えておいてください。機械コントローラーを機械に接続する際には、こちらの控えでシリアル番号を必ず確認してください。

電子式機械コントローラーのシリアル番号：

機械のシリアル番号：

機械の製造年：

#### 技術的改良

当社は絶えず製品の改良に努めております。このため、機械に必要と思われる場合はいかなる改良や変更も通知なしに行うことができるものとします。ただ、当社には既に販売された機械へこのような改良や変更を行う義務はありません。

その他疑問点がございましたらご遠慮なくお問い合わせください。

敬具

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

# 目次

<b>1 取扱説明</b>	<b>7</b>
1.1 本取扱説明書について	7
1.2 警告の意味	7
1.3 本書でのテキスト表示について	8
1.3.1 説明と手順	8
1.3.2 一覧表	8
1.3.3 参照	8
1.3.4 メニュー階層、ボタン、ナビゲーション	9
<b>2 構造と機能</b>	<b>10</b>
2.1 サポートされている機械の一覧	10
2.2 ディスプレイ	10
2.2.1 操作画面の説明	10
2.2.2 表示欄	13
2.2.3 測定スライドのステータス表示	14
2.2.4 セクションのステータス表示	15
2.2.5 EMC ステータスの表示	15
2.3 アイコン一覧	15
2.3.1 ナビゲーション	15
2.3.2 メニュー	16
2.3.3 アイコン 操作画面	17
2.3.4 その他のアイコン	20
2.4 構造的メニュー概要	21
<b>3 取り付けと設置</b>	<b>24</b>
3.1 トラクターの要求基準	24
3.2 接続および電源ソケット	24
3.2.1 電源供給	24
3.2.2 機械コントローラーの接続	24
3.2.3 計測スライドの準備	28
<b>4 操作</b>	<b>29</b>
4.1 機械コントローラーの起動	29
4.2 メニューのナビゲーション	29
4.3 メインメニュー	31
4.4 Fertiliser settings [肥料設定]	32

4.4.1	散布量	35
4.4.2	作業幅の設定	35
4.4.3	流量係数	36
4.4.4	肥料放出ポイント	37
4.4.5	キャリブレーションテスト	37
4.4.6	散布ディスクタイプ	39
4.4.7	回転数	40
4.4.8	境界散布モード	42
4.4.9	境界散布量	42
4.4.10	OptiPoint / OptiPoint Pro の計算	43
4.4.11	枕地モード	44
4.4.12	GPS コントロール情報	46
4.4.13	散布チャート	46
4.5	機械設定	51
4.5.1	AUTO/MAN モード	53
4.5.2	分量の +/-	54
4.6	高速排出	54
4.7	システム/テスト	56
4.7.1	合計データカウンター	57
4.7.2	テスト/診断	58
4.7.3	サービス	61
4.8	情報	61
4.9	重量トリップメーター	61
4.9.1	トリップメーター	62
4.9.2	残量 (kg、ha、m)	63
4.9.3	スケールのゼロ合わせ	64
4.10	作業用ライト (SpreadLight)	64
4.11	ホッパーカバー	66
4.12	その他の機能	67
4.12.1	単位系の変更	67
4.12.2	ジョイスティックの使用	68
4.12.3	無線 LAN モジュール	72
<b>5</b>	<b>肥料散布</b>	<b>74</b>
5.1	散布中に残量を確認する	74
5.2	補充	74
5.3	TELIMAT 境界散布装置	75
5.4	電動式 TELIMAT ユニット	76
5.5	セクションを使った作業	77
5.5.1	操作画面で散布タイプ表示	77
5.5.2	セクションを削減して散布する方法: VariSpread V8	78
5.5.3	セクションを削減して散布する方法: VariSpread pro	79
5.5.4	セクション散布と境界散布モードによる肥料散布	82
5.6	自動モード (AUTO km/h + AUTO kg) による肥料散布	83
5.7	アイドリング測定	84
5.7.1	自動アイドリング測定	84
5.7.2	手動アイドリング測定	86

---

5.8	AUTO km/h モードによる肥料散布.....	86
5.9	MAN km/h モードによる肥料散布.....	87
5.10	MAN scale モードによる肥料散布.....	88
5.11	GPS コントロール.....	90
<b>6</b>	<b>アラームメッセージと考えられる原因.....</b>	<b>94</b>
6.1	アラームメッセージの意味.....	94
6.2	障害/アラーム.....	98
6.2.1	アラームメッセージを確認する.....	98
<b>7</b>	<b>オプション装備.....</b>	<b>100</b>
<b>8</b>	<b>保証.....</b>	<b>101</b>



# 1 取扱説明

## 1.1 本取扱説明書について

この取扱説明書は機械コントローラーの一部です。

本取扱説明書は機械コントローラーの安全で、適切かつ経済的な使用およびメンテナンスのために重要な情報を含んでいます。これらに注意することで**危険を防い**だり、修理費用やダウンタイムを減らすことができ、制御する機械の信頼性と耐用年数を向上することができます。

本取扱説明書は、機械コントローラーの使用場所(トラクター内など)で手の届くよう保管してください。

取扱説明書は機械コントローラーの所有者、オペレーターの**自己責任**に代わるものではありません。

## 1.2 警告の意味

取扱説明書では、警告は危険度の高さと発生の確率により分類されています。

危険マークは肥料散布機の取扱いにおける、残留リスクに注意を向けるものです。本書で使用される警告は以下のように表示されます：

---

アイコン + シグナルワード

説明

---

### 警告の危険度レベル

危険度レベルはシグナルワードによって区別され、表記は以下のようになります：

#### 危険！

##### 危険のタイプと発生源

この警告は健康と生命を脅かす切迫した危険を意味します。

この警告を無視すると、重傷を負ったり死に至ったりする危険があります。

- ▶ この危険を防ぐため、記載された措置を必ず順守してください。

#### 警告！

##### 危険のタイプと発生源

この警告は健康と生命を脅かすおそれのある危険な状況を指します。

この警告を無視すると、重傷を負う可能性があります。

- ▶ この危険を防ぐため、記載された措置を必ず順守してください。

**⚠注意！**

**危険のタイプと発生源**

この警告は健康と生命を脅かすおそれのある危険な状況を指します。

この警告を無視すると怪我を招きます。

- ▶ この危険を防ぐため、記載された措置を必ず順守してください。

**通知！**

**危険のタイプと発生源**

この警告は、物的損害および環境損害から警告します。

この警告を無視すると、機械および環境の損害を招きます。

- ▶ この危険を防ぐため、記載された措置を必ず順守してください。



こちらは注記です：

使用のヒントや便利な情報を含む一般的な指示です。危険の警告は含まれません。

## 1.3 本書でのテキスト表示について

### 1.3.1 説明と手順

オペレーターが行う作業手順は以下に示されています。

- ▶ 作業手順 1 の指示
- ▶ 作業手順 2 の指示

### 1.3.2 一覧表

特定の順序のない列挙に関しては、黒丸付きの一覧表で示されています：

- 特性 A
- 特性 B

### 1.3.3 参照

文書内のその他のセクションの参照箇所には章の番号、見出し語またはページ番号が記載されています：

- 例：次もご注意ください 2 構造と機能

情報や指示としてその他の文書を参照文献に挙げる場合、正確な章やページ数は表示されません：

- 例：カルダンシャフトメーカーの取扱説明書の指示に従ってください。

### 1.3.4 メニュー階層、ボタン、ナビゲーション

メニューとは、メインメニュー画面にリストアップされているエントリを指します。

これらのメニューでは、サブメニューまたはメニュー項目がリストされており、ここで設定を行います(選択項目リスト、テキストや数字の入力、機能の開始)。

機械コントローラーの各種メニューとボタンは**太字**で表示されています。

目的のメニュー項目にいたる階層とパスは、メニューやメニュー項目の間に > (矢印) を挟んで示されています:

- システム/テスト > テスト/診断 > 電圧 は、メニュー項目電圧を、メニューシステム/テストおよびメニュー項目テスト/診断を介してアクセスできることを意味します。
  - 矢印 > は、スクロールホイールまたは画面 (タッチスクリーン) のボタンの操作に相当します。

## 2 構造と機能



ISOBUS に対応する様々な端末が多数存在するため、本章では、特定の ISOBUS 端末を指定せずに、電子式機械コントローラーの機能の説明に限定します。

- ISOBUS 端末の操作方法は、各取扱説明書を参照してください。

### 2.1 サポートされている機械の一覧



国によっては入手不可能なモデルもあります。

- AXIS-H 30.2 EMC、AXIS-H 30.2 EMC + W
- AXIS-H 50.2 EMC + W
- AXIS-M 20.2 EMC、AXIS-M 20.2 EMC + W
- AXIS-M 30.2 EMC、AXIS-M 30.2 EMC + W
- AXIS-M 50.2 EMC + W

#### サポートされている機能

- 対地速度に合わせた散布
- 電気式肥料放出ポイント調整
- 速度制御
  - AXIS-M 20.2/30.2/50.2 EMC (+W): ドライブシャフト回転数
  - AXIS-H 30.2/50.2 EMC (+W): 散布ディスク速度
- EMC - マスフローコントロール
- 無段階のセクション切り替え

### 2.2 ディスプレイ

最新のステータス情報や、電子式機械コントローラーの選択項目・入力項目がディスプレイに表示されます。

機械の運転に関する主要な情報は**操作画面**に表示されます。

#### 2.2.1 操作画面の説明



実際の操作画面の表示内容は、ユーザーが現場で選択した設定および機械タイプによって異なります。

##### ■ **AXIS-H**

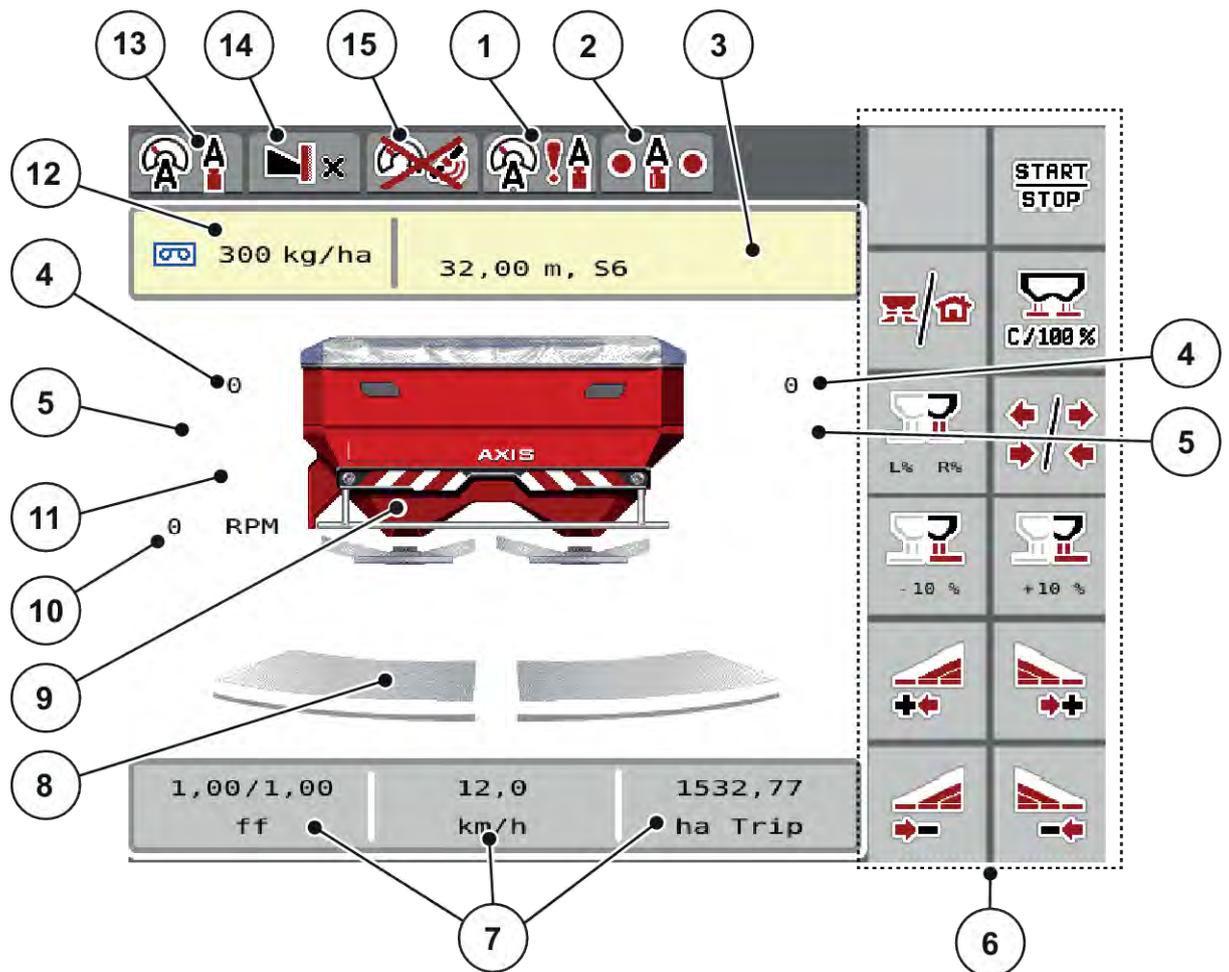


図 1: 機械コントローラー AXIS-H のディスプレイ

- |                                    |                                      |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| [1] GPS 信号                         | [9] 肥料散布機の画像表示                       |
| [2] EMC ステータス                      | [10] 右側/左側散布ディスク速度                   |
| [3] 肥料情報の表示 (肥料の名称、作業幅、散布ディスクのタイプ) | [11] 右側/左側分量変更                       |
| ボタン: 散布チャートの調整                     | [12] 肥料散布設定もしくはタスクコントローラによる、現在の肥料散布量 |
| [4] 右側/左側計測スライドの位置                 | ボタン: 散布量の直接入力                        |
| [5] 右側/左側肥料放出ポイントの位置               | [13] 選択中のモード                         |
| [6] ファンクションキー                      | [14] 縁/境界設定表示                        |
| [7] ユーザー設定表示欄                      | [15] AXMAT 機能が有効                     |
| [8] 右側/左側計測スライドの開ロステータス            |                                      |

#### ■ AXIS-M

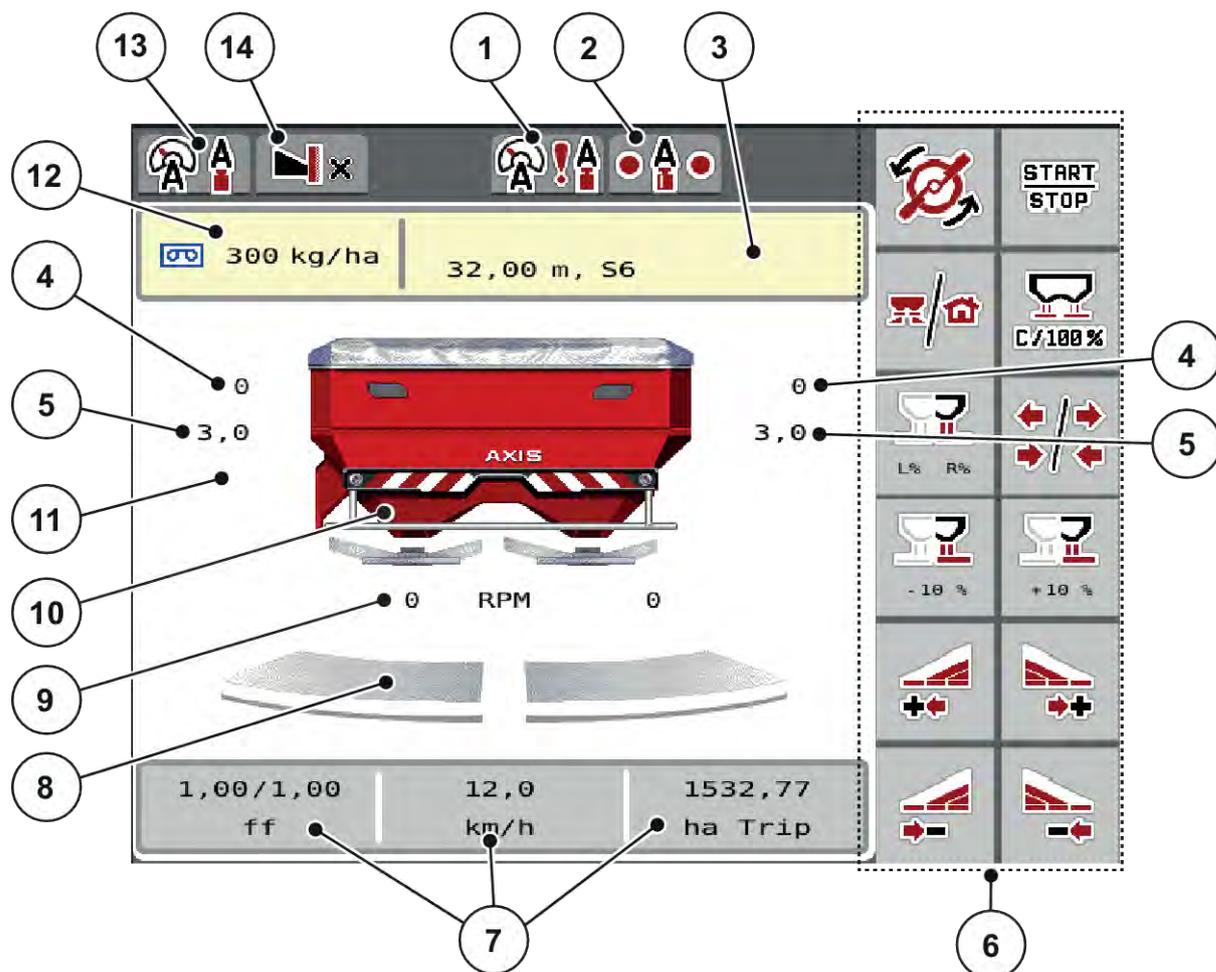


図2: 機械コントローラー AXIS-M のディスプレイ

- |                                 |                                      |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| [1] GPS 信号                      | [8] 右側/左側計測スライドの開閉ステータス              |
| [2] EMC ステータス                   | [9] AXMAT 機能が有効                      |
| [3] 肥料情報 (肥料の名称、作業幅、散布ディスクのタイプ) | [10] 肥料散布機の画像表示                      |
| ボタン: 散布チャートの調整                  | [11] PTO 速度                          |
| [4] 右側/左側計測スライドの位置              | [12] 肥料散布設定もしくはタスクコントローラによる、現在の肥料散布量 |
| [5] 右側/左側肥料放出ポイントの位置            | ボタン: 散布量の直接入力                        |
| [6] ファンクションキー                   | [13] 選択中のモード                         |
| [7] ユーザー設定表示欄                   | [14] 縁/境界設定表示                        |

## 2.2.2 表示欄

操作画面内の3つの表示欄はユーザーが自由に編集でき、次の値を画面に指定できます：

- 走行速度
- 流量係数 (FF)
- ha Trip
- kg Trip
- m Trip
- kg Rest
- m Rest
- ha Rest
- アイドリング時間（次のアイドリング測定までの時間）
- トルク 散布ディスクドライブ

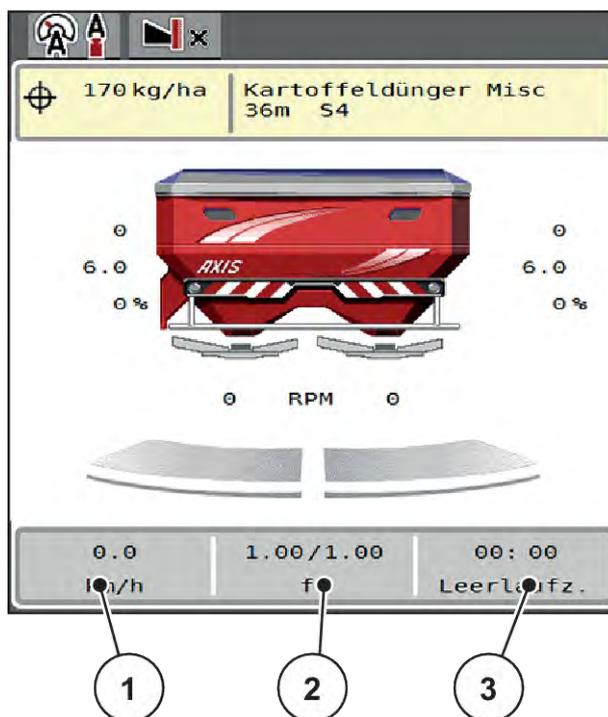


図 3: 表示欄

- [1] 表示欄 1  
[2] 表示欄 2

- [3] 表示欄 3

### 表示の選択

- ▶ タッチスクリーンで、各表示欄を押します。  
選択可能な項目がディスプレイにリストで表示されます。
  - ▶ 表示欄に使用したいものを指定します。
  - ▶ ボタン OK を押します。  
ディスプレイに操作画面が表示されます。
- 指定した表示欄には、設定した値が反映されます。

### 2.2.3 測定スライドのステータス表示

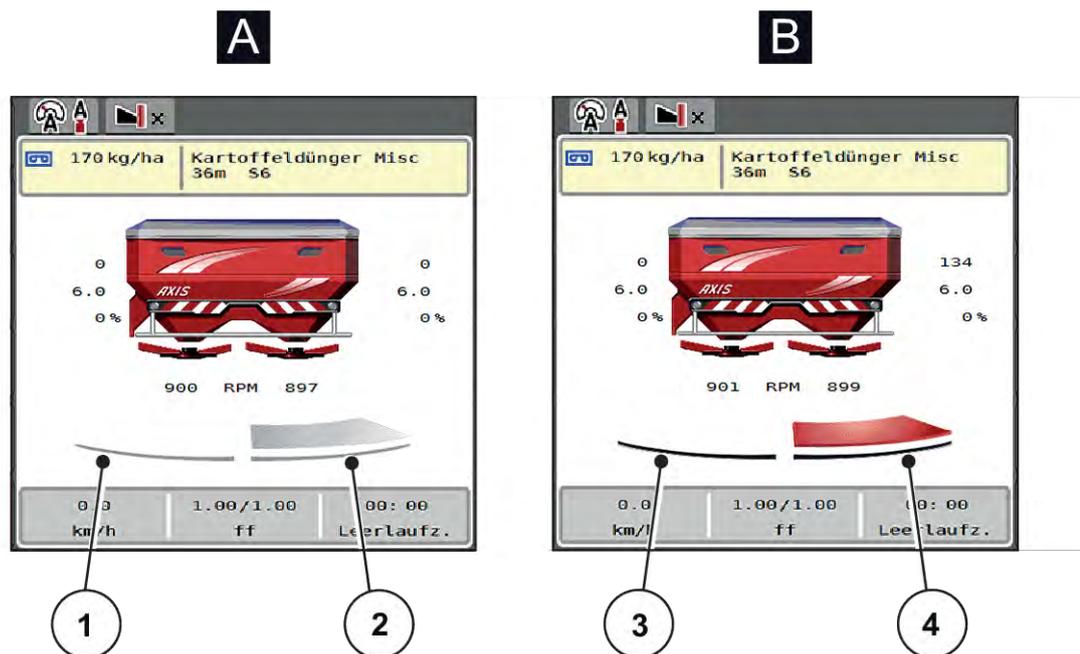


図 4: 測定スライドのステータス表示

[A] 肥料散布モード 停止中

[1] セクション 停止中

[2] セクション 作動中

[B] 肥料散布モードの機械

[3] セクション 停止中

[4] セクション 作動中



境界散布では、ひとつの散布サイド全体がすぐに無効にできます。これは、特に圃場の隅を迅速に散布するのに役立ちます。

▶ セクション削減のソフトキーを 500 ミリ秒より長く押します。

## 2.2.4 セクションのステータス表示

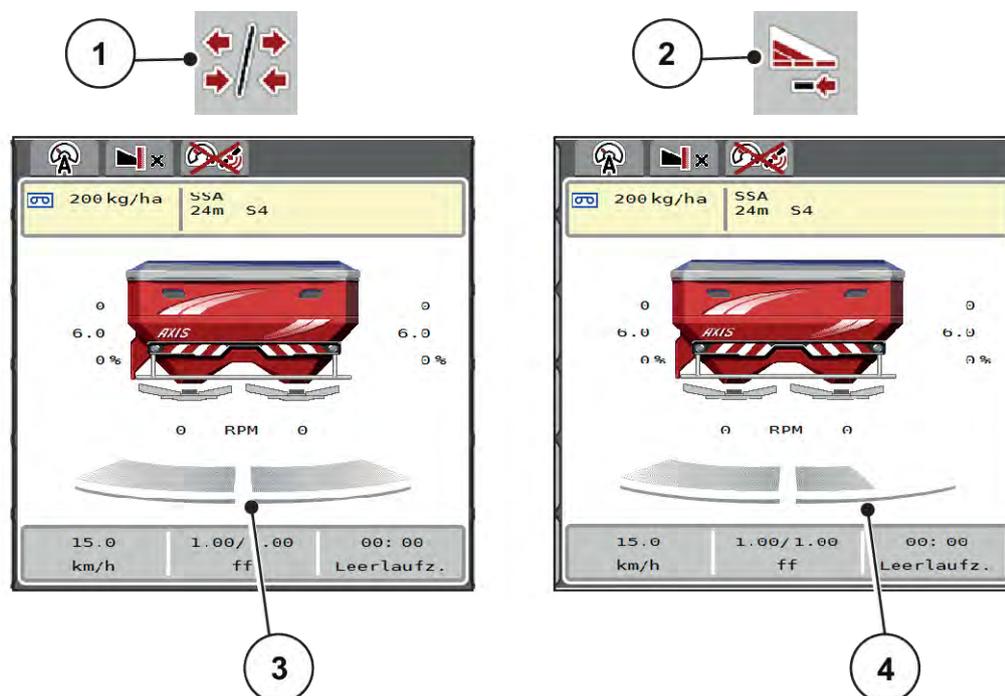


図 5: セクションのステータス表示

- [1] セクション/境界散布の切り替えボタン  
 [2] 右セクション削減キー  
 [3] 作業幅全体で有効化されたセクション

- [4] 右セクションは複数の部分幅の削減されています。

表示と設定に関する詳しい説明は、章 5.5 セクションを使った作業をご覧ください。

## 2.2.5 EMC ステータスの表示



EMC 制御のステータス

- 赤い点: 有効でない EMC 制御
- 緑の点: 有効な EMC 制御

縁/境界散布の場合、縁/境界散布サイドでは EMC 制御は有効ではないため、対応する側の点は赤のままです。

## 2.3 アイコン一覧

機械コントローラー AXIS EMC ISOBUS では、メニューや機能がアイコンで画面に表示されます。

### 2.3.1 ナビゲーション

アイコン	意味
	左へ移動; 前のページに移動

アイコン	意味
	右へ移動; 次のページに移動
	前のメニューに戻る
	メインメニューに戻る
	操作画面とメニュー画面の切り替え
	エラーメッセージを閉じる
	キャンセル、診断画面を閉じる

### 2.3.2 メニュー

アイコン	意味
	開いているメニュー画面からメインメニューにそのまま切り替える
	操作画面とメニュー画面の切り替え
	作業用ライト SpreadLight
	ホッパーカバー
	肥料散布機の設定
	装置の設定
	高速排出
	システム/テスト

アイコン	意味
	情報
	重量トリップメーター

### 2.3.3 アイコン 操作画面

アイコン	意味
	散布運転およびに散布量の制御を開始する
	肥料散布実行中; 散布量制御停止
	散布ディスクの始動
	散布ディスクの回転; 散布ディスクの停止
	散布量調整値をデフォルトの散布量にリセット
	操作画面とメニュー画面の切り替え
	左右または両散布サイドの、境界散布とセクションの切り替え
	左側はセクション散布、右側は境界散布
	右側はセクション散布、左側は境界散布
	左右または両散布サイドの境界散布

アイコン	意味
	OptiPoint Pro が有効 OptiPoint Pro が有効でない:アイコンが表示されない
	枕地モードが有効
	左右または両側の散布サイドにおける、余剰量/不足量の選択 (%)
	散布量変更 + (増量)
	散布量変更 - (減量)
	左側散布量変更 + (増量)
	左側散布量変更 - (減量)
	右側散布量変更 + (増量)
	右側散布量変更 - (減量)
	手動散布量変更 + (増量)
	手動散布量変更 - (減量)
	散布ディスク加速 (プラス)
	散布ディスク減速 (マイナス)


アイコン	意味
	左散布サイド 停止中
	左散布サイド 作動中
	右散布サイド 停止中
	右散布サイド 作動中
	左セクション減少 (マイナス) 境界散布モードでは: 長押し (>500 ms) で、ひとつの散布サイド全体が直ちに無効化されます。
	左セクション増加 (プラス)
	右セクション減少 (マイナス) 境界散布モードでは: 長押し (>500 ms) で、ひとつの散布サイド全体が直ちに無効化されます。
	右セクション増加 (プラス)
	境界散布機能/TELIMAT 右側を有効にする
	境界散布機能/TELIMAT 右側が有効
	境界散布機能 左側を有効にする
	境界散布機能 左側が有効

## 2.3.4 その他のアイコン


アイコン	意味
	アイドリング測定 (メインメニュー)
	境界散布モード (操作画面)
	縁散布モード (操作画面)
	OptiPoint Pro が有効 OptiPoint Pro が有効でない: アイコンが表示されない
	枕地モードが有効
	境界散布モード (メインメニュー)
	縁散布モード (メインメニュー)
	運転モード AUTO km/h + AUTO kg
	運転モード AUTO km/h
	運転モード MAN km/h
	運転モード MAN スケール
	EMC コントローラーは無効になっています
	EMC ステータス
	GPS 信号の喪失 (GPS J1939)
	最小質量流量を下回りました
	最大質量流量を超えています

## 2.4 構造的メニュー概要

- *AXIS M EMC*

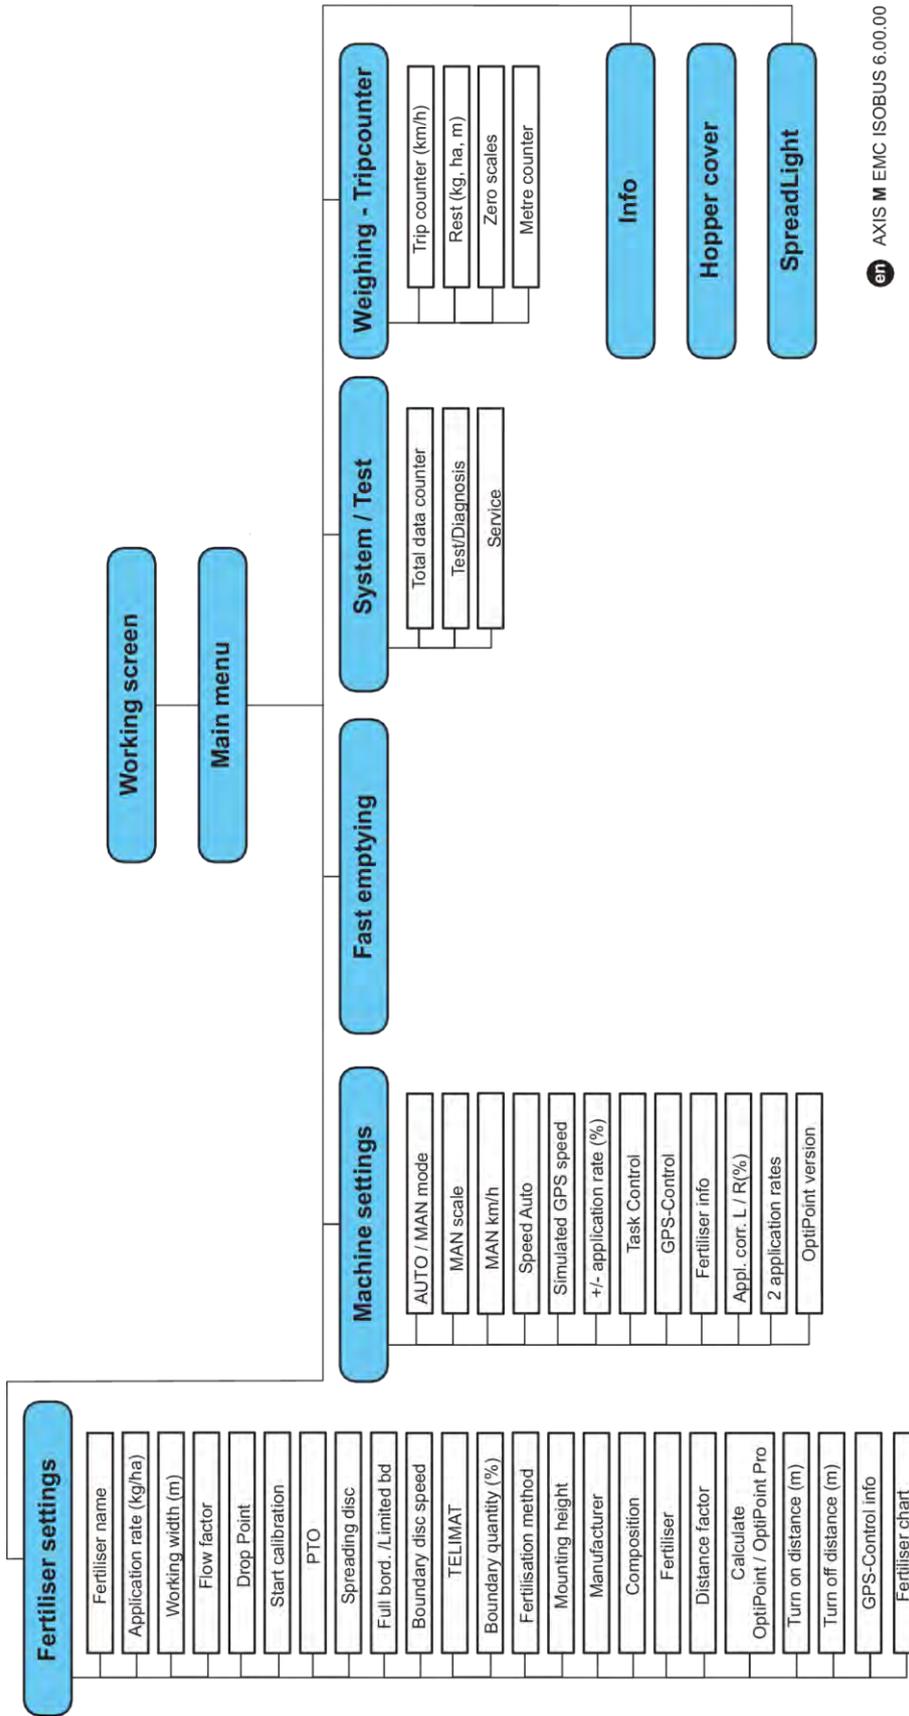

en AXIS M EMC ISOBUS 6.00.00

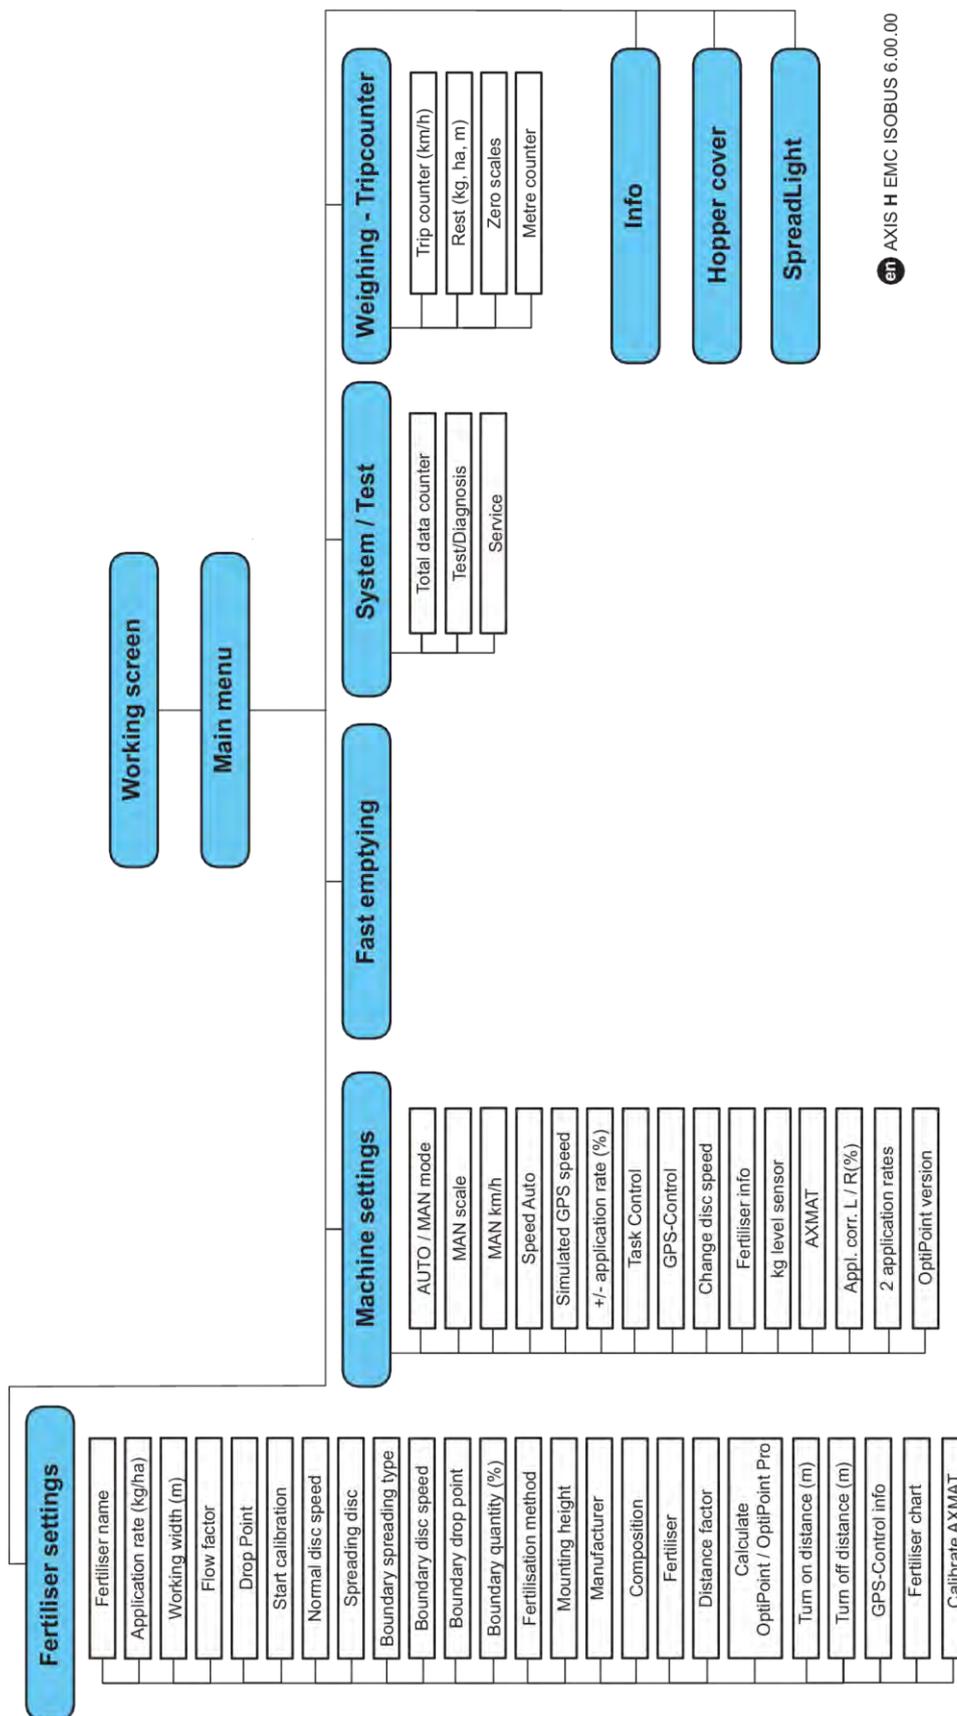

en AXIS H EMC ISOBUS 6.00.00

## 3 取り付けと設置

### 3.1 トラクターの要求基準

機械コントローラーを取り付ける前に、トラクターが下記の必要条件を満たしているか確認してください:

- 最小でも **11 V** の電圧が常に確保されねばなりません。それは同時に複数の電気負荷(エアコン、照明など)がある場合も同様です。
- トラクター油圧:**最大 210 bar**、単動または複動バルブ(機種によって異なります)
- AXIS-M: PTO 速度は次の値である必要があり、このとおりに設定してください(適切な作業幅確保のため厳守すること)。
  - AXIS-M 20.2、AXIS-M 30.2/40.2: 最低 **540 rpm**
  - AXIS-M 50.2: 最低 **750 rpm**



動力伝達ギアボックス非搭載のトラクターでは、適切にシフトダウンして、走行速度が PTO 速度 **540 rpm** (AXIS-M 20.2、AXIS-M 30.2) もしくは **750 rpm** (AXIS-M 50.2) に匹敵するよう調整してください。

- **AXIS-H 30 EMC: 45 l/min** の油圧出力、定電流またはロードセンシングシステム
- **AXIS-H 50 EMC: 65 l/min** の油圧出力、定電流またはロードセンシングシステム
- フリーリターン 最低 **NW 18 mm**
- 機械コントローラーと ISOBUS を接続するための 9 ピンソケット (ISO 11783) は、トラクターの後部に付いています
- 9 ピンターミナルプラグ (ISO 11783) で ISOBUS 端末と ISOBUS を接続します。



後部に 9 ピンソケットが備わっていないトラクターの場合は、トラクター用 9 ピンソケット (ISO 11783) が入った「トラクター取付セット」および走行速度センサーを、オプション装備として購入する必要があります。

### 3.2 接続および電源ソケット

#### 3.2.1 電源供給

機械コントローラーの電源は、トラクター後部の 9 ピンソケットから供給されます。

#### 3.2.2 機械コントローラーの接続

機械コントローラーと肥料散布機を接続する方法は、仕様によって異なります。個々の詳細については、機械の取扱説明書をご覧ください。

## ■ 接続図

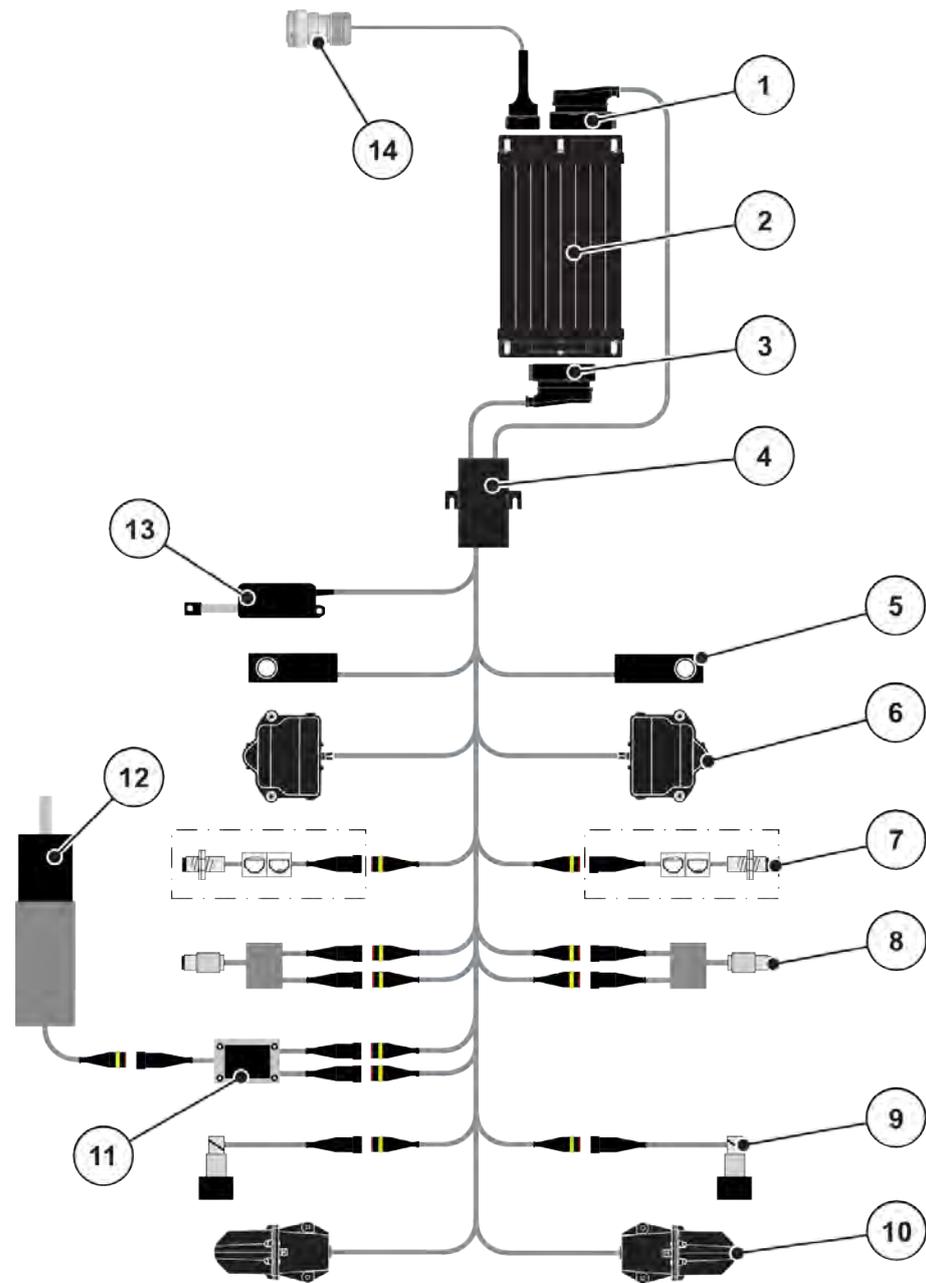


図 6: AXIS-H EMC : 接続図

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| [1] 機械のプラグ                | [8] トルクセンサー/速度センサー 左/右 |
| [2] 機械コントローラー             | [9] 比例弁 左/右            |
| [3] 機械のプラグ                | [10] 肥料放出ポイントモーター 左/右  |
| [4] ケーブルディストリビュータ         | [11] アジテーターの過電圧保護回路    |
| [5] ロードセル 左/右             | [12] アジテーターの電気モーター     |
| [6] 計測スライドの回転アクチュエーター 左/右 | [13] ホッパーカバーのアクチュエーター  |
| [7] 残量センサー 左/右            | [14] ISOBUS デバイスコネクタ   |

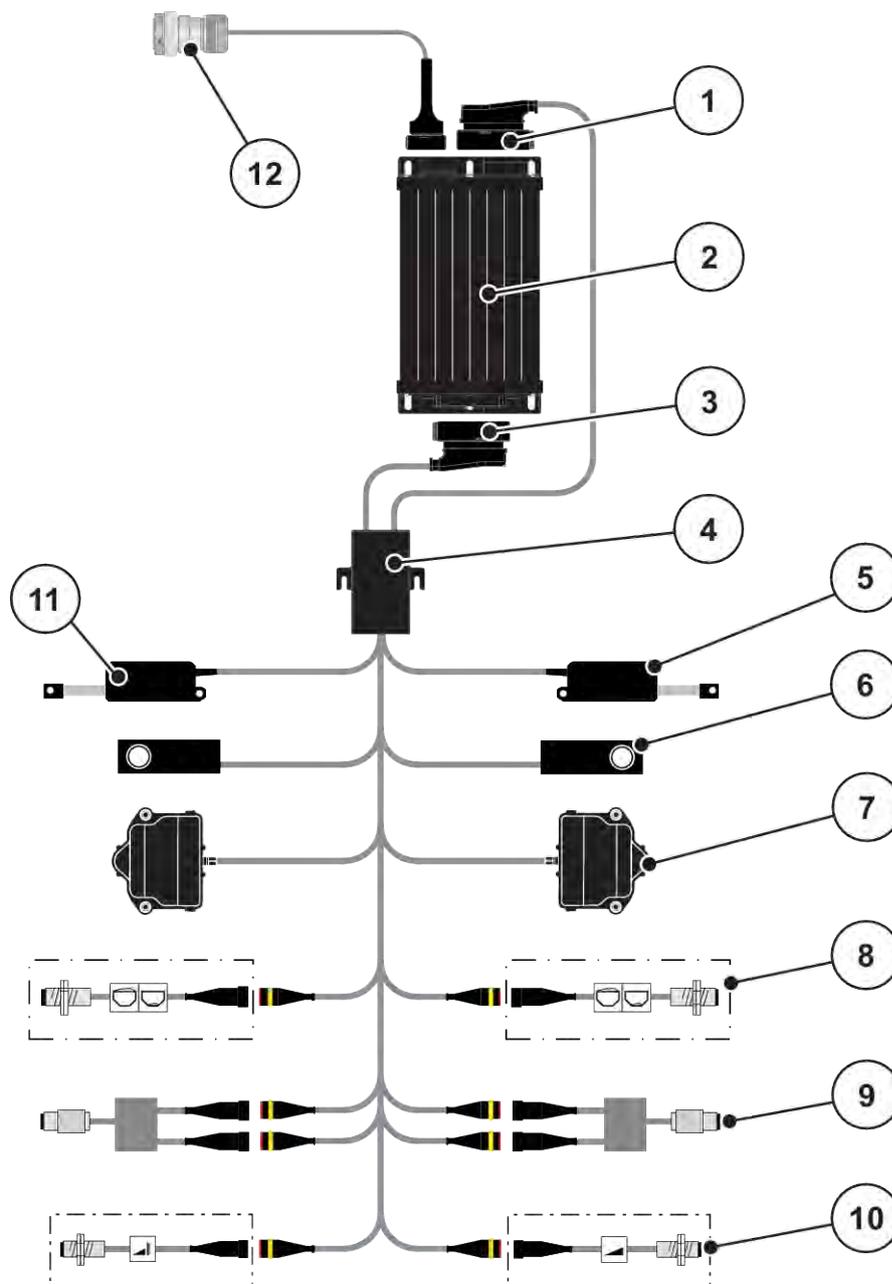


図 7: AXIS-M 20.2 EMC: 接続図

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| [1] 機械のプラグ            | [7] 計測スライドの回転アクチュエーター 左/右 |
| [2] 機械コントローラー         | [8] 残量センサー 左/右            |
| [3] 機械のプラグ            | [9] トルクセンサー/速度センサー 左/右    |
| [4] ケーブルディストリビュータ     | [10] TELIMAT センサー 上/下     |
| [5] TELIMAT のアクチュエーター | [11] ホッパーカバーのアクチュエーター     |
| [6] ロードセル 左/右         | [12] ISOBUS デバイスコネクタ      |

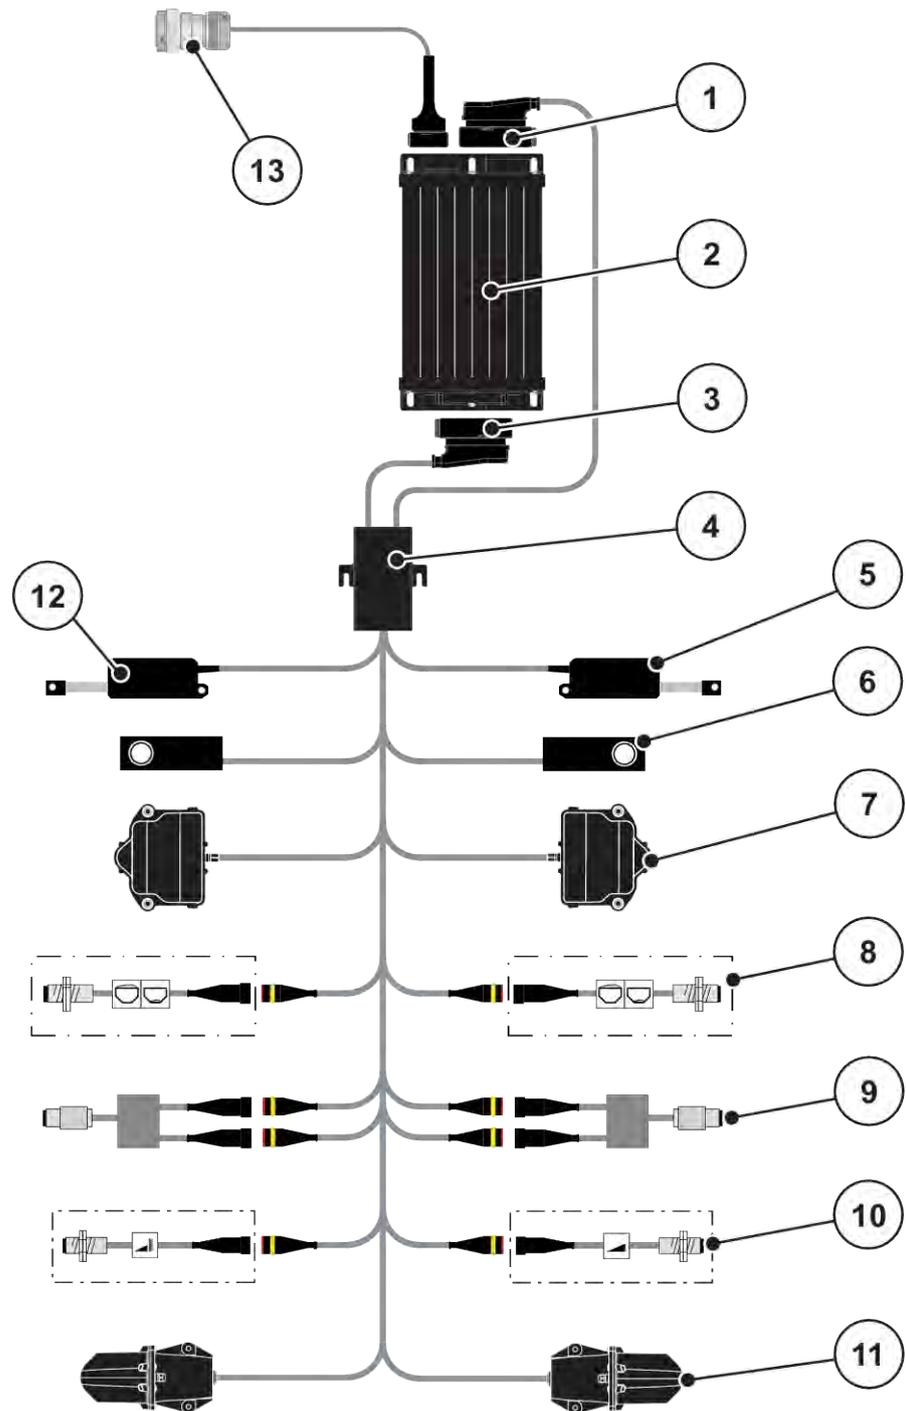


図 8: AXIS-M 30.2 EMC、AXIS-M 50.2: 接続図

- |                           |                        |
|---------------------------|------------------------|
| [1] 機械のプラグ                | [8] 残量センサー 左/右         |
| [2] 機械コントローラー             | [9] トルクセンサー/速度センサー 左/右 |
| [3] 機械のプラグ                | [10] TELIMAT センサー 上/下  |
| [4] ケーブルディストリビュータ         | [11] 肥料放出ポイントモーター 左/右  |
| [5] TELIMAT のアクチュエーター     | [12] ホッパーカバーのアクチュエーター  |
| [6] ロードセル 左/右             | [13] ISOBUS デバイスコネクタ   |
| [7] 計測スライドの回転アクチュエーター 左/右 |                        |

#### 3.2.3 計測スライドの準備

機械コントローラーには、散布量設定のための電動スライドアクチュエーターが搭載されています。



お客様の機械の取扱説明書を参照してください。

## 4 操作

### ⚠ 注意！

#### 肥料漏れによる怪我に注意

散布地点への走行中に不具合が発生すると、計測スライドが不用意に開く可能性があり、漏れ出た肥料で足を滑らせる、怪我をするなどの危険が生じます。

- ▶ 散布地点へ向かう前に、電子式機械コントローラーのスイッチを必ず切ってください。



各メニューの設定は、最適な自動質量流量制御 (M EMC 機能) にとって非常に重要です。

とりわけ以下のメニュー項目における、EMC の機能の特性については十分に気を付けてください。

- メニュー 肥料設定 > 散布ディスク、参照ページ: 39
- メニュー 肥料設定 > 散布ディスク速度 またはメニュー 肥料設定 > 通常速度、参照ページ: 40
- メニュー 機械設定 > AUTO/MAN モード、次の章を参照: 4.5.1

### 4.1 機械コントローラーの起動

#### 必要条件:

- 機械コントローラーが、機械とトラクターに正しく接続されていること。
  - 例は、章 3.2.2 機械コントローラーの接続を参照。
- 11 V の最小電圧が確保できていること。

- ▶ 機械コントローラーを起動します。

数秒後に機械コントローラーのスタート画面が表示されます。

まもなくして機械コントローラーに、起動メニューが数秒間、表示されます。

- ▶ Enter キーを押します。

続いて、操作画面が開きます。



### 4.2 メニューのナビゲーション



表示内容やメニュー間のナビゲーションに関する重要な注意事項は、次の章に記載してあります。1.3.4 メニュー階層、ボタン、ナビゲーション

以降の説明では、タッチスクリーンに触れる、もしくはファンクションキーを押すことによってメニューやメニュー項目を開く方法をご紹介します。

- ご使用の端末の取扱説明書を、必ずよくお読みください。

#### ■ メインメニューを開く



- ▶ ファンクションキーの**操作画面/メインメニュー**を押します。参照:2.3.2 メニュー。  
ディスプレイにメインメニューが表示されます。

#### タッチスクリーンでサブメニューを開く方法

- ▶ 目的のサブメニューのボタンを押します。

各操作を促すウィンドウが表示されます。

- テキスト入力
- 数値の入力
- 他のサブメニューでの設定



一つの画面にすべてのパラメータが一齊に表示されることはありません。メニューウィンドウ (タブ) の移動は、**右/左の矢印**を使って行うことができます。

#### ■ **メニューの終了**



- ▶ **戻る**キーを押して設定を確定します。

画面が**前のメニュー**に戻ります。



- ▶ **操作画面/メインメニュー**キーを押します。

**操作画面**に戻ります。



- ▶ **ESC** キーを押します。

**前の設定**が残ります。

画面が**前のメニュー**に戻ります。

### 4.3 メインメニュー

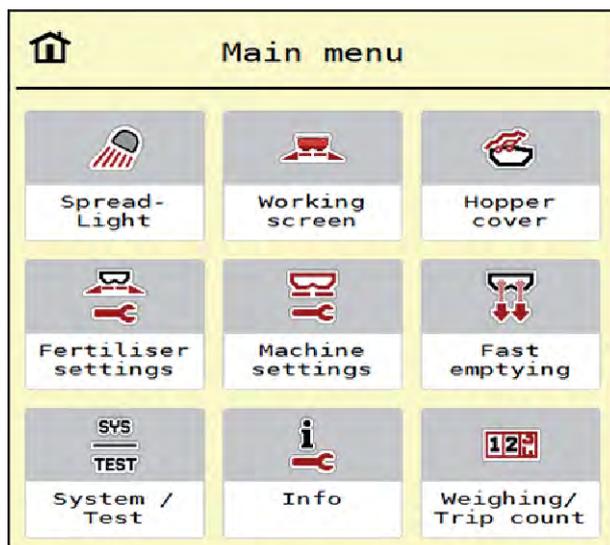


図 9: メインメニューとサブメニュー

サブメニュー	意味	説明
SpreadLight	作業用ライトのオン/オフ切り替え	4.10 作業用ライト (SpreadLight)
操作画面	運転画面への切り替え	
ホッパーカバー	ホッパーカバーの開閉	4.11 ホッパーカバー
肥料設定	肥料および散布に関する設定	4.4 Fertiliser settings [肥料設定]
機械設定	トラクターと機械の設定	4.5 機械設定
高速排出	機械を高速で空にするメニューへのアクセスボタン	4.6 高速排出
システム/テスト	機械コントローラーの設定と診断	4.7 システム/テスト
情報	機械のコンフィギュレーション表示	4.8 情報
重量トリップメーター	計量モードに使用する散布作業と機能に関する数値	4.9 重量トリップメーター

サブメニューのほかに、メインメニューでファンクションキー アイドリング測定 および 限界散布の種類 を選択できます。



- アイドリング測定: ファンクションキーを使うと、アイドリング測定を手動で開始することができます。章 5.7.2 手動アイドリング測定を参照。
- 限界散布の種類: 縁散布と境界散布のいずれかを選べます。

## 4.4 Fertiliser settings [肥料設定]



このメニューでは、肥料と散布に関する設定をおこないます。

▶ メニュー メインメニュー > 肥料設定を開きます。



一つの画面にすべてのパラメータが一斉に表示されることはありません。メニューウィンドウ (タブ) の移動は、右/左の矢印を使って行うことができます。

1		2		3		4	
3. Ammoniumsulfat ENSIN							
	Appl. rate (kg/ha)			200			
	Working width (m)			24.00			
	Flow factor			0.78			
	Drop point			6.0			
	Start calibration			...			

1		2		3		4		5	
	Normal disc speed			540					
	Spreading disc			S10					
Limited bd ▼									
	Bound. disc speed			540					
	Bound. drop point			5,0					
	Bound. quantity (%)			0					

図 10: メニュー 肥料設定 AXIS-H EMC、タブ 1 および 2

1		2		3		4	
8. <Fertiliser name>							
	Appl. rate (kg/ha)			250			
	Working width (m)			28.00			
	Flow factor			1.00			
	Drop point			6.0			
	Start calibration			...			

1		2		3		4	
	PTO			900			
	Spreading disc			S6			
Limited bd ▼							
	Bound. disc speed			750			
	Telimat			R 13			
	Bound. quantity (%)			-20			

図 11: メニュー 肥料設定、機械的駆動、タブ 1 と 2

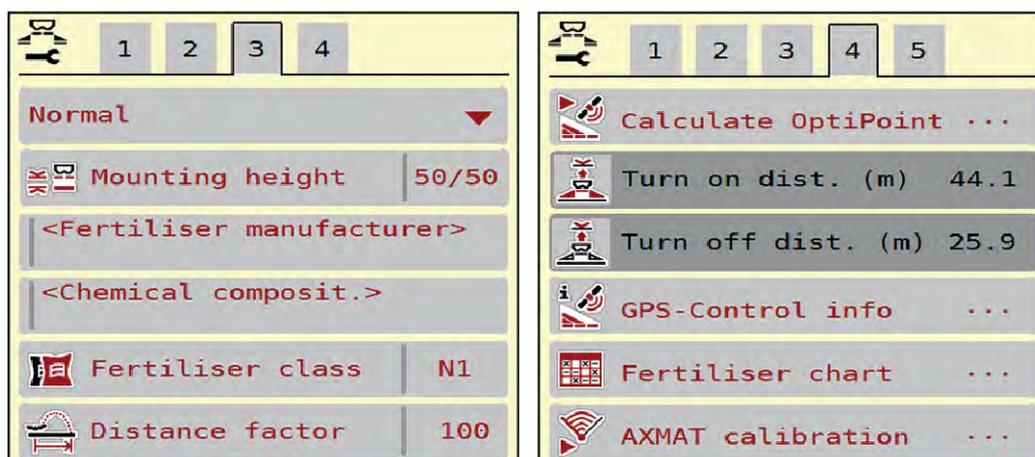


図 12: メニュー 肥料設定、タブ3 および4

サブメニュー	意味	説明
肥料の名称	散布チャートから選んだ肥料。	4.4.13 散布チャート
散布量(kg/ha)	指定の散布量を kg/ha で入力	4.4.1 散布量
作業幅 (m)	肥料を散布する作業幅を指定。	4.4.2 作業幅の設定
流量係数	使用する肥料の流量係数を入力	4.4.3 流量係数
肥料放出ポイント	肥料放出ポイントの入力 <b>電動放出ポイントアクチュエータ搭載の AXIS 向け: 肥料放出ポイントの設定</b>	機械の取扱説明書を参照してください。 4.4.4 肥料放出ポイント
キャリブレーションテストの開始	キャリブレーションテストを実行するサブメニューの起動	4.4.5 キャリブレーションテスト
通常速度	<b>AXIS-H</b> 散布ディスクの希望速度の入力 EMC (マスフローコントロール) に影響を与えます	4.4.7 回転数
PTO シャフト	<b>AXIS-M</b> EMC (マスフローコントロール) に影響を与えます  工場出荷時設定: <ul style="list-style-type: none"> <li>• AXIS-M 20.2/30.2: 540 rpm</li> <li>• AXIS-M 50.2: 750 rpm</li> </ul>	4.4.7 回転数

サブメニュー	意味	説明
散布ディスク	機械に搭載されている散布ディスクタイプの設定 設定は EMC (マスフローコントロール) に影響を与えます。	選択リスト: <ul style="list-style-type: none"> <li>• S4</li> <li>• S6</li> <li>• S8</li> <li>• S10</li> <li>• S12</li> <li>• S1 (AXIS-M 50.2 以外の全ての機械タイプ向け)</li> </ul>
限界散布の種類	選択リスト: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 境界</li> <li>• 縁</li> </ul>	矢印キーで選択、入力キーで確定
境界散布速度	境界散布モード時の速度のデフォルト設定	別入力ウィンドウへの入力
肥料放出ポイントの境界散布	境界散布モード時の、肥料放出ポイントのデフォルト設定	別入力ウィンドウへの入力
境界散布量 (%)	境界散布モード時の減量のデフォルト設定	別入力ウィンドウへの入力
TELIMAT	境界散布における TELIMAT 設定の保存	TELIMAT 搭載の AXIS-M 機械のみ
肥料の種類	選択リスト: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通常散布</li> <li>• 遅延散布</li> </ul>	矢印キーで選択、入力キーを押して確定
取付高さ	前 cm / 後 cm での入力  選択リスト: <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0/6</li> <li>• 40/40</li> <li>• 50/50</li> <li>• 60/60</li> <li>• 70/70</li> <li>• 70/76</li> </ul>	
メーカー	肥料メーカーの入力	
組成	化学組成のパーセンテージ	
肥料クラス	選択リスト	矢印キーで選択、入力キーを押して確定
距離パラメータの入力	散布チャートから選んだ距離係数の入力。OptiPoint 計算に必要	

サブメニュー	意味	説明
OptiPoint の計算	GPS コントロールパラメータの入力	4.4.10 OptiPoint / OptiPoint Pro の計算
開始距離 (m)	開始距離の入力	
停止距離 (m)	停止 (スイッチオフ) 距離の入力	
GPS コントロール情報	GPS コントロールパラメータの情報表示	4.4.12 GPS コントロール情報
散布チャート	散布チャートの管理	4.4.13 散布チャート
AXMAT をキャリブレーションする	<b>AXIS-H 50.2 のみ</b> AXMAT 機能のキャリブレーション サブメニューの起動	これにはオプション装備の取扱説明書を参照してください

#### 4.4.1 散布量



このメニューでは目的の散布量を設定値として入力します。

**散布量の入力:**

- ▶ メニュー 肥料設定 > 散布量(kg/ha)を開きます。  
ディスプレイには**現在有効な**散布量が表示されています。
- ▶ 入力フィールドに新しい値を入れます。
- ▶ **OK** を押します。

新しい値が機械コントローラーに保存されます。

#### 4.4.2 作業幅の設定



このメニューでは作業幅 (メートル) を設定できます。

- ▶ メニュー 肥料設定 > 作業幅 (m)を開きます。  
ディスプレイには**現在設定されている**作業幅が表示されています。
- ▶ 入力フィールドに新しい値を入れます。
- ▶ **OK** を押します。

新しい値が機械コントローラーに保存されます。



散布運転中は作業幅を変更することはできません。

### 4.4.3 流量係数



流量係数の範囲は **0.2~1.9** です。

同じ基本条件下 (km/h、作業幅、kg/ha) では次のことが言えます。

- 流量係数が**増大**すると、散布量が**減少**
- 流量係数が**減少**すると、散布量が**増大**

流量係数が既定の範囲を外れると、エラーメッセージが表示されます。章 6 アラームメッセージと考えられる原因を参照。

有機肥料や米を撒く場合は、必ず最小係数を 0.2 に下げてください。この操作を行わないと、エラーメッセージが消えなくなります。

キャリブレーションテストや散布チャートなどで先に流量係数が分かっている場合は、この選択項目の値を手入力してください。



メニューキャリブレーションテストの開始では、機械コントローラーを使って流量係数の算出と入力を行います。次の章を参照：4.4.5 キャリブレーションテスト

肥料散布機 AXIS-H EMC では、EMC マスフローコントロールが流量係数を割り出します。手入力も可能です。



流量係数の計算は運転モードによって異なります。流量係数についての詳細は、章 4.5.1 AUTO/MAN モードをご覧ください。

#### 流量係数の入力:

- ▶ メニュー 肥料設定 > 流量係数を開きます。  
ディスプレイには**現在設定されている流量係数**が表示されます。
- ▶ 散布チャートからの値を入力フィールドに入れます。



散布チャートにご使用になる肥料がない場合は、流量係数として **1.00** を入力してください。運転モード が AUTO km/h の時は、**キャリブレーションテスト**を実行して、使用する肥料の流量係数を正確に割り出すことをお勧めします。

- ▶ OK を押します。

新しい値が機械コントローラーに保存されます。



肥料散布機 AXIS EMC (運転モード AUTO km/h + AUTO kg) では、操作画面に流量係数を表示することをお勧めします。数値を表示しておく、散布作業中の流量係数の制御をモニタリングすることができます。章 2.2.2 表示欄を参照。

#### 4.4.4 肥料放出ポイント



肥料散布機 AXIS EMC の場合、電気式肥料放出ポイント調整以外での肥料放出ポイントの設定はできません。

- ▶ メニュー 肥料設定 > 肥料放出ポイントを開きます。
- ▶ 肥料放出ポイントの位置を、散布チャートから割り出します。
- ▶ 入力フィールドに算出した値を入れます。
- ▶ OK 押します。

ウィンドウ 肥料設定 が新たな肥料放出ポイントとともにディスプレイに表示されます。

肥料放出ポイントが遮断されると、アラーム 17 が表示されます。章 6 アラームメッセージと考えられる原因を参照。

#### ⚠ 注意！

##### 肥料放出ポイントの自動調節による怪我に注意

Start/Stop ファンクションキーを押すと、電動アクチュエータ (SpeedServos) が肥料放出ポイントをデフォルト値にセットします。この動作で怪我を招く恐れがあります。

- ▶ Start/Stop を押す前に、機械の危険エリアに誰もいないことを必ず確認してください。
- ▶ 「肥料放出ポイントの移動」アラームを Start/Stop で確定します。

#### 4.4.5 キャリブレーションテスト

#### ⚠ 警告！

##### キャリブレーションテスト中の怪我に注意

回転部品や散布中の肥料で、怪我をする恐れがあります。

- ▶ キャリブレーションテストの開始前に、すべての条件をクリアしていることを必ず確認してください。
- ▶ 機械の取扱説明書のキャリブレーションテストの章の内容に従ってください。



メニューキャリブレーションテストの開始は、重量計付き散布機およびすべての機械では、**操作モード**が AUTO km/h + AUTO kg の場合はロックされています。メニュー項目は無効になります。

このメニューではキャリブレーションテストを基に流量係数を算出し、機械コントローラーに保存します。

キャリブレーションテストの実施が必要なとき:

- 初めて散布を行う前
- 肥料の質が大きく変わったとき(水分、粉塵含有率の上昇、粒子が粗くなったなど)
- 新しいタイプの肥料を使用するとき

キャリブレーションテストは、停止状態での PTO シャフト作動時、またはテストセクション走行中に実施してください。

- 両方の散布ディスクを取り外します。
- 肥料放出ポイントをキャリブレーションテストポイント (値 0) に合わせます。

作業速度の入力:

- ▶ メニュー 肥料設定 > キャリブレーションテストの開始を開きます。

- ▶ 平均的な作業速度を入力します。

この値はキャリブレーションテストでスライダの調整計算に使用します。

- ▶ ボタン進むを押します。

新しい値が機械コントローラーに保存されます。

ディスプレイでキャリブレーションテストの 2 ページ目の画面が表示されます。



セクションの選択

- ▶ キャリブレーションテストを実行する散布サイドを指定します。

散布サイドのファンクションキーの左または

散布サイドのファンクションキーの右を押します。

選択した散布サイドのアイコンが赤で表示されます。



- ▶ **Start/Stop** を押します。

選択したセクションの計測スライドが開き、キャリブレーションテストが開始します。



キャリブレーションテストは、ESC キーを押すいつでも中止できます。計測スライドが閉じて、画面にメニュー肥料設定が表示されます。



キャリブレーションテストにかかる時間は、結果の正確性とは関係がありません。ただし、キャリブレーションに使用する肥料は少なくとも 20 kg 以上用意する必要があります。

- ▶ **Start/Stop** をもう一度押します。

キャリブレーションテストが終了しました。

計測スライドが閉じます。

キャリブレーションテストの 3 ページ目がディスプレイに表示されます。

### ■ 流量係数の再計算

#### ⚠ 警告！

##### 回転する機械部品によるケガのおそれあり！

回転する機械部品(ドライブシャフト、ハブ)に接触すると打撲、擦り傷、挫傷などのケガを負うおそれがあります。また、体の一部や物がはさまれたり巻き込まれることがあります。

- ▶ トラクターのエンジンを止めてください。
- ▶ 油圧装置のスイッチを切り、誤って始動することがないようにしてください。

- ▶ 収集量を測ります(容器の重さも考慮してください)。

- ▶ 重量を**収集量**のメニュー項目に入力します。

- ▶ **OK** を押します。

新しい値が機械コントローラーに保存されます。

ディスプレイに**流量係数の計算**メニューが表示されます。



流量係数は 0.4～1.9 の間で選択してください。

- ▶ 流量係数を確定します。

再計算した流量係数を適用する場合は、ボタン **流量係数の確認** を押します。

これまで保存してきた流量係数を適用する場合は、**ESC** を押します。

流量係数が保存されます。

ディスプレイに**肥料放出ポイントへの接近アラーム**が表示されます。

#### ⚠ 注意！

##### 肥料放出ポイントの自動調節による怪我に注意

**Start/Stop** ファンクションキーを押すと、電動アクチュエータ (SpeedServos) が肥料放出ポイントをデフォルト値にセットします。この動作で怪我を招く恐れがあります。

- ▶ **Start/Stop** を押す前に、機械の危険エリアに誰もいないことを必ず確認してください。
- ▶ 「肥料放出ポイントの移動」アラームを **Start/Stop** で確定します。

### 4.4.6

#### 散布ディスクタイプ



最適なアイドリング測定を行うために、メニュー肥料設定の入力内容に間違いがないことを確認してください。

- メニューの入力内容散布ディスクと通常速度または PTO シャフトは、ご使用の機械での実際の設定と必ず一致する必要があります。

搭載された散布ディスクのタイプは、工場出荷時にプリセットしてあります。お客様ご自身で機械に別の散布ディスクを取り付けた場合は、正しいタイプを入力してください。

- ▶ メニュー 肥料設定 > 散布ディスクを開きます。
- ▶ 選択リストで散布ディスクのタイプを指定します。

ディスプレイにウィンドウ肥料設定が表示されます。

### 4.4.7 回転数

#### ■ PTO シャフト



最適なアイドリング測定を行うために、メニュー肥料設定の入力内容に間違いがないことを確認してください。

- 散布ディスク および PTO シャフト のメニューの入力内容は、ご使用の機械での実際の設定と必ず一致する必要があります。

工場出荷時設定では、PTO 速度 750 rpm がデフォルトとして操作ユニットに予めプログラムされています。別の PTO 速度を設定したい場合は、操作ユニットに保存されている設定値を変更する必要があります。

- ▶ メニュー 肥料設定 > PTO シャフトを開きます。
- ▶ 速度を入力します。

ディスプレイに新たな PTO 速度を表示したウィンドウ肥料設定が現れます。



5.6 自動モード (AUTO km/h + AUTO kg) による肥料散布の章をご確認ください。

#### ■ 通常速度



最適なアイドリング測定を行うために、メニュー肥料設定の入力内容に間違いがないことを確認してください。

- 散布ディスク および通常速度 のメニューの入力内容は、ご使用の機械での実際の設定と必ず一致している必要があります。

工場出荷時設定では、速度 750 rpm がデフォルトとして予めプログラムされています。別の速度を設定したい場合は、保存されている設定値を変更する必要があります。

- ▶ メニュー 肥料設定 > 通常速度を開きます。
- ▶ 速度を入力します。

ディスプレイに新たな速度を表示したウィンドウ肥料設定が現れます。



5.6 自動モード (AUTO km/h + AUTO kg) による肥料散布の章をご確認ください。

### 4.4.8 境界散布モード

#### 唯一 AXIS-H

このメニューでは、圃場の端での作業に適した散布モードを選択できます。

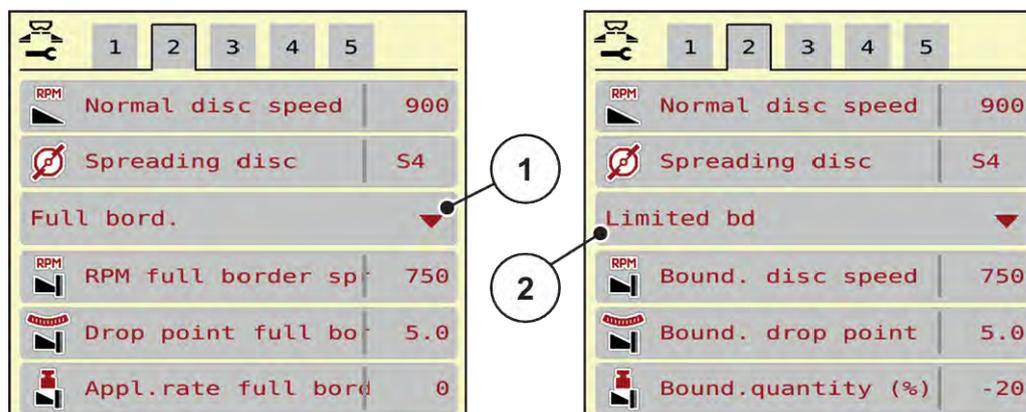


図 13: 境界散布モードの設定項目

[1] 縁散布

[2] 境界散布

- ▶ メニュー肥料設定を開きます。
- ▶ タブ 2 を開きます。
- ▶ 境界散布モード 縁 または 境界 を選択します。
- ▶ メニュー 回転数、肥料放出ポイント の値、または減量設定は、散布チャートに合わせて適宜調整してください。

### 4.4.9 境界散布量



このメニューでは減量設定 (パーセント) が行えます。この設定は、境界散布機能または TELIMAT ユニット (AXIS-M のみ) を有効化する際に適用されます。



境界散布側は 20 % 減量することをお勧めします。

#### 境界散布量の入力:

- ▶ メニュー 肥料設定 > 境界散布量 (%) を開きます。
- ▶ 入力フィールドに値を入れて確定します。

新たな境界散布量を表示したウィンドウ肥料設定が、ディスプレイに表示されます。

#### 4.4.10 OptiPoint / OptiPoint Pro の計算



メニュー OptiPoint の計算では、枕地における適切な開始距離もしくは停止距離を計算するためのパラメータを入力します。使用する肥料の距離係数の入力、正確な計算結果を得る上で極めて重要な意味を持ちます。

計算は、希望する散布プロセスの全データがメニュー 肥料設定 に転送されてから実行してください。



ご使用の肥料に適用される距離係数は、機械の散布チャートでご確認ください。

- ▶ メニュー肥料設定 > 距離係数で、規定の値を入力します。
- ▶ メニュー 肥料設定 > OptiPoint の計算を開きます。  
メニュー OptiPoint の計算の最初のページが表示されます。



表示された走行速度は切替地点付近の走行速度ですので、ご注意ください。章 5.11 GPS コントロールを参照。

- ▶ 切替地点での平均速度を入力します。  
メニュー 2 ページ目がディスプレイに表示されます。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ボタン進むを押します。  
メニュー 3 ページ目がディスプレイに表示されます。

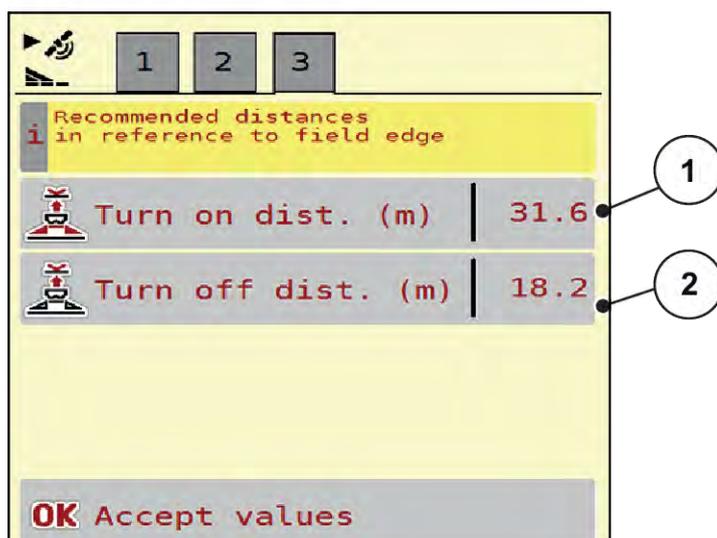


図 14: 3 ページ、OptiPoint の計算

番号	意味	説明
[1]	圃場の境界で、計測スライドが開いた状態になる箇所を基準にした距離 (メートル)。	図 48 開始距離 (圃場の境界との関連)
[2]	圃場の境界で、計測スライドが閉じた状態になる箇所を基準にした距離 (メートル)。	図 49 停止距離 (圃場の境界との関連)



このページのパラメータは手動で変更できます。章 5.11 GPS コントロールを参照。

#### 値を変更します

- ▶ 対象となるリスト項目を開きます。
- ▶ 新しい値を入力します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ ボタン値を採用を押します。

*OptiPoint の計算が行われました。*

*機械コントローラーのウィンドウが GPS コントロール情報 に変わります。*

#### 4.4.11 枕地モード

OptiPoint Pro 機能の表示:

- メインメニュー: 機械設定で **OptiPoint Pro** 機能を有効にすると、メインメニューに「OPTI」ファンクションキーが表示されます。
- 操作画面: このファンクションキーは、縁または境界散布機能が有効な場合にのみ、操作画面に表示されます。

**OptiPoint Pro 機能が有効:**

- ▶ 「OPTI」ファンクションキーを押して、枕地モードを起動します。

操作画面の対応するページ(左または右)に、枕地モードが有効であることを示すメッセージが表示されます。

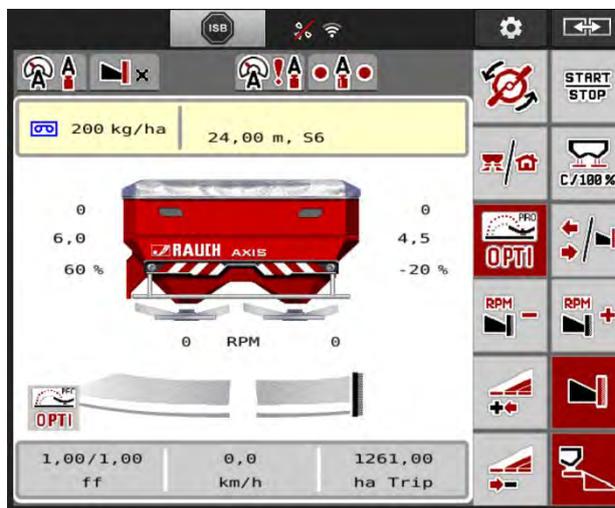


図 15:


「OPTI」ファンクションキーが有効になると、肥料量と肥料放出ポイントが一方的に増加します。変化した値は操作画面に表示されます。肥料量と肥料放出ポイントがどの程度増加するかは、肥料の設定によります。特に作業幅と肥料放出ポイントが大きい場合、枕地モードが有効になっても、肥料量と肥料放出ポイントが全く変わらないか、ごくわずかしか変わらない可能性もあります。

**⚠ 注意 !**

**散布エラーの可能性あり**

枕地モードの「OPTI」ファンクションキーは、枕地のレーンのみで有効にすることができます。そうしないと、肥料の量や肥料放出ポイントが変わるため、散布エラーが発生する可能性があります。

「OPTI」ファンクションキーは、赤でマークされたエリア、つまり枕地でのみ有効にすることができます。

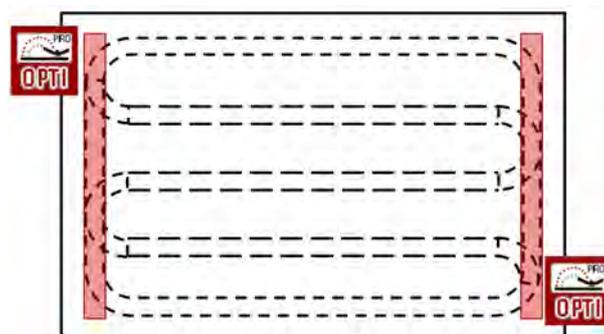**枕地モードを無効にする:**

- ▶ もう一度「OPTI」ファンクションキーを押します。

枕地モードが無効になります。

また、以下の場合、枕地モードは自動的に無効になります：

- START/STOP ファンクションキーを押して、散布プロセスを停止する
- 「セクション/境界散布の切り替え」ファンクションキーを押す
- 「境界散布機能が有効」ファンクションキーを押す

#### 4.4.12 GPS コントロール情報



メニュー GPS コントロール情報では、メニュー OptiPoint の計算で計算された設定値について通知されま

す。使用する端末に応じて、2 つの距離 (CCI、Müller Elektronik) もしくは 1 つの距離に 2 つの時刻値 (John Deere 等) が表示されます。

- ほとんどの ISOBUS 端末では、ここに表示された値 自動 が、GPS 端末の該当する設定メニューに適用されます。
- ただし一部の端末では、手動入力が必要です。



このメニューはあくまで情報として表示されます。

- ご使用の GPS 端末の取扱説明書を、必ずよくお読みください。

▶ メニュー 肥料設定 > GPS コントロール情報を開きます。

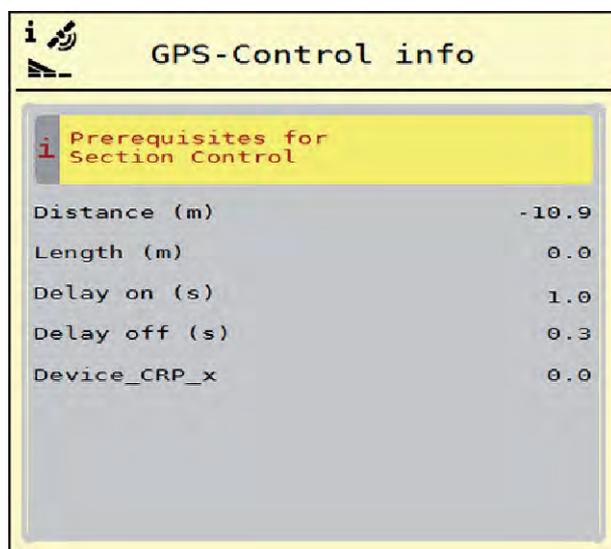


図 16: メニュー GPS コントロール情報

#### 4.4.13 散布チャート



このメニューでは、散布チャートの作成と管理が行えます。



散布チャートの選択内容は機械、肥料設定、機械コントローラーに影響を与えます。設定した散布量は、散布チャートの保存データから上書きされます。

#### 散布チャートの新規作成

最大で 30 件の散布チャート散を電子式機械コントローラーにて作成することが可能です。

- ▶ メニュー 肥料設定 > 散布チャートを開きます。

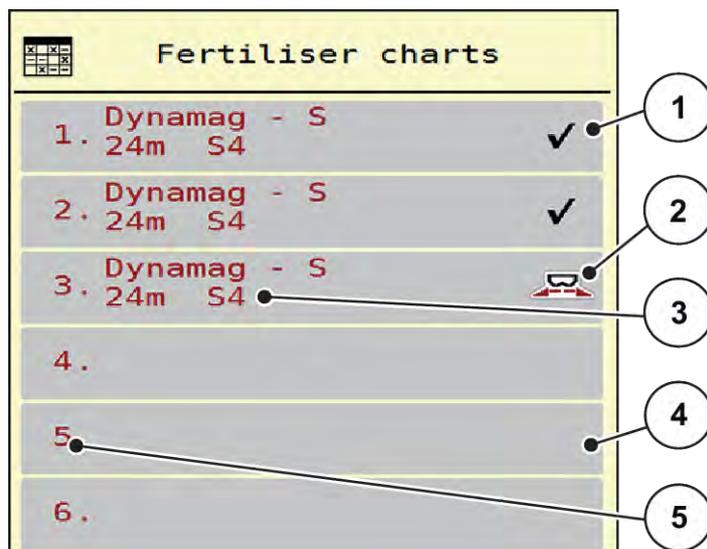


図 17: メニュー 散布チャート

- [1] 入力した数値を含む散布チャートの表示
- [2] 有効な散布チャートの表示
- [3] 散布チャートの名前フィールド
- [4] 空白の散布チャート
- [5] チャート番号

- ▶ 空白の散布チャートを選択します。

名前フィールドには、肥料の名称の他に作業幅と散布ディスクのタイプも入ります。

選択ウィンドウがディスプレイに表示されます。

- ▶ オプション開いて肥料設定に戻るを押します。

ディスプレイにメニュー肥料設定が表示され、選択したエレメントが有効な散布チャートとして肥料設定に読み込まれます。

- ▶ メニュー項目肥料の名称を開きます。

- ▶ 散布チャートの名前を入力します。



散布チャートには肥料の製品名を入れることをお勧めします。こうしておくと、散布チャートから肥料を選ぶときに分かりやすく、便利です。

- ▶ 散布チャートのパラメータを編集します。参照: 4.4 Fertiliser settings [肥料設定]。

### 散布チャートの選択

- ▶ メニュー 肥料設定 > 開いて肥料設定に戻るを開きます。
- ▶ 希望の散布チャートを選択します。  
選択ウィンドウがディスプレイに表示されます。
- ▶ オプション開いて散布材料の設定に戻るを選択します。

ディスプレイにメニュー肥料設定が表示され、選択したエレメントが有効な散布チャートとして肥料設定に読み込まれます。



既存の散布チャートを選択すると、メニュー肥料設定のすべての値が、選択した散布チャートからの保存された値(肥料放出ポイントや通常速度も含める)で上書きされます。

- 機械コントローラーは肥料放出ポイントを、散布チャートに保存した値まで動かします。

### 既存の散布チャートをコピーする

- ▶ 希望の散布チャートを選択します。  
選択ウィンドウがディスプレイに表示されます。
- ▶ オプションアイテムをコピーするを選択します。

散布チャートのコピーが、リスト内で空きがある場所の先頭に入ります。

### 既存の散布チャートを削除する

- ▶ 希望の散布チャートを選択します。  
選択ウィンドウがディスプレイに表示されます。



現在有効な散布チャートを削除することはできません。

- ▶ オプションアイテムを削除するを選択します。

散布チャートがリストから削除されます。

### ■ 選択した散布チャートを操作画面で管理

散布チャートは操作画面でも直接管理が可能です

- ▶ タッチスクリーンで散布チャート [2] ボタンを押します。  
有効な散布チャートが開きます。

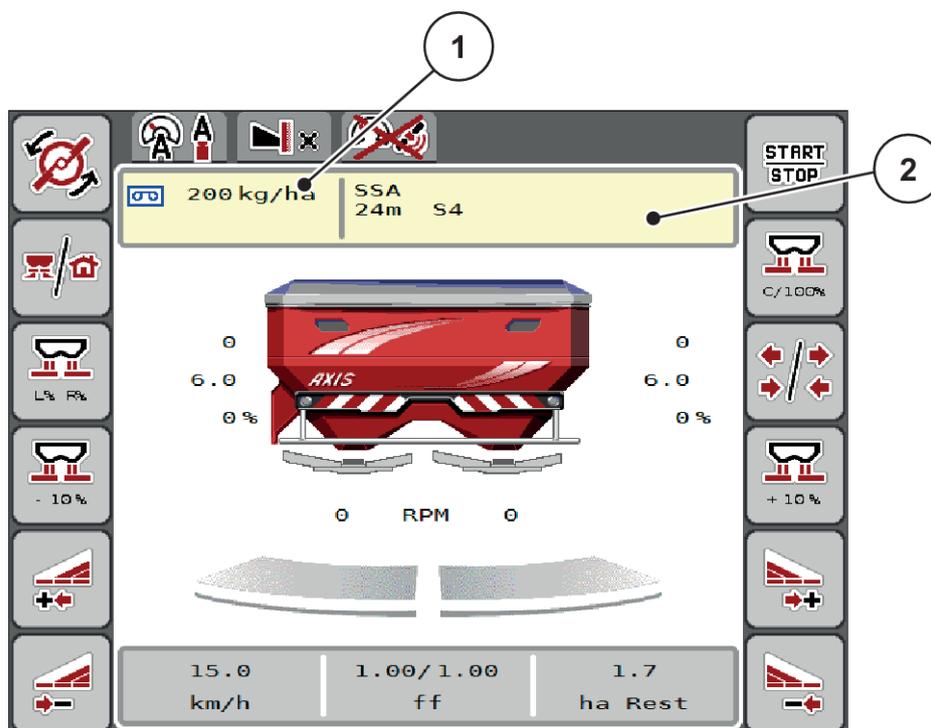


図 18: タッチスクリーンでの散布チャート管理

[1] ボタン 散布量

[2] ボタン 散布チャート

- ▶ 入力フィールドに新しい値を入れます。
- ▶ OK を押します。

新しい値が機械コントローラーに保存されます。

## 4.5 機械設定



このメニューでは、トラクターと機械に関する設定を行います。

- ▶ メニュー機械設定を開きます。

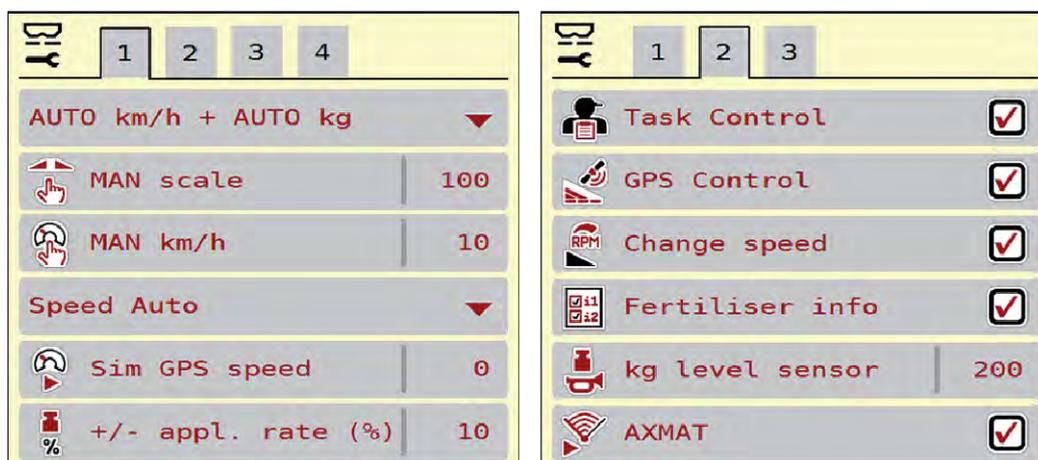


図 19: メニュー 機械設定、タブ1 および2

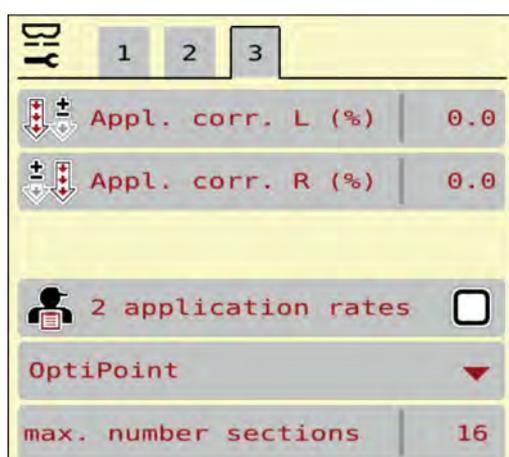


図 20: メニュー 機械設定、タブ3



一つの画面にすべてのパラメータが一斉に表示されることはありません。メニューウィンドウ (タブ) の移動は、右/左の矢印を使って行うことができます。

サブメニュー	意味	説明
AUTO/MAN モード	自動または手動の運転モードの設定	4.5.1 AUTO/MAN モード

サブメニュー	意味	説明
MAN スケール	手動のスケール値設定。(実行中の運転モード限定で適用)	別の入力ウィンドウに入力。
MAN km/h	手動の速度設定。(実行中の運転モード限定で適用)	別の入力ウィンドウに入力。
速度源/信号源	速度信号の選択/制限 <ul style="list-style-type: none"> <li>速度 AUTO (ギアまたはレーダー/ GPS を自動選択<sup>1)</sup>)</li> <li>GPS J1939<sup>1</sup></li> <li>NMEA 2000</li> </ul>	
Sim GPS 速度	GPS J1939 のみ: GPS 信号喪失時の走行速度の情報	<b>注意!</b> 入力した走行速度は必ず維持してください。
+/- 分量 (%)	様々な散布種類に対する分量変更のデフォルト設定	別入力ウィンドウへの入力
タスクコントロール	ISOBUS タスクコントローラー機能を有効にして、記録やアプリケーションマップの管理を行います。 <ul style="list-style-type: none"> <li>タスクコントロール オン (チェックマーク済)</li> <li>タスクコントロール オフ</li> </ul>	
GPS コントロール	機械のセクションを、GPS コントロールユニットを介して制御する機能を有効にします <ul style="list-style-type: none"> <li>タスクコントロール オン (チェックマーク済)</li> <li>タスクコントロール オフ</li> </ul>	
速度変更	<b>AXIS-H のみ</b> 境界散布モードの速度変更を、操作画面で行うための機能を有効にします。 この機能が無効になっている時は、パーセント (%) での変更のみ可能です。	
肥料情報	肥料情報 (肥料の名前、散布ディスクのタイプ、作業幅) を操作画面に表示します。	

<sup>1)</sup> GPS 信号の遮断によって生じたいかなる損失についても、機械コントローラーのメーカーではその責任を負いかねます。

サブメニュー	意味	説明
Kg 残量センサー	ロードセルからアラームメッセージが発信される残量を入力します	
AXMAT	<b>AXIS-H 50 のみ</b> AXMAT 機能を有効にする	これにはオプション装備の取扱説明書を参照してください。
散布量の訂正左 (%) 散布量の訂正右 (%)	入力した散布量と実際の散布量の差を修正します。  ・ 左側もしくは右側の値を選んでパーセントで修正します。	
2 散布量	アプリケーションマップを使用する作業の場合のみ: 右側と左側にそれぞれ、2つの別々の散布量を有効にします	
OptiPoint バージョン	使用する OptiPoint 計算の選択	

#### 4.5.1 AUTO/MAN モード

機械コントローラーは、速度信号を基にして自動的に散布量を制御します。制御の際は散布量、作業幅、流量係数も考慮されます。

デフォルトでは**自動モード**に設定されています。

手動モードは以下の条件の時だけ使用します:

- ・ 速度信号がない場合 (レーダーやレーダーセンサーがない、あるいは故障している)
- ・ ナメカジ駆除剤 (スラッグベレット) や小さな種 (ファインシード) を撒く場合



手動モードの場合は、散布物が均等に撒かれるよう、必ず**一定の走行速度**で作業してください。



それぞれの運転モードを使った散布作業については、章 5 **肥料散布**で説明しています。

メニュー	意味	説明
AUTO km/h + AUTO kg	自動計量を用いた自動モードの選択	ページ 83
AUTO km/h	自動モードの選択	ページ 86
MAN km/h	手動モード用走行速度調節	ページ 87

メニュー	意味	説明
MAN scale	手動モード用計測スライド調節 この運転モードは、スラッグペレットまたはファインシードの散布に適しています。	ページ 88

### 運転モードの選択

- ▶ 機械コントローラーを起動します。
- ▶ メニュー 機械設定 > AUTO/MAN モードを開きます。
- ▶ リストから希望のメニュー項目を選びます。
- ▶ OK 押します。
- ▶ 画面の案内に従って操作します。



操作画面に流量係数を表示することをお勧めします。数値を表示しておく、散布作業中のマスフローコントロール (質量流量制御) をモニタリングすることができます。参照: 2.2.2 表示欄。

- 散布作業での運転モードに関する重要な情報は、章 5 肥料散布に記載されています。

### 4.5.2 分量の +/-



このメニューでは、通常散布時の分量変更をパーセンテージで段階的に設定できます。

計測スライドの開き口のサイズは、基本値 (100 %) がデフォルトになっています。



運転中はいつでも、分量 +/- 機能キーで、散布量の +/- 分量だけ変更できます。C 100 %キーを押すと、デフォルト設定に戻すことができます。

#### 減量設定:

- ▶ メニュー 機械設定 > +/- 分量 (%)を開きます。
- ▶ 数値をパーセントで入力し、散布量を変更します。
- ▶ OK 押します。

### 4.6 高速排出



メニュー高速排出を使うと、散布後の機械をクリーニングしたり、残った肥料を早く出し切ることができます。

また、機械を保管する前に、高速排出を使って計測スライドを全開にし、その状態で散布のスイッチを切ることをお勧めします。この措置を講じておくと、ホッパーに湿気がこもるのを防ぐことができます。



高速排出を開始する前に、すべての必要条件が満たされていることを確認してください。また、肥料散布機の取扱説明書の指示に必ず従ってください (残留肥料の排出)。

#### 高速排出の実行:

- ▶ メニュー メインメニュー > 高速排出を開きます。

#### ⚠ 注意!

##### 肥料放出ポイントの自動調節による怪我に注意

EMC 機械の場合は、アラーム 肥料放出ポイントを始動する、はい = スタートが表示されます。Start/Stop ファンクションキーを押すと、肥料放出ポイントは自動的に位置 0 まで移動します。キャリブレーションテストの後、肥料放出ポイントは自動的にデフォルト値に戻ります。この動作は怪我や物損事故を招く恐れがあります。

- ▶ Start/Stop を押す前に、機械の危険エリアに誰もいないことを必ず確認してください。

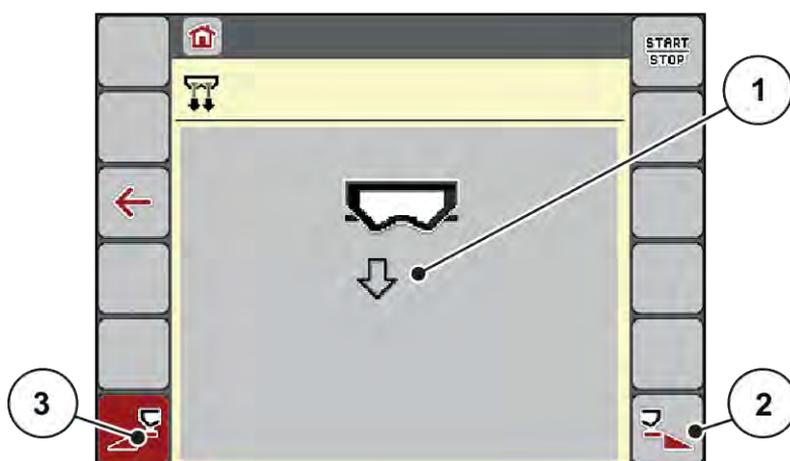


図 21: メニュー高速排出

- |  |                        |
|--|------------------------|
| [1] 高速排出のアイコン (この例では左側が選択されており、開始前の状態) | [2] 右セクションの高速排出 (選択済み) |
|  | [3] 左セクションの高速排出 (非選択)  |

- ▶ ファンクションキーで高速排出を行うセクションを選択します。  
選択したセクションがディスプレイにアイコン (図 21 位置 [3]) で表示されます。
- ▶ Start/Stop を押します。  
高速排出がスタートします。
- ▶ Start/Stop を押して、空になったホッパーを停止します。  
高速排出はこれで完了です。
- ▶ ESC 押して、メインメニューへ戻ります。

**⚠注意！****肥料放出ポイントの自動調節による怪我に注意**

EMC 機械の場合は、アラーム 肥料放出ポイントを開始する、はい = スタートが表示されます。Start/Stop ファンクションキーを押すと、肥料放出ポイントは自動的に位置 0 まで移動します。キャリブレーションテストの後、肥料放出ポイントは自動的にデフォルト値に戻ります。この動作は怪我や物損事故を招く恐れがあります。

- ▶ Start/Stop を押す前に、機械の危険エリアに誰もいないことを必ず確認してください。

保管の前に、機械コントローラーを使用して機械のホッパーを完全に排出できます。

**完全な排出:**

- ▶ 両方のセクションを選択します。
- ▶ **Start/Stop** を押します。  
*両方の計測スライドが開きます。*  
*肥料放出ポイントは、値 0 に左右に移動します。*
- ▶ 完全な排出キーを押して保持します。  
*肥料放出ポイントは、9.5 と 0 の値の間を移動し、肥料が放出されます。*
- ▶ 完全な排出キーを放します。  
*左右の肥料放出ポイントは値 0 に戻ります。*
- ▶ **Start/Stop** を押します。  
*肥料放出ポイントは自動的にデフォルト値へ移動します。*

**4.7 システム/テスト**

SYS  
TEST

このメニューでは、機械コントローラーのシステム設定およびテスト設定をおこないます。

- ▶ メニュー メインメニュー > システム/テストを開きます。

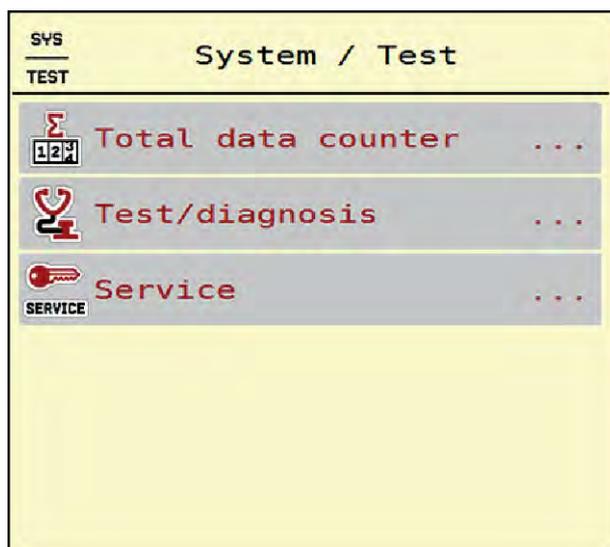


図 22: メニュー システム/テスト

サブメニュー	意味	説明
合計データカウンター	表示リスト <ul style="list-style-type: none"> <li>• 散布量 (kg)</li> <li>• 散布面積 (ha)</li> <li>• 散布時間 (h)</li> <li>• 走行距離 (km)</li> </ul>	4.7.1 合計データカウンター
テスト/診断	アクチュエーターとセンサーのチェック	4.7.2 テスト/診断
サービス	サービス設定	サービススタッフ専用につき、パスワードで保護されています。

#### 4.7.1 合計データカウンター



このメニューでは、散布でカウントされた合計値を表示します。

- 散布量 (kg)
- 散布面積 (ha)
- 散布時間 (h)
- 走行距離 (km)



このメニューはあくまで情報として表示されます。

Σ Total data counter	
kg calculated	712168
ha	1902.4
hours	93
km	673

図 23: メニュー 合計データカウンター

#### 4.7.2 テスト/診断



メニューテスト/診断では、すべてのアクチュエーターおよびセンサーの機能をチェックできます。



このメニューはあくまで情報として表示されます。

センサーのリストは機械の仕様によって異なります。

#### ⚠注意!

**移動する機械部品によるケガの恐れあり!**

テスト中は、機械の部品が自動的に動くことがあります。

- ▶ テストを実施する前に、機械の付近に人がいないか必ず確認してください。

サブメニュー	意味	説明
電圧	動作電圧の点検	
計測スライド	左右の計量スライドの移動	計測スライドの例
スライドのテストポイント	計測スライドの各地点への接近動作のテスト	キャリブレーションの点検
肥料放出ポイント	放出ポイントモーターの手動操作	
肥料放出用テストポイント	肥料放出ポイントへの移動	キャリブレーションの点検
LIN Bus	LIN Bus を介して登録されたアセンブリの点検	LIN Bus の例

サブメニュー	意味	説明
散布ディスク	散布ディスクを手動でオンにします	
アジテーター	アジテーターの点検	
EMC センサー	EMC センサーの点検	
ロードセル	センサーの点検	
残量センサー	残量センサーの点検	
AXMAT センサーステータス	センサーシステムの確認	
ホッパーカバー	アクチュエーターの点検	
SpreadLight	作業用ライトの点検	

#### ■ 計測スライドの例

▶ メニュー テスト/診断 > 計測スライドを開きます。

モーター/センサーのステータスがディスプレイに表示されます。

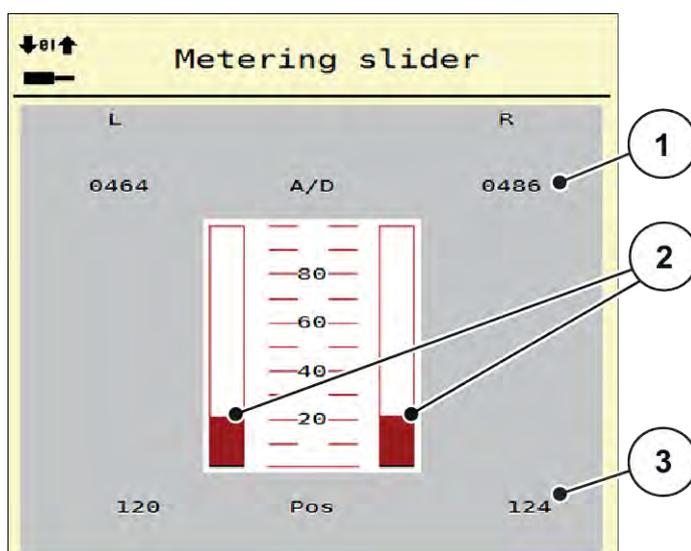


図 24: テスト/診断例: 計測スライド

[1] 信号表示

[3] 位置表示

[2] 信号の棒グラフ表示

信号には、左右それぞれの電気信号の状態が個別に表示されます。

**⚠注意！**

**移動する機械部品によるケガの恐れあり！**

テスト中は、機械の部品が自動的に動くことがあります。

- ▶ テストを実施する前に、機械の付近に人がいないか必ず確認してください。

計測スライドは矢印を使って上下に開閉できます。

### ■ LIN Bus の例

- ▶ メニュー システム/テスト > テスト/診断を開きます。

- ▶ メニュー項目 LIN Bus を開きます。

アクチュエーター/センサーのステータスがディスプレイに表示されます。

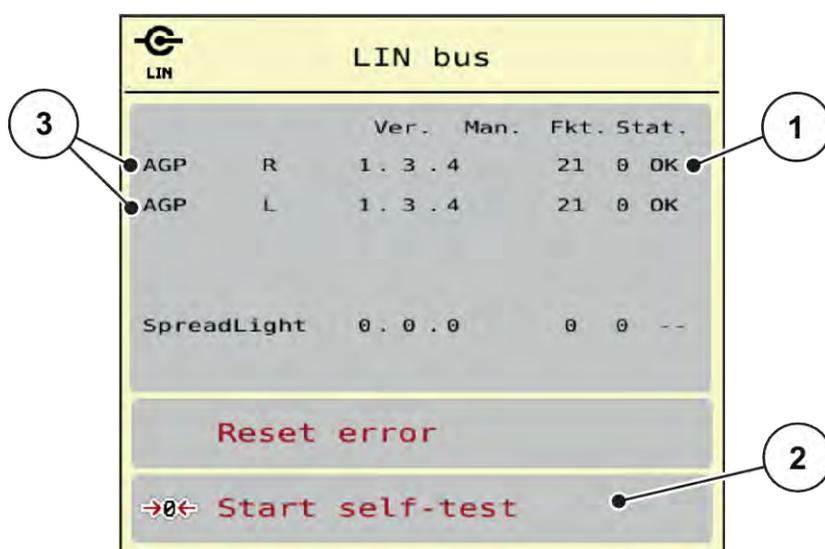


図 25: システム/テスト、例: テスト/診断

[1] ステータス表示

[3] 接続された装置

[2] セルフテストの開始

### Lin Bus パーティシパントのステータスの通知

装置には、異なるステータス表示があります。

- 0 = OK、装置は正常に作動
- 2 = 遮断
- 4 = 過負荷

**⚠注意！**

**移動する機械部品によるケガの恐れあり！**

テスト中は、機械の部品が自動的に動くことがあります。

- ▶ テストを実施する前に、機械の付近に人がいないか必ず確認してください。



システムが再起動するとステータスが点検され、通常はリセットされます。ステータスが自動的にリセットされない場合があるため、手動でリセットすることもできるようになりました。

- ボタンエラーをリセットするを押します。

### 4.7.3 サービス



Service [サービス] メニューの設定にはコード入力が必要です。設定の変更は、許可を得たサービススタッフのみが行うことができます。

## 4.8 情報



Info [情報]メニューでは、機械コントローラーに関する情報を見ることができます。



このメニューは機械の構成に関する情報を扱っています。

情報リストは機械の仕様によって異なります。

## 4.9 重量トリップメーター



このメニューでは、計量モードに使用する散布作業と機能に関する数値を扱います。

- ▶ メニュー メインメニュー > 重量トリップメーターを開きます。

メニュー *重量トリップメーター* が表示されます。

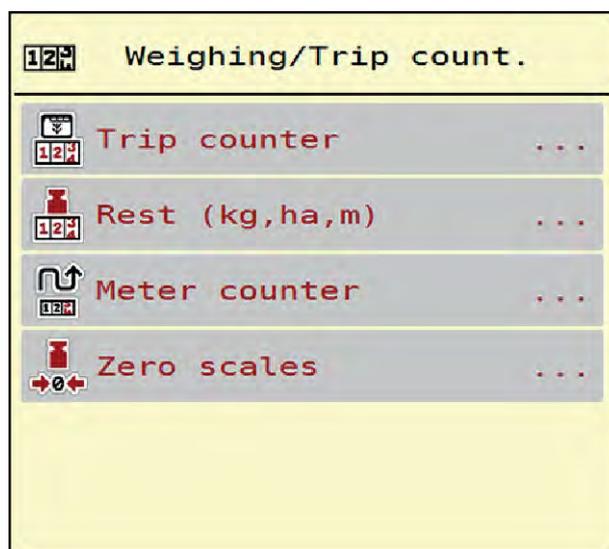


図 26: メニュー *重量トリップメーター*

サブメニュー	意味	説明
トリップメーター	散布量、散布面積、散布距離の表示	4.9.1 トリップメーター
残量 (kg、ha、m)	重量計付き散布機のみ:ホッパーの残量表示	4.9.2 残量 (kg、ha、m)
メーターカウンター	前回メーターカウンターをリセットして以降の、走行距離の表示	リセット (ゼロに戻す) 操作キー: <b>C</b> <b>100%</b> キー
スケールのゼロ合わせ	重量計付き散布機のみ:空の重量計の値を「0 kg」に設定。	4.9.3 スケールのゼロ合わせ

### 4.9.1 トリップメーター



このメニューでは、終了した散布作業の確認、残量の確認、削除によるトリップカウンターのリセットを行えます。

▶ メニュー 重量トリップメーター > トリップメーターを開きます。

メニュートリップメーター が表示されます。

計測スライドを開いた状態でも、散布作業の間に Tip counter [トリップメーター]メニューを開いて、現在の値を知ることができます。



散布作業の間、常にこれらの数値を確認したい場合は、操作画面の選択式表示欄に、kg Trip、ha Trip または m Trip を指定することができます。参照: 2.2.2 表示欄。

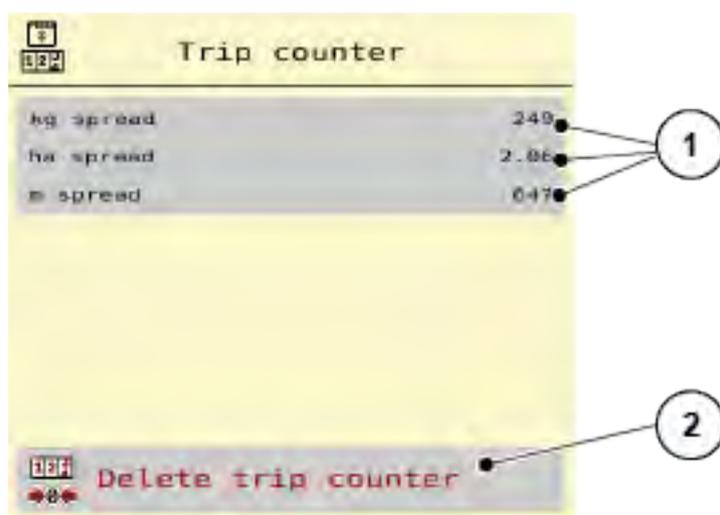


図 27: メニュートリップメーター

[1] 散布した量、面積、距離の表示欄

[2] トリップメーターの削除

### トリップメーターの削除

- ▶ サブメニュー重量トリップメーター > トリップメーターを開きます。  
ディスプレイには前回削除した後から算出した散布量、散布面積、走行距離が表示されます。
- ▶ ボタントリップメーターの削除を押します。

トリップメーターのすべての値が0にリセットされます。

## 4.9.2 残量 (kg, ha, m)



メニュー残量 (kg, ha, m) では、ホッパーに残っている肥料の量を確認できます。同じく、作業可能と推定される残りの ha spread [面積 (ha)] と m spread [距離 (m)] がメニューで表示されます。

- ▶ メニュー 重量トリップメーター > 残量 (kg, ha, m) を開きます。

メニュー残量 (kg, ha, m) が表示されます。



現在の積載量は、**重量計付き散布機**の計量器でのみ算出できます。その他全ての散布機では、肥料の平均残量は肥料設定と機械設定、ならびに走行信号から算出します。また、充填量の入力は手動で行う必要があります (下記参照)。散布量と作業幅の値をこのメニューで変更することはできません。これらはあくまで情報として表示される項目です。

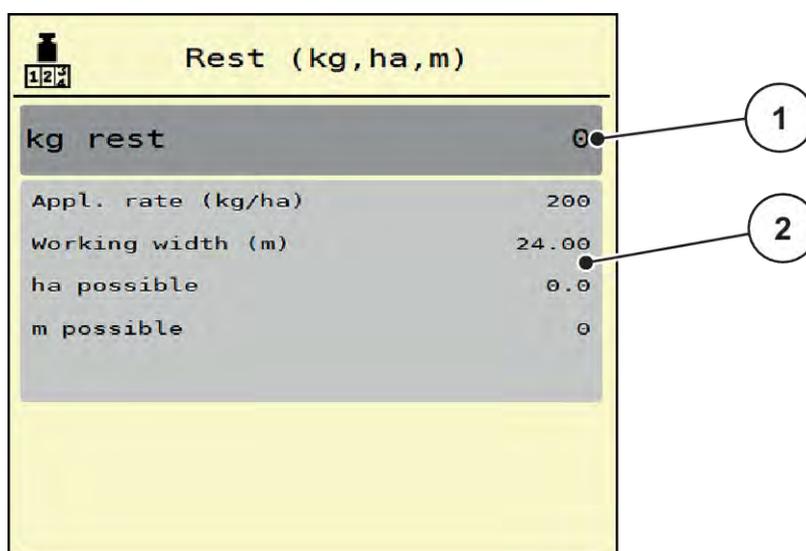


図 28: メニュー 残量 (kg, ha, m)

[1] 残量 (kg) 入力フィールド

[2] 表示欄散布量、作業幅、および散布可能な面積と距離

### ロードセル非搭載機の場合

- ▶ ホッパーに肥料を補充します。
- ▶ kg rest [残量 (kg)] エリアに、現在ホッパーに入っている肥料の総重量を入力します。

装置が散布可能な面積と距離を計算します。

### 4.9.3 スケールのゼロ合わせ

#### ■ 重量計付き散布機のみ



このメニューでは、ホッパーが空の時に、ホッパー自体の重さを除いて 0 kg とセットすることができます (風袋引き)。

ゼロスケールにあたっては、以下の条件が揃っている必要があります。

- ホッパーが空になっていること
- 機械が静止していること
- PTO シャフトがオフになっていること
- 機械が水平に、かつ地面に着いていない状態で置いてあること
- トラクターが静止していること

ゼロスケールの実行:

- ▶ メニュー 重量トリップメーター > スケールのゼロ合わせを開きます。
- ▶ ボタンスケールのゼロ合わせを押します。

重量計が空の時の、重量計の値が「0 kg」に設定されました。



残量を正確かつスムーズに測るためにも、使用前は毎回ゼロスケールを実行してください。

### 4.10 作業用ライト (SpreadLight)



このメニューでは、機能 SpreadLight を有効にしたり、夜間モードでも散布画像を監視したりできます。

作業用ライトは、自動または手動モードにおいて、機械コントローラーを介してオンまたはオフにできます。

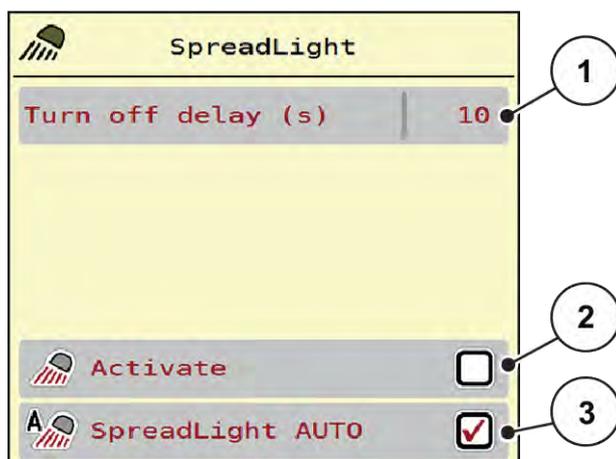


図 29: メニュー SpreadLight

[1] スイッチオフ時間 (秒)

[3] 自動モードを有効にします

[2] 手動モード: 作業ライトをオンにします



#### 自動モード:

自動モードでは、計測スライドが開き散布プロセスが開始されると、作業用ライトがオンになります。

- ▶ メニュー メインメニュー > SpreadLight を開きます。
- ▶ メニュー項目 SpreadLight AUTO [3]にチェックを入れます。  
計測スライドが開くと作業用ライトが点灯します。
- ▶ シャットダウン時間 [1] を秒単位で入力します。  
計測スライドが閉じている間は、設定した時間が経過すると作業用ライトが消灯します。  
0~100 秒の範囲。
- ▶ メニュー項目 SpreadLight AUTO [3]からチェックを外します。  
自動モードは無効になっています。



#### 手動モード:

手動モードでは、作業用ライトをオンまたはオフに切り替えられます。

- ▶ メニュー メインメニュー > SpreadLight を開きます。
- ▶ メニュー項目起動する [2]にチェックを入れます。  
チェックを外すか、メニューを終了するまで、作業用ライトが点灯し続けます。

## 4.11 ホッパーカバー

**警告！**

動力操作部品で挫傷・切創を負うおそれあり

ホッパーカバーが予告なく動いて、ケガをするおそれがあります。

- ▶ 危険エリア内に誰も人がいないようにしてください。

機械 AXIS EMC には、電気制御式のホッパーカバーが採用されています。圃場の端で再補充する際に、操作ユニットと電動ドライブでホッパーカバーを開閉できます。



このメニューでできることは、ホッパーカバーの開閉を行うアクチュエーターの操作に限られています。機械コントローラー AXIS EMC ISOBUS はホッパーカバーの正確な位置を検知しません。

- ホッパーカバーの動きを監視します。

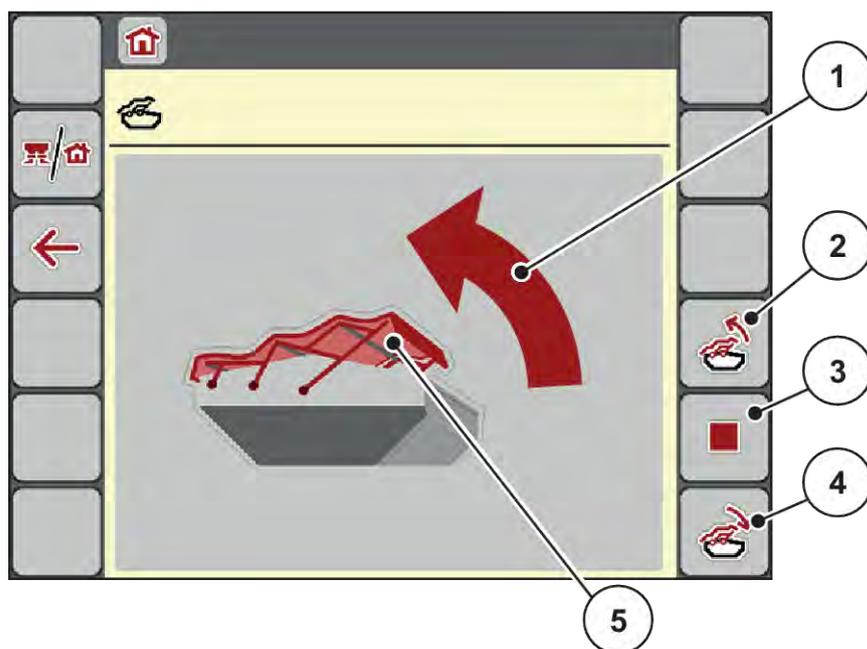


図 30: ホッパーカバーメニュー

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| [1] 開動作表示        | [4] ホッパーカバーを閉じます |
| [2] ホッパーカバーを開きます | [5] ホッパーカバーの静的表示 |
| [3] 動作を停止します     |                  |

**⚠ 注意！****スペース不足による物損に注意**

ホッパーカバーを開閉する際は、ホッパー上部に十分なスペースを確保してください。上部空間が狭いと、ホッパーカバーが破れる危険があります。また、ホッパーカバーのロッドが折れたり、ぶつかったホッパーカバーで周辺の物が壊れるおそれがあります。

- ▶ ホッパーカバーの上に、十分なスペースがあることを確認してください。

**ホッパーカバーを動かす**


- ▶ メニューキーを押します。
- ▶ メニューホッパーカバーを開きます。
- ▶ **ホッパーカバーを開くキー**を押します。  
動作中は矢印が**開**方向を示します。  
ホッパーカバーが全開になります。



- ▶ 肥料を充填します。
- ▶ **ホッパーカバーを閉じるキー**を押します。  
動作中は矢印が**閉**方向を示します。  
ホッパーカバーが閉じます。



途中でホッパーカバーの動きを止めたい時は、停止キーを押すと止まります。開閉ボタンを押し直すまで、ホッパーカバーは動きません。

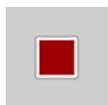**4.12 その他の機能****4.12.1 単位系の変更**

お使いの単位系は、工場出荷時にプリセットされています。しかしながら、メートル法からヤード・ポンド法に、またはヤード・ポンド法からメートル法に随時切り替えることが可能です。



ISOBUS に対応する様々な端末が多数存在するため、本章では、特定の ISOBUS 端末を指定せずに電子式機械コントローラーの機能に限定して説明しています。

- ISOBUS 端末の操作方法は、その取扱説明書の指示に従ってください。



- ▶ 端末システム設定のメニューを開きます。
- ▶ メニュー単位を開きます。
- ▶ リストから希望のユニットシステムを選びます。
- ▶ OK を押します。

様々なメニューのすべての値が変換されます。

メニュー/値	メートル法からヤード・ポンド法への換算係数
kg Rest	1 x 2.2046 lb-mass (lbs Rest)
ha Rest	1 x 2.4710 ac (ac Rest)
作業幅 (m)	1 x 3.2808 ft
散布量(kg/ha)	1 x 0.8922 lbs/ac
取付高さ cm	1 x 0.3937 in.

メニュー/値	メートル法からヤード・ポンド法への換算係数
lbs Rest	1 x 0.4536 kg
ac Rest	1 x 0.4047 ha
作業幅 (ft)	1 x 0.3048 m
散布量 (lb/ac)	1 x 1.2208 kg/ha
取付高さ in	1 x 2.54 cm

#### 4.12.2 ジョイスティックの使用

ISOBUS 端末の操作画面から設定を行う方法以外に、ジョイスティックを使用することもできます。



他社製のジョイスティックを使用する場合は、当社販売店までお問い合わせください。

- ISOBUS 端末の取扱説明書の指示に従ってください。

### ■ CCI A3 ジョイスティック



図 31: CCI A3 ジョイスティック、前面および裏面

- |                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| [1] 光センサー         | [3] プラスチック製グリッド(交換可能) |
| [2] ディスプレイ/タッチパネル | [4] レベルボタン            |

### ■ CCI A3 ジョイスティックの操作レベル

レベルボタンを使用して、3つの操作レベルを切り替えることができます。有効なレベルはそれぞれ、ディスプレイの下端にあるライトストリップの位置によって示されます。

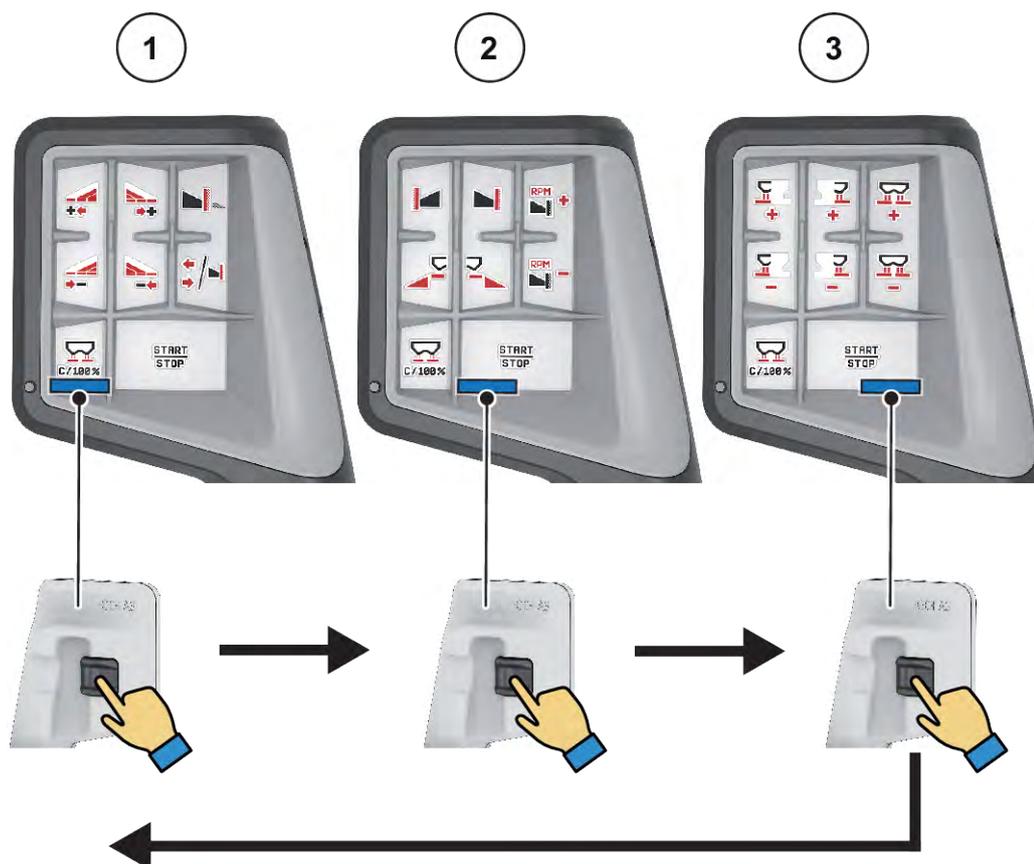


図 32: CCI A3 ジョイスティック、操作レベルの表示

- [1] レベル 1 有効  
[2] レベル 2 有効

- [3] レベル 3 有効

#### ■ CCI A3 ジョイスティックのキー割り当て

お求めいただけるジョイスティックは、特定の機能が工場出荷時に予めプログラミングされています。



アイコンの意味と機能は、章 2.3 アイコン一覧に記載されています。

キーの割り当ては、機械タイプ (AXIS-M, AXIS-H) によって異なることに注意してください。



図 33: キー割り当てレベル 1



図 34: キー割り当てレベル 2



図 35: キー割り当てレベル 3



キー割り当てを 3 つのレベルで調整する場合は、ジョイスティックの取扱説明書の指示に従ってください。

### 4.12.3 無線 LAN モジュール

#### ■ オプション装備

スマートフォンとジョブコンピュータ間の通信には、無線 LAN モジュールを使用できます。以下の機能が可能です:

- 散布チャートアプリからジョブコンピュータへの情報の転送。このようにして、肥料設定を手動で入力する必要がなくなります。
- 残量重量表示をジョブコンピュータからスマートフォンに転送します。



図 36: 無線 LAN モジュール



無線 LAN モジュールの取り付けおよびスマートフォンとの通信の詳細については、無線 LAN モジュールの取り付け説明書を参照してください。

- 無線 LAN のパスワード: **quantron**

## 5 肥料散布

作業前の機械設定を機械コントローラーがサポートします。機械コントローラーの機能は散布作業中もバックグラウンドで実行し続けるため、肥料散布の出来をいつでもチェックすることが可能です。

### 5.1 散布中に残量を確認する

#### ■ 重量計付き散布機のみ

肥料散布作業中は常に残量が再計算され、結果が表示されます。

散布作業中、すなわち計測スライドが開いている時は、メニュー トリップメーター を開いてホッパーに現在残っている肥料の量を確認することが可能です。

肥料散布作業中は常に残量が再計算され、結果が表示されます。



散布作業の間、常にこれらの数値を確認したい場合は、操作画面の選択式表示欄に、kg Rest、ha Rest または m Rest を指定することができます。章 2.2.2 表示欄を参照。

#### 残量を使い切り、ホッパーに補充する作業手順：

- ▶ ゼロスケールを実行します。  
章 4.9.3 スケールのゼロ合わせを参照。
- ▶ 使用する肥料のタイプを選択します。  
章 4.4.13 散布チャートを参照。
- ▶ ホッパーに肥料を補充します。
- ▶ ホッパーの中の肥料の重さを測ります。
- ▶ 作業を開始します。

#### ホッパーが空になったら、また補充します：

- ▶ ホッパーに肥料を補充します。
- ▶ ホッパーの中の肥料の重さを測ります。
- ▶ 作業を開始します。

### 5.2 補充

#### ■ 重量計付き散布機のみ

前提条件：

- ✓ 機能 Kg 残量センサー がメニュー 機械設定 において有効であること。



機械コントローラーのメニュー項目で表示が見当たらない場合は、販売店またはカスタマーサービスにお問い合わせください。

400 kg以上の補充を行う場合は、自動表示ウィンドウで残りの量を確認するようにしてください。

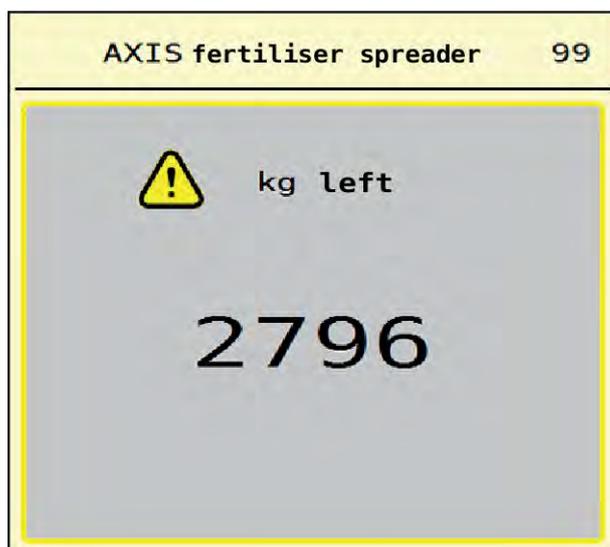


図 37: 補充



- ▶ 散布作業前に、キー ACK を押してください。
- ▶ 散布作業を続けます。



無線 LAN モジュールがある場合は、アプリには重量も表示されます。

### 5.3 TELIMAT 境界散布装置

#### ■ AXIS-M 20.2、AXIS-M 30.2 の場合

#### ⚠ 注意！

**TELIMAT ユニットの自動調節による怪我に注意！**

境界散布キーを押すと、電動の位置決めシリンダーによって境界散布位置に自動的に移動します。この動作は怪我や物損事故を招く恐れがあります。

- ▶ 境界散布キーを押す前に、機械の危険エリアに誰もいないことを必ず確認してください。



TELIMAT モデルは、工場出荷時に操作ユニットにデフォルト設定されています。

### TELIMAT + 油圧遠隔操作



油圧により、TELIMAT ユニットが作業位置もしくは待機位置まで移動します。境界散布キーを押して、TELIMAT ユニットの有効または無効にします。**TELIMAT アイコン**は、位置に応じて表示または非表示になります。

### 油圧遠隔操作機能付き TELIMAT と TELIMAT センサー

TELIMAT センサーを接続して有効にすると、TELIMAT 境界散布装置が油圧によって作業位置に移動された時に、**TELIMAT アイコン**がディスプレイに表示されます。

TELIMAT ユニットが待機位置に戻ると、**TELIMAT アイコン** が再び消えます。TELIMAT の調節はセンサーが監視し、自動的に TELIMAT ユニットのオン/オフします。このタイプでは境界散布キーは機能しません。

TELIMAT ユニットのステータスが 5 秒以上認識されないと、アラーム 14 が表示されます。参照: 6.1 アラームメッセージの意味

## 5.4 電動式 TELIMAT ユニット

### ■ AXIS-M 50.2 の場合

#### ⚠ 注意！

**TELIMAT ユニットの自動調節による怪我に注意！**

TELIMAT キーを押した後、電動の位置決めシリンダーによって境界散布位置が自動的に移動します。この動作は怪我や物損事故を招く恐れがあります。

- ▶ **TELIMAT キーを押す前に、機械の危険エリアに誰もいないことを必ず確認してください。**

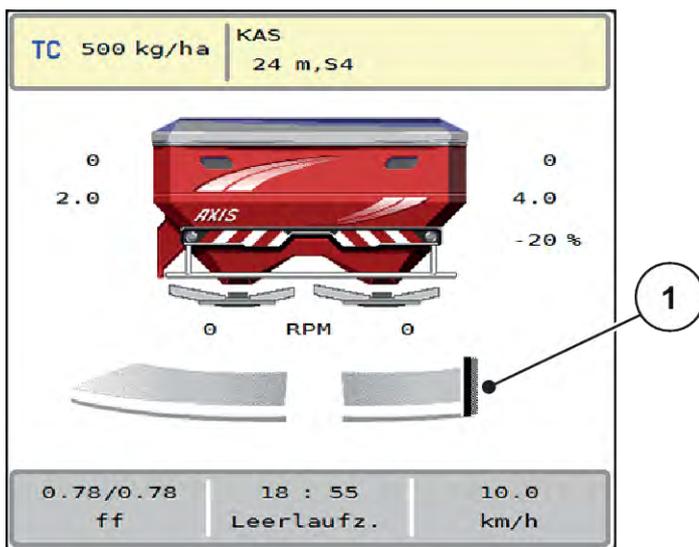


図 38: TELIMAT の表示

[1] アイコン TELIMAT



TELIMAT ファンクションキーを押すと、電動式 TELIMAT が境界散布位置に移動します。調整中は機械コントローラーのディスプレイに？アイコンが表示されますが、このアイコンは、作業位置につくと消えます。アクチュエーターの監視機能が内蔵されているため、TELIMAT 位置のセンサーによる追加監視は必要ありません。

TELIMAT ユニットが遮断されると、アラーム 23 が表示されます。章 6.1 アラームメッセージの意味を参照。

## 5.5 セクションを使った作業

### 5.5.1 操作画面で散布タイプ表示

AXIS EMC を使った肥料散布作業では、機械コントローラーには 4 種類の散布タイプがあります。設定は操作画面で直接行うことができます。肥料散布の間に散布タイプを切り替えることも可能なため、圃場のコンディションに散布内容を的確に合わせられます。

ボタン	散布タイプ
	両側のセクションを有効にします
	左側はセクション散布、右側は境界散布を行います
	右側はセクション散布、左側は境界散布を行います

ボタン	散布タイプ
	<b>AXIS-H のみ</b> 両側で境界散布を行います

- ▶ ディスプレイの表示が希望する散布タイプに切り替わるまで、ファンクションキーを何度か押して操作します。

### 5.5.2 セクションを削減して散布する方法: VariSpread V8

セクションの片側もしくは両側で散布できるため、圃場に応じて散布域全体を調整できます。それぞれの散布サイドは、自動モードでは無段階で、手動モードでは最大 4 段階で調整可能です。



- ▶ 境界散布/セクションの切り替えボタンを押します。

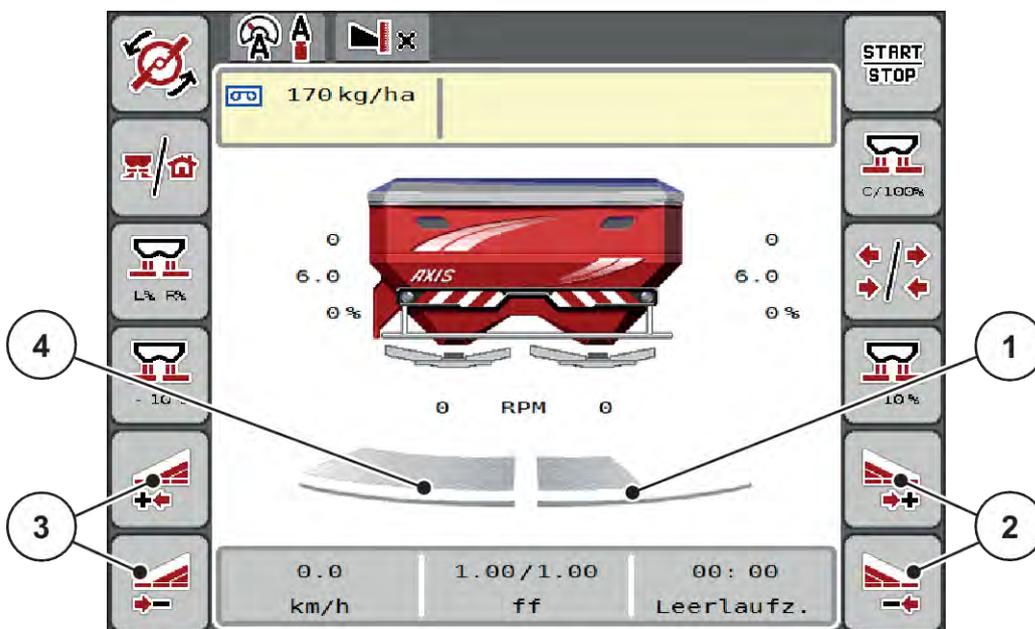


図 39: 操作画面:4 段階のセクション

- [1] 右側の散布サイドは 2 段階で削減されました
- [2] 右側の散布幅を増減するためのファンクションキー
- [3] 左側の散布幅を増減するためのファンクションキー
- [4] 左側の散布側は全幅使用。



- 各セクションの幅は徐々に削減または増加させることができます。

- ▶ 「左側の散布幅を削減」または「右側の散布幅を削減」ファンクションキーを押します。  
散布サイドのセクションが1つ減ります。
- ▶ 左側の散布幅を増加または右側の散布幅を増加ファンクションキーを押します。  
散布サイドのセクションが1つ増えます。



セクションの段階分けは比率を用いていません。散布幅ウィザードの VariSpread が、散布幅を自動調節します。

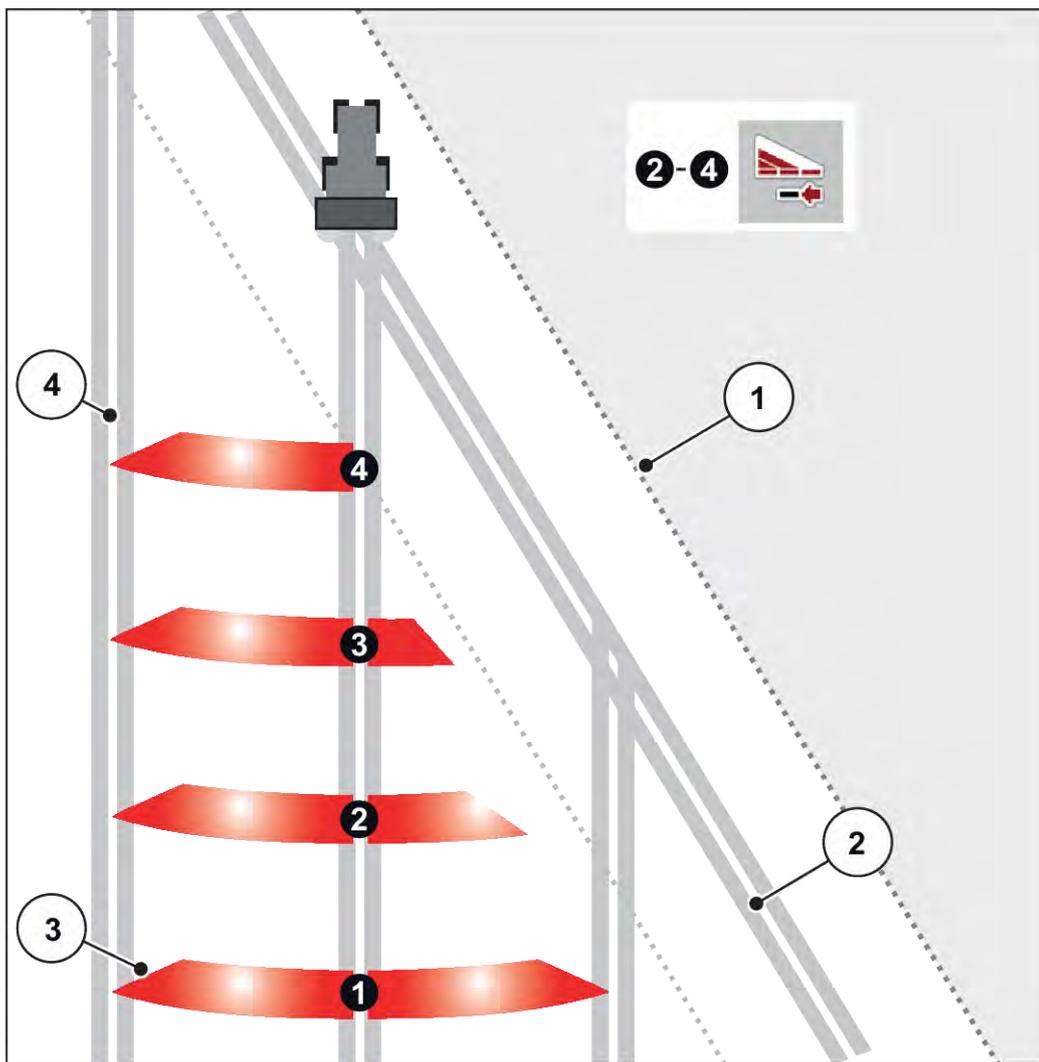


図 40: セクションの自動切り替え

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| [1] 圃場の端     | [3] セクション 1~4: 右側でのセクション削減 |
| [2] 枕地走行トラック | [4] 圃場内の走行トラック             |

### 5.5.3 セクションを削減して散布する方法: VariSpread pro

セクションの片側もしくは両側で散布できるため、圃場に応じて散布域全体を調整できます。それぞれの散布サイドは、自動モードおよび手動モードで無段階で調整可能です。



- ▶ 境界散布/セクションの切り替えボタンを押します。

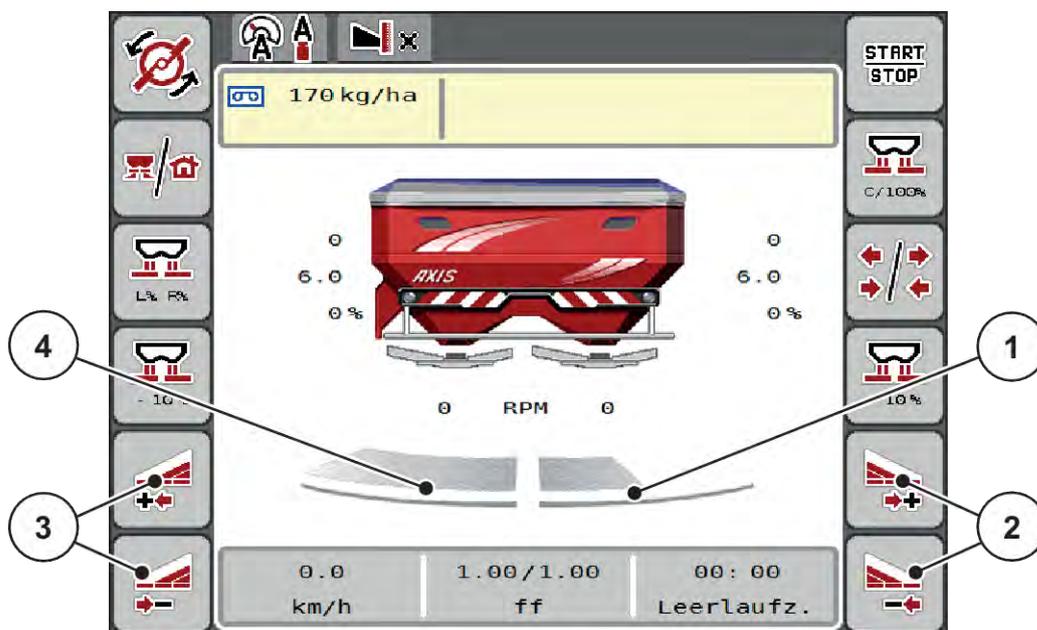


図 41: 操作画面: 無段階のセクション切り替え

- [1] 右側の散布サイドは複数の段階で削減されました。  
 [2] 右側の散布幅を増減するためのファンクションキー  
 [3] 左側の散布幅を増減するためのファンクションキー  
 [4] 左側の散布側は全幅使用。



- 各セクションの幅は徐々に削減または増加させることができます。
- セクションの切り替えは外部から内部へ、または内部から外部へ行うことができます。参照: 図 42 セクションの自動切り替え。

- ▶ 「左側の散布幅を削減」または「右側の散布幅を削減」ファンクションキーを押します。  
 散布サイドのセクションが1つ減ります。
- ▶ 左側の散布幅を増加または右側の散布幅を増加ファンクションキーを押します。  
 散布サイドのセクションが1つ増えます。



セクションの段階分けは比率を用いていません。散布幅ウィザードの VariSpread が、散布幅を自動調節します。

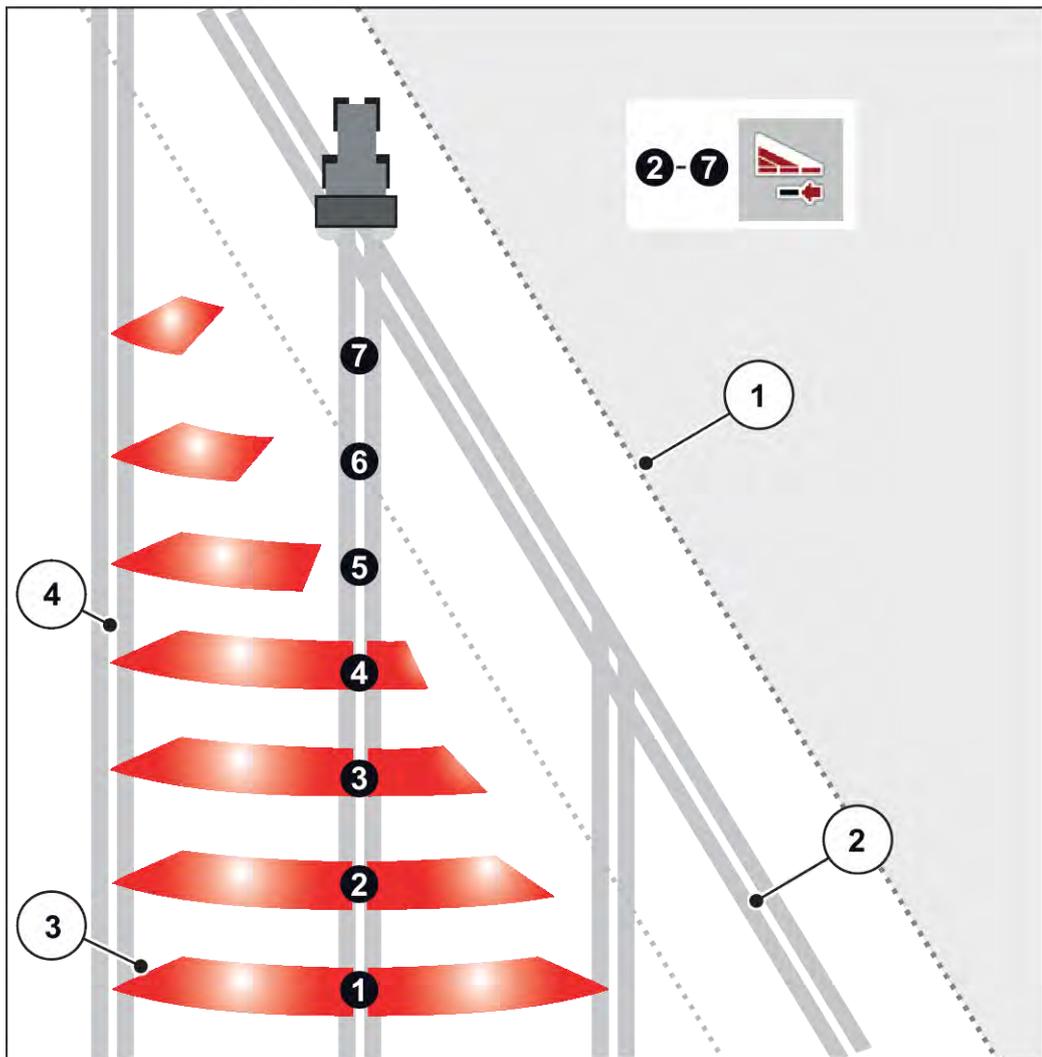


図 42: セクションの自動切り替え

- [1] 圃場の端
- [2] 枕地走行トラック
- [3] セクション 1~4: 右側でのセクション削減  
セクション 5~7: さらに右側でのセクション削減

- [4] 圃場内の走行トラック

## 5.5.4 セクション散布と境界散布モードによる肥料散布

## ■ VariSpread V8

境界散布中にセクションを段階的に変更し、境界散布をオフにできます。下図は有効な境界散布機能と有効なセクションを併用した場合の操作画面です。

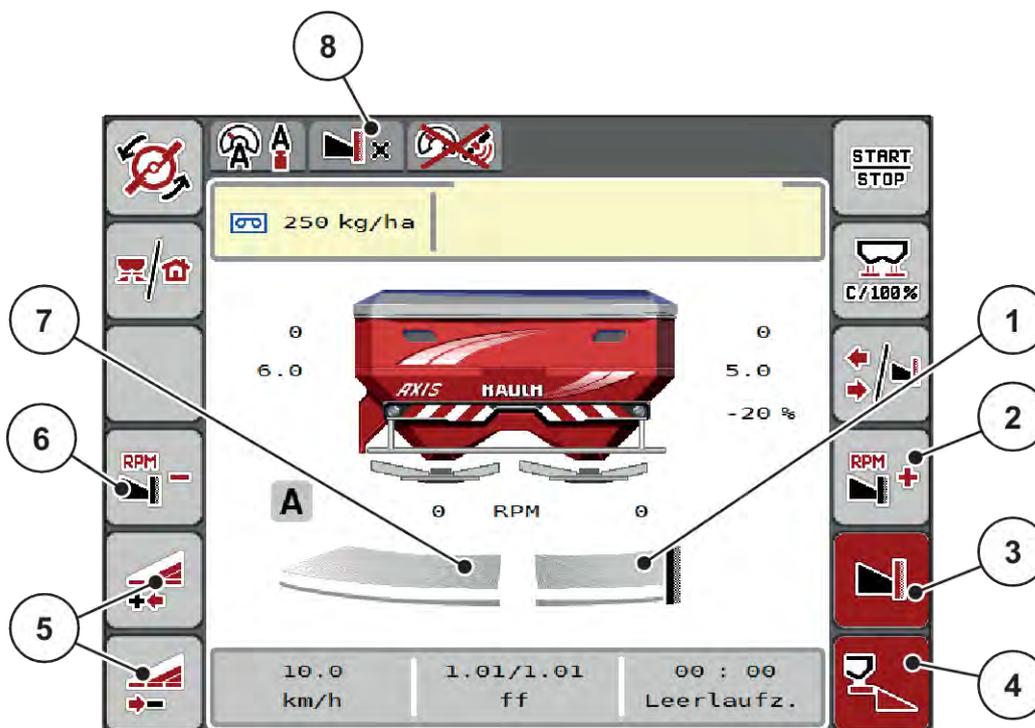


図 43: 左側がセクション散布、右側が境界散布の場合の操作画面

- |                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| [1] 右散布サイドは境界散布モード | [5] 左セクションの増減         |
| [2] 境界散布側の散布ディスク加速 | [6] 境界散布側の散布ディスク減速    |
| [3] 境界散布モード実行中     | [7] 左側のセクションは4段階で調節可能 |
| [4] 右散布サイド作動中      | [8] 境界散布モード中の表示       |

- 左側の散布量は作業全幅に調整されています。
- 右側境界散布ファンクションキーを押すと境界散布機能がオンになり、散布量が20%減ります。
- 左側の散布幅を削減ファンクションキーを押すと、セクションを無段階で減らせます。
- ただちに作業全幅での散布に戻りたい場合は、C/100%ファンクションキーを押します。
- 境界散布をオフにしたい場合は、右側境界散布ファンクションキーを押します。



境界散布機能は、GPSコントロール搭載の自動モードでも可能です。境界散布側は必ず手動で操作します。

- 参照: 5.11 GPS コントロール。

## 5.6 自動モード (AUTO km/h + AUTO kg) による肥料散布



運転モード AUTO km/h + AUTO kg では、散布作業中の散布量が継続的にコントロールされます。この情報を基にして、マスフローコントロールが定期的に修正されます。この処理によって、肥料の調量が最適化されます。



運転モード AUTO km/h + AUTO kg は、工場出荷時に標準で選択されています。

### 散布の前提条件:

- 運転モード AUTO km/h + AUTO kg が有効になっていること(参照: 4.5.1 AUTO/MAN モード。
- 散布設定が済んでいること:
  - 散布量 (kg/ha)
  - 作業幅 (m)
  - 散布ディスク
  - 通常速度 (rpm)

▶ ホッパーに肥料を補充します。

### 警告!

#### 肥料の飛び散りに注意

勢いよく飛び散った肥料で大けがを招く危険があります。

▶ 散布ディスクを作動させる前に、肥料散布機の危険ゾーンから人員を退避させてください。

### AXIS-M のみ:



ギアは低い PTO 速度でのみ開始および停止します。



- ▶ **AXIS-H のみ: 散布ディスクの始動**を押します。
- ▶ アラームメッセージは Enter キーで閉じます。参照: 6.1 アラームメッセージの意味。  
画面 **アイドリング測定** が表示されます。

アイドリング測定 が自動的にスタートします。参照: 5.7 アイドリング測定。



- ▶ Start/Stop を押します  
肥料散布がスタートします。



散布作業中にマスフローコントロールの制御動向を監視できるよう、操作画面に流量係数を表示しておくことをお勧めします (参照: 2.2.2 表示欄)。



流量係数の制御の動作に異変 (動作が重くなるなど) が起きた時は、異常の原因を取り除いてからいったん機械を停止して Fertiliser settings [肥料設定] メニューを開き、Flow factor [流量計数] に 1.0 と入力してください。

### 流量係数のリセット

流量係数が最小値 (0.4 または 0.2) を下回っている場合、47 番または 48 番のアラームが表示されます。参照: 6.1 アラームメッセージの意味。

## 5.7 アイドリング測定

### 5.7.1 自動アイドル測定

制御の正確性を保つためにも、EMC コントローラーは定期的にアイドルプレッシャーを定期的に計測・記録しておく必要があります。

アイドルプレッシャーの算出に使用するアイドル測定は、システム再起動時にスタートします。

さらに以下の条件下では、アイドル測定は自動的にスタートします:

- 前回のアイドル測定から、指定した時間が経過している。
- Fertiliser settings [肥料設定] メニューで変更を行った (速度、散布ディスクのタイプなど)。

アイドル測定中は次のウィンドウが表示されます。



図 44: アイドリング測定のアラーム表示

散布ディスクを初めて始動するとき、機械コントローラーはシステムのアイドリングトルクを調整します。参照：  
6.1 アラームメッセージの意味。



ギアオイルが温まってもアラームメッセージが消えない場合：

- 取り付けた散布ディスクが、メニュー 肥料設定 で指定したタイプと同じかどうか比較します。必要に応じてタイプを変更
- 散布ディスクがきちんと固定されているかどうか。→ 必要に応じて締め直し
- 散布ディスクに破損がないかどうか。→ 必要に応じて散布ディスクを交換

アイドル測定が終了すると、機械コントローラーによって操作画面にアイドル時間が 19:59 分と表示されます。



▶ **Start/Stop** を押します。

肥料散布がスタートします。

アイドル測定は、計測スライドが閉じている場合でも実行されます。しかしながら、ディスプレイには画面が表示されません。

このアイドル時間が経過すると、自動で新たなアイドル測定が実行されます。

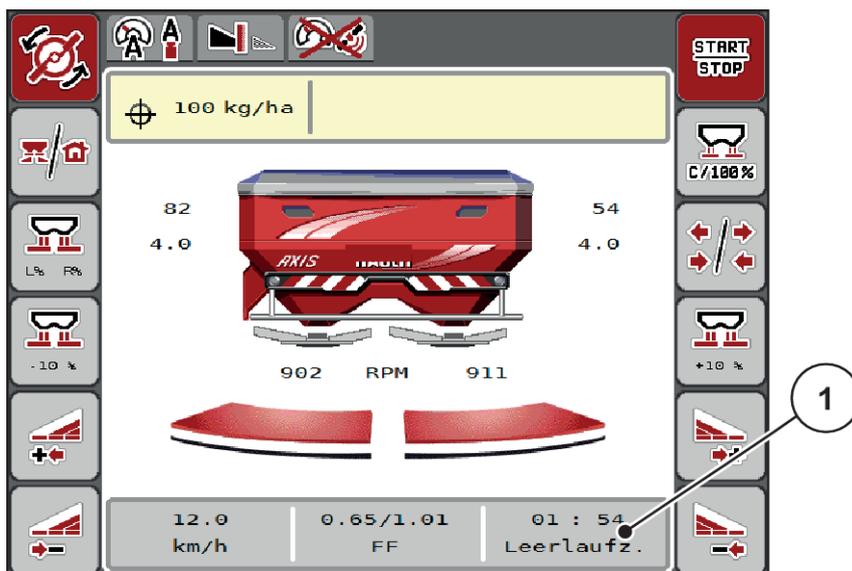


図 45: 操作画面のアイドル測定表示

[1] 次回のアイドル測定までの時間



散布ディスク速度を落とした場合、境界散布やセクションの削減を有効にしているとアイドル測定が行えません。



計測スライドが閉じていると、バックグラウンドでアイドル測定が常に行われますのでご注意ください (アラームメッセージは表示されません)!



枕地ではアイドル測定中にエンジン速度が低下しないよう、ご注意ください。  
トラクターと油圧回路が運転温度になっていることを必ず確認してください!

## 5.7.2 手動アイドル測定

流量係数の変化に普段と異なる点があった場合は、アイドル測定を手動で実行してください。



▶ Main menu [メインメニュー]で、アイドル測定キーを押します。

手動でのアイドル測定がスタートします。

## 5.8 AUTO km/h モードによる肥料散布



この運転モードは、計量システム非搭載の機種に標準装備されています。



この運転モードでは、散布量を 1 kg/ha までに減らすことができます。

#### 散布の前提条件:

- 運転モード AUTO km/h が有効になっていること(参照: 4.5.1 AUTO/MAN モード)。
- 散布設定が済んでいること:
  - 散布量 (kg/ha)、
  - 作業幅 (m)
  - 散布ディスク
  - 通常速度 (rpm)

- ▶ ホッパーに肥料を補充します。



運転モード AUTO km/h で最善な散布結果を得るために、作業の前にキャリブレーションテストを実行してください。

- ▶ キャリブレーションテストを実行して流量係数を決定するか、肥料チャートから流量係数を読み取って手動で流量係数を入力します。

#### ! 警告!

#### 肥料の飛び散りに注意

勢いよく飛び散った肥料で大けがを招く危険があります。

- ▶ 散布ディスクを作動させる前に、肥料散布機の危険ゾーンから人員を退避させてください。



- ▶ **AXIS-H のみ: 散布ディスクの始動**を押します。



- ▶ Start/Stop を押します。

肥料散布がスタートします。

## 5.9 MAN km/h モードによる肥料散布



速度信号が無い時に有効になるのが、MAN km/h モードです。

- ▶ メニュー 機械設定 > AUTO/MAN モードを開きます。
- ▶ メニュー項目 MAN km/h を選択します。  
ディスプレイに入カウインドウ速度が表示されます。
- ▶ 散布中の走行速度を入力します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ 肥料設定の調整：
  - ▷ 散布量 (kg/ha)
  - ▷ 作業幅 (m)
- ▶ ホッパーに肥料を補充します。



MAN km/h モードで良好な散布結果を得るために、作業の前にキャリブレーションテストを実行してください。

- ▶ キャリブレーションテストを実行して流量係数を決定するか、肥料チャートから流量係数を読み取って手動で流量係数を入力します。
- ▶ **AXIS-H のみ: 散布ディスクの始動を押します。**



- ▶ Start/Stop を押します  
肥料散布がスタートします。



散布作業中は設定速度を必ず保ってください。

## 5.10 MAN scale モードによる肥料散布



運転モード MAN スケールでは、肥料散布中に計測スライドの開き方を手動で変更できます。

手動モードは以下の条件の時のみ使用します。

- 速度信号がない場合 (レーダーやレーダーセンサーがない、あるいは故障している)
- ナメクジ駆除剤 (スラッグペレット) や小さな種 (ファインシード) を撒く場合

運転モード MAN スケールは、重量減少が少ないため自動マスフローコントロールが有効にならない、スラッグペレットやファインシードに適しています。



手動モードの場合は、散布物が均等に撒かれるよう、必ず一定の走行速度で作業してください。

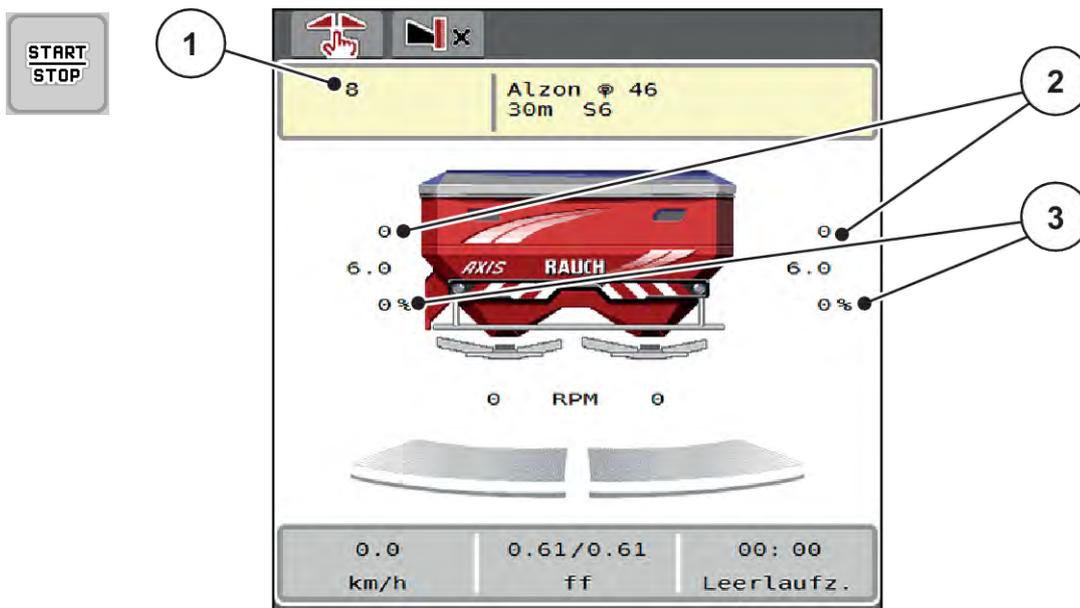


図 46: MAN スケール操作画面

- [1] 計測スライドの設定スケール位置 [3] 分量変更  
 [2] 計測スライドの現在のスケール位置

- ▶ メニュー 機械設定 > AUTO/MAN モードを開きます。
- ▶ メニュー項目 MAN スケールを選択します。  
ディスプレイにウィンドウ スライド開口部 が表示されます。
- ▶ 計測スライド開口部のスケール値 (大きさ) を入力します。
- ▶ OK を押します。
- ▶ 操作画面に切り替えます。
- ▶ **AXIS-H のみ: 散布ディスクの始動を押します。**
- ▶ Start/Stop を押します。  
肥料散布がスタートします。
- ▶ 計測スライドの開き方を変えたい場合は、ファンクションキーの MAN+ または MAN- を押します。
  - ▷ L% R% 計測スライド開口部の左右選択
  - ▷ MAN+ 計測スライドの開口部が大きくなります。または
  - ▷ MAN- 計測スライドの開口部が小さくなります。



手動モードでも最善の散布結果が得られるよう、計測スライドの開口と走行速度は散布チャートの値を適用することをお勧めします。

## 5.11 GPS コントロール



機械コントローラーは SectionControl 搭載の ISOBUS 端末と組み合わせて使用できます。互いのデバイスで大量のデータをやり取りし、自動切替を実現します。

SectionControl を搭載した ISOBUS 端末は、計測スライドの開閉に関する詳細を機械コントローラーに送信します。

自動機能を実行中の時は、機械のくさびの横に **A** のアイコンが付きます。SectionControl を搭載した ISOBUS 端末は、圃場での位置に応じてセクションを個別に開閉します。肥料散布は **Start/Stop** を押すまで開始しません。

### 警告！

#### 肥料漏れによる怪我に注意

SectionControl は、事前の予告なしで肥料散布を自動スタートします。

噴き出た肥料で目や鼻の粘膜を傷つける恐れがあるほか、

足を滑らせる危険もあります。

- ▶ 肥料散布中は、危険エリアに入らないようにしてください。

肥料散布作業中は、**片側もしくは複数のセクション**をいつでも閉じられます。自動モードのセクションを再始動すると、最後に指示した状態が引き継がれます。

SectionControl を搭載した ISOBUS 端末を自動モードから手動モードに変えると、機械コントローラーが計測スライドを閉じます。



機械コントローラーの **GPS コントロール** 機能を使用するには、設定 **GPS コントロール** をメニュー **機械設定** で有効にする必要があります。

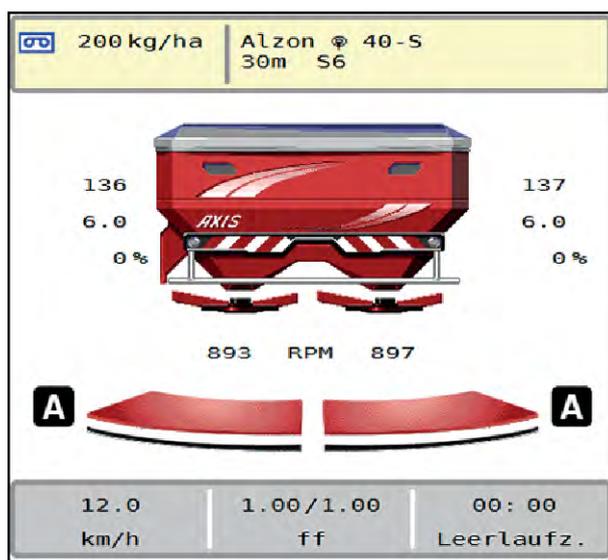


図 47: GPS コントロールを使用した操作画面の肥料散布表示

**OptiPoint / OptiPoint Pro** 機能を使用すると、機械コントローラーの設定から枕地で最適な散布開始地点と終了地点を算出することができます。参照: 4.4.10 *OptiPoint / OptiPoint Pro* の計算。



**OptiPoint / OptiPoint Pro** 機能を正しく設定するには、使用している肥料に対する正しい距離係数を入力してください。距離係数は、お使いの機械の散布チャートに記載されています。

参照: 4.4.10 *OptiPoint / OptiPoint Pro* の計算。

#### ■ 開始距離 (m)

パラメータ開始距離 (m)は、散布開始距離 [A] を圃場の境界 [C] に照らして示しています。圃場のこの位置では、計測スライダーが開きます。この距離は肥料のタイプによって異なり、適切な肥料配分を実現する上で最良の散布距離を示します。

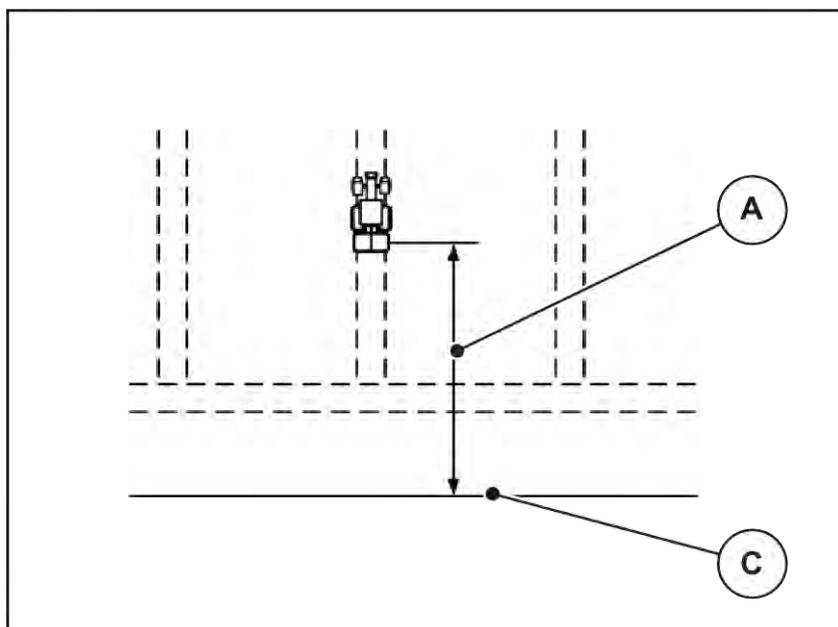


図 48: 開始距離 (圃場の境界との関連)

[A] 開始距離

[C] 圃場の境界

圃場での開始位置を変更したい場合は、必ず値開始距離 (m)を調節してください。

- 距離の値が小さくなると、それだけ圃場の境界に開始地点が近づきます。
- 距離の値が大きくなると、それだけ圃場の中央に開始地点が近づきます。

#### ■ 停止距離 (m)

パラメータ停止距離 (m)は、散布停止距離 [B] を圃場の境界 [C] に照らして示しています。圃場のこの位置で、計測スライダーが閉じ始めます。

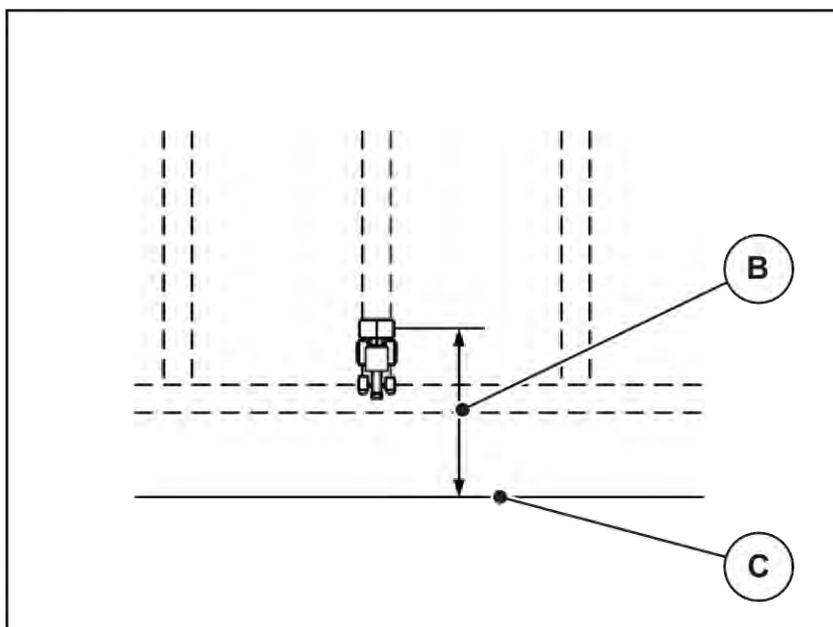


図 49: 停止距離 (圃場の境界との関連)

[B] 停止距離

[C] 圃場の境界

圃場での停止位置を変更したい場合は、必ず値停止距離 (m)を正しく調節してください。

- 距離の値が小さくなると、それだけ圃場の境界に停止地点が近づきます。
- 距離の値が大きくなると、それだけ圃場の中央に停止地点が近づきます。

**OptiPoint Pro** は、スイッチオフ距離を肥料設定に応じた最小値に制限します。その理由は、区間制御アルゴリズムの計算にあります。

枕地の走行道でUターンしたい場合は、停止距離 (m)により大きな距離を入力します。この場合、トラクターが走行トラックを曲がった時に計測スライドが閉じるよう、変更はできるだけわずかにしてください。停止距離の変更で、圃場の停止位置付近が肥料散布不足になる可能性があります。

## 6 アラームメッセージと考えられる原因

### 6.1 アラームメッセージの意味

ISOBUS 端末のディスプレイには、さまざまなアラームメッセージが表示されます。

No.	ディスプレイのメッセージ	メッセージの意味と考えられる原因
1	計測装置エラー。停止してください！	計測装置のモータが指定値に達していない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>位置反応なし</li> </ul>
2	開口上限です！速度または散布量が大きすぎます	計測スライドのアラーム <ul style="list-style-type: none"> <li>計測スライドの開口が最大になっている。</li> <li>設定した散布量 (+/- 量) が最大開口部を超過。</li> </ul>
3	流量係数が制限値を超えています。	流量係数は必ず 0.40 ~ 1.90 に収めます。 <ul style="list-style-type: none"> <li>新規に割り出した流量係数または入力した流量係数が許容範囲外。</li> </ul>
4	左ホッパーが空です！	左残量センサーからの「要補充」メッセージ。 <ul style="list-style-type: none"> <li>左のホッパーが空になっていること。</li> </ul>
5	右ホッパーが空です！	右残量センサーからの「要補充」メッセージ。 <ul style="list-style-type: none"> <li>右のホッパーが空になっていること</li> </ul>
14	TELIMAT 調整のエラー	TELIMAT センサーに関するアラーム TELIMAT のステータスが 5 秒以上認識できない時に現れるエラーメッセージ。
15	メモリがいっぱいです。ユーザー作成による散布チャートの一つ削除してください	散布チャートの肥料保存件数は、最大 30 件まで。
16	肥料放出ポイントを始動する、はい = スタート	肥料放出ポイントの自動移動を行う前の確認メッセージ <ul style="list-style-type: none"> <li>メニューの Drop poing [肥料放出ポイント] 設定内容 肥料設定</li> <li>高速排出</li> </ul>
17	肥料放出ポイント調整のエラー	肥料放出ポイントの調整が指定値に達しません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>例えば、電源装置での障害</li> <li>位置反応なし</li> </ul>

No.	ディスプレイのメッセージ	メッセージの意味と考えられる原因
18	肥料放出ポイント調整のエラー	肥料放出ポイントの調整が指定値に達しません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>位置反応なし</li> <li>キャリブレーションテスト</li> </ul>
19	肥料放出ポイント調整の故障	肥料放出ポイントの調整が指定値に達しません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>位置反応なし</li> </ul>
20	LIN Bus パーティシパント エラー:	通信エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの故障</li> <li>プラグ抜け</li> </ul>
21	散布機が過負荷状態です!	重量計付き散布機のみ: 肥料散布機が過負荷になっています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ホッパー内への肥料の過剰補充</li> </ul>
22	不明な状態 機能停止	端末の通信エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>ソフトウェアエラーの可能性</li> </ul>
23	TELIMAT 調整のエラー	TELIMAT 調製が指定値に達しません。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>位置反応なし</li> </ul>
24	TELIMAT 調整の故障	TELIMAT 位置決めシリンダーの故障
25	ENTER で散布ディスク作動	
26	オンにせず散布ディスクが回転	油圧弁の故障、または手動での操作結果
27	オンにせず散布ディスクが回転	油圧弁の故障、または手動での操作結果
28	散布ディスクの始動に失敗しました散布ディスクの始動を無効にする	散布ディスクが回転していない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>位置反応なし</li> </ul>
29	アジテーターは過負荷	アジテーターが遮断されている。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>接続ミス</li> </ul>
30	計測スライドを開く前に、散布ディスクを始動してください	ソフトウェアの操作ミス <ul style="list-style-type: none"> <li>散布ディスクの始動</li> <li>調量スライドを開く</li> </ul>

No.	ディスプレイのメッセージ	メッセージの意味と考えられる原因
31	EMC の計算前にアイドル測定を実行してください	アイドル測定前のアラームメッセージ <ul style="list-style-type: none"> <li>散布ディスクの始動を有効にする。</li> </ul>
32	外部制御部品が動く可能性があります。挟まれ事故や切傷事故に注意！ - すべての人に危険エリアから離れるように指示します - 取扱説明書に従ってください ENTER キーで確認してください	機械コントローラーが起動した際の、コンポーネントの不意な動きに対する注意。 <ul style="list-style-type: none"> <li>完全に危険が取り除けていることを確認してから、画面の操作指示に従う。</li> </ul>
33	散布ディスクを停止し、計測スライドを閉じてください	散布モードが無効になっている場合のみ、メニューエリア システム/テスト の切り替えが可能です。 <ul style="list-style-type: none"> <li>散布ディスクを止めます。</li> <li>調量スライダーを閉じる。</li> </ul>
45	M EMC センサーエラー。EMC コントローラーが作動していません！	センサーからの信号が停止している。 <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの破損</li> <li>センサーの故障</li> </ul>
46	散布速度エラー。散布速度は 450~650 rpm を維持してください！	PTO 速度が M EMC 機能の範囲外。
47	左側散布エラー: ホッパーが空です。放出口が遮断されています！	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホッパーに肥料が入っていない</li> <li>放出口が遮られている</li> </ul>
48	右側散布エラー: ホッパーが空です。放出口が遮断されています！	<ul style="list-style-type: none"> <li>ホッパーに肥料が入っていない</li> <li>放出口が遮られている</li> </ul>
49	アイドル測定が不安定です。EMC コントローラーが作動していません！	<ul style="list-style-type: none"> <li>センサーの故障</li> <li>ギアの故障</li> </ul>
50	アイドル測定不能。EMC コントローラーが作動していません！	PTO 速度が安定していない。
52	ホッパーカバーエラー	ホッパーカバーが既定の位置に届いていない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>アクチュエーターの故障</li> </ul>
53	ホッパーカバーの不具合	ホッパーカバーに使用するアクチュエーターが指定値に達していない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>アクチュエーターの故障</li> </ul>

No.	ディスプレイのメッセージ	メッセージの意味と考えられる原因
57	ホッパーカバーエラー	ホッパーカバーに使用するアクチュエーターが指定値に達していない。 <ul style="list-style-type: none"> <li>遮断</li> <li>位置反応なし</li> </ul>
71	散布ディスクの速度不足です。	散布ディスク速度が、指定値の 5 %から外れています。 <ul style="list-style-type: none"> <li>給油部の不具合</li> <li>比例弁のスプリングが固着。</li> </ul>
72	SpreadLight エラー	電源供給が高すぎる; 作業用ライトはオフになります。
73	SpreadLight エラー	過負荷
74	SpreadLight 故障	接続エラー <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの故障</li> <li>プラグ抜け</li> </ul>
82	機械タイプが変更されました。機械の再起動は必須です。散布エラーの可能性あり。新たなカリブレーションが必要!	運転モードは、特定の機械タイプとは組み合わせることができません <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 機械タイプを変更するときは、機械コントローラーを再起動してください。</li> <li>▶ 機械設定を実行します。</li> <li>▶ 機械タイプ用の肥料チャートをロードします。</li> </ul>
88	散布ディスク速度センサーのエラー	散布ディスク速度を特定できませんでした <ul style="list-style-type: none"> <li>ケーブルの破損</li> <li>センサーの故障</li> </ul>
89	散布ディスク速度が高すぎる	散布ディスクセンサーのアラーム <ul style="list-style-type: none"> <li>最大速度に達しました。</li> <li>設定された速度が最大許容値を超えています。</li> </ul>
90	AXMAT 停止	AXMAT 機能は自動的に無効になり、調整しなくなります。 <ul style="list-style-type: none"> <li>2 つ以上のセンサーがエラーを報告しています。</li> <li>通信エラー</li> </ul>

No.	ディスプレイのメッセージ	メッセージの意味と考えられる原因
93	このタイプの散布ディスクを使用するには、TELIMAT 装置の改造が必要です。取付説明書をよくお読みください！	<p>散布ディスク S1 が装着され、機械には TELIMAT が装備されています。境界散布時に散布エラーが発生する可能性があります</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>このタイプの散布ディスクを使用するには、TELIMAT 装置の改造が必要です。</li> </ul>

## 6.2 障害/アラーム

ディスプレイに表示されるアラームメッセージは、赤い線で囲まれ、警告マーク付きで強調表示されます。



図 50: アラームメッセージ (一例)

### 6.2.1 アラームメッセージを確認する

アラームメッセージの確認:

- ▶ アラームメッセージの表示原因を解消します。  
また、肥料散布機の取扱説明書の指示に必ず従ってください。こちらも参照: 6.1 アラームメッセージの意味。
- ▶ ACK を押します。



ISOBUS 端末の種類によっては、アラームメッセージの確認方法が異なる場合があります。

黄色い枠で囲まれた他のメッセージを終了する際に使用できるキーは複数存在します。

- Enter
- Start/Stop

画面の案内に従って操作してください。

## 7 オプション装備

画像	名称
 A black cable with a cylindrical metal sensor head and a connector at the other end.	残量センサー
 A black joystick controller with a grey top panel featuring several buttons and a small display area.	CCI A3 ジョイスティック
 A black rectangular module with a cable and a connector.	無線 LAN モジュール

## 8 保証

RAUCH ユニットは近代的な製造方式で十分な注意を払って製造されており、数々の検査が課されています。

そのため、RAUCH では下記の下記の条件が満たされている場合 12 ヶ月の保証期間を設けています：

- 購入日が保証期間の初日に当たります。
- この保証によってカバーされているのは、素材と製造上の故障です。第三者の製品（油圧システム、電気機器）に関しては、各機器メーカーの保証責任とします。保証期間中は製造上の不良や材質不良に対し、故障部分の交換や修理を無料で行います。上記の範囲を超えた改造に対する補償、納入品以外で生じた損傷の緩和・交換などの保証請求権は明確に除外されています。保証サービスは RAUCH 代理工場、または工場によって認可された工場で行われます。
- 以下は保証範囲から除外されます：自然消耗、汚れ、腐食や誤った取扱い・外部要因により生じた故障。納入品のオリジナルの状態に修理や改良が勝手に加えられた場合には、保証は無効になります。また、保証請求は RAUCH オリジナルスペアパーツが使用されなかった場合も無効になります。このため、取扱説明書の指示に従ってください。疑問点がございましたら、代理工場や工場に直接ご連絡ください。保証請求は遅くとも問題発生から 30 日間以内に工場で行ってください。この際、購入日とシリアルナンバーが必要になります。保証枠内で修理が必要となる場合には、RAUCH か指定販売代理店に相談してから認可された工場、または正規代理工場で行ってください。ちなみに、期間内に作業を行っても保証期間が延長されることはありません。配送時の不良は工場の責任ではないため、メーカーの保証責任には含まれません。
- RAUCH 肥料散布機の一部ではない破損に対する保証の請求は受けつけておりません。これはつまり、散布ミスによって生じた二次的損害に対する責任はここに含まれないということです。また、RAUCH 肥料散布機の勝手な改良は間接的損害を引き起こすことがあるため、納入業者はこのような損害に対して責任を持たないものとします。万一経営者や上司の故意、過失によって納入品の故障が人的損傷、または私有財産の物的損傷を引き起こした場合にも納入業者の責任の限りは適応されません。同じく、明確に保証された特性の不良に対しても、納入品以外に起因する損傷から購入者を保護する目的の保証がある場合にも、これは適用されません。

**RAUCH Streutabellen**  
**RAUCH Fertilizer Chart**  
**Tableaux d'épandage RAUCH**  
**Tabele wysiewu RAUCH**  
**RAUCH Strooitabellen**  
**RAUCH Tabella di spargimento**  
**RAUCH Spredetabellen**  
**RAUCH Levitystaulukot**  
**RAUCH Spridningstabellen**  
**RAUCH Tablas de abonado**



<https://streutabellen.rauch.de/>



**RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH**

Victoria Boulevard E 200  
77836 Rheinmünster · Germany



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7229/8580-0