


Додаткові інструкції

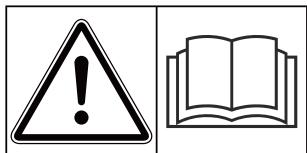

Уважно прочитайте перед введенням в експлуатацію!

Збережіть для подальшого використання

Цей посібник із монтажу й експлуатації є складовою частиною машини.

Постачальники нових машин і машин, що були у використанні, зобов'язані підтвердити в письмовій формі, що посібник із монтажу й експлуатації входить у комплект постачання машини та переданий клієнту.

AXIS EMC ISOBUS

Version 5.23.00

5903266-К-ук-0623

Оригінальні інструкції

Шановний покупець!

Придбавши систему керування AXIS EMC ISOBUS для тукової сівалки AXIS EMC, ви висловили довіру до нашої продукції. Ми вам дуже вдячні! Ми хочемо виправдати ваші очікування. Ви придбали високоефективну та надійну систему керування машиною.

Якщо, попри очікування, під час експлуатації виникнуть проблеми, наша служба підтримки клієнтів завжди готова допомогти.



Перед введенням в експлуатацію необхідно уважно прочитати цей посібник та інструкцію з експлуатації машини й дотримуватися наведених у них вказівок.

У цьому посібнику також може бути описано обладнання, яке не відноситься до оснащення системи керування машиною.



Звертайте увагу на серійні номери системи керування машину та машини.

Систему керування AXIS EMC ISOBUS відкалибровано на заводі для управління туковою сівалкою, у комплект постачання якої він входить. Забороняється підключати систему керування до іншої машини без додаткового калібрування.

Запишіть тут серійні номери системи керування машину та машини. Під час підключення системи керування до машини ці номери необхідно перевірити.

Серійний номер електронної системи управління машину:

Серійний номер машини:

Рік виготовлення машини:

Технічне вдосконалення

Ми намагаємося постійно вдосконалювати нашу продукцію. Тому залишаємо за собою право без попереднього попередження розробляти покращення та вносити зміни, які ми вважаємо необхідними для наших пристрій, однак без зобов'язання поширення таких покращень і змін на машини, які вже продано.

Ми із задоволенням відповімо на всі ваші запитання.

З повагою,

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Зміст

1 Вказівки для користувача	7
1.1 Інформація про цей посібник з експлуатації.....	7
1.2 Значення попереджувальних вказівок.....	7
1.3 Вказівки щодо відображення текстових даних.....	8
1.3.1 Інструкції та вказівки.....	8
1.3.2 Переліки.....	9
1.3.3 Посилання	9
1.3.4 Ієрархія меню, клавіші та навігація.....	9
2 Конструкція та функції.....	10
2.1 Огляд підтримуваних версій машин.....	10
2.2 Дисплей.....	10
2.2.1 Опис робочого екрана.....	10
2.2.2 Поля індикації	13
2.2.3 Індикація стану заслінки дозатора	14
2.2.4 Індикація секцій штанги	15
2.3 Бібліотека символів, які використовуються	15
2.3.1 Навігація	15
2.3.2 Меню	16
2.3.3 Символи на робочому екрані	17
2.3.4 Інші символи	19
2.4 Структурний огляд меню.....	20
3 Монтаж і встановлення	23
3.1 Вимоги до трактора.....	23
3.2 Підключення, штепсельні роз'єми	23
3.2.1 Електроживлення	23
3.2.2 Підключення системи керування машиною	23
3.2.3 Підготовка заслінки дозатора	27
4 Експлуатація	28
4.1 Ввімкнення системи керування машиною	28
4.2 Навігація в межах меню	29
4.3 Головне меню.....	30
4.4 Параметри для внесення добрива	31

4.4.1	Витрати добрива	34
4.4.2	Налаштування робочої ширини.....	35
4.4.3	Коефіцієнт текучості.....	35
4.4.4	Точка подачі	36
4.4.5	Встановлення норми внесення добрива	37
4.4.6	Тип розкиdalного диска.....	40
4.4.7	Частота обертання.....	40
4.4.8	Режим внесення добрива на межі поля	41
4.4.9	Кількість внесення на межі поля	42
4.4.10	Розрахунок OptiPoint.....	42
4.4.11	Довідка GPS Control	44
4.4.12	Таблиці дозування добрив.....	45
4.5	Параметри машини.....	49
4.5.1	Режим експлуатації «АВТО/ВРУЧНУ»	52
4.5.2	+/- Кількість.....	53
4.6	Швидке розвантаження	53
4.7	Система/тестування.....	55
4.7.1	Лічильник загальних даних.....	56
4.7.2	Тестування/діагностика.....	57
4.7.3	Обслуговування.....	60
4.8	Довідка	60
4.9	Ваги/лічильник шляху	60
4.9.1	Лічильник шляху	61
4.9.2	Залишок (кг, га, м)	62
4.9.3	Тарування ваг	63
4.10	Фара робочого освітлення (SpreadLight).....	64
4.11	Брезент.....	65
4.12	Спеціальні функції.....	67
4.12.1	Зміна системи одиниць вимірю	67
4.12.2	Використання джойстика.....	68
4.12.3	Модуль WLAN	71
5	Режим внесення добрива	73
5.1	Перегляд залишкової кількості добрива під час внесення	73
5.2	Додаткове завантаження	73
5.3	Пристрій внесення добрива на межі поля TELIMAT	74
5.4	Електричний пристрій TELIMAT	75
5.5	Виконання робіт із секціями штанги.....	76
5.5.1	Індикація типу внесення на робочому екрані.....	76
5.5.2	Внесення добрива зі зменшеними секціями штанги: VariSpread V8.....	77
5.5.3	Внесення добрива зі зменшеними секціями штанги: Професійна технологія VariSpread	79
5.5.4	Режим внесення добрива за допомогою секції штанги та у режимі розкидання на межі	82
5.6	Внесення добрива в автоматичному режимі (АВТО км/ч + АВТО кг).....	83
5.7	Вимірювання на холостому ході	84
5.7.1	Автоматичне вимірювання на холостому ході	84
5.7.2	Вимірювання на холостому ході вручну	86
5.8	Внесення добрива в режимі експлуатації «АВТО км/год».....	87

5.9	Внесення добрива в режимі експлуатації «ВРУЧНУ км/год»	87
5.10	Внесення добрива в режимі експлуатації «Регулювання ВРУЧНУ»	88
5.11	GPS-Control	90
6	Попереджувальні повідомлення та можливі причини	94
6.1	Значення попереджувальних повідомень	94
6.2	Несправність/сигналізація	99
6.2.1	Підтвердження попереджувального повідомлення	99
7	Спеціальне обладнання	101
8	Гарантія та її забезпечення	102

1 Вказівки для користувача

1.1 Інформація про цей посібник з експлуатації

Цей посібник з експлуатації є складовою частиною системи керування.

Посібник з експлуатації містить важливі вказівки для **безпечного, належного** й економічного **використання** та **технічного обслуговування** системи керування. Дотримання цих вказівок допоможе **унікнути** можливих **небезпек**, зменшити час простою та витрати на ремонт, а також підвищити експлуатаційний термін служби та надійність машини, яка управляється з її допомогою.

Посібник з експлуатації слід зберігати в місці використання системи керування машиною (наприклад, в тракторі).

Дотримання вказівок посібника з експлуатації не звільняє вас від **персональної відповідальності** як організацію, яка експлуатує систему керування машиною.

1.2 Значення попереджувальних вказівок

У цьому посібнику з експлуатації попередження систематизовані відповідно до ступеня небезпеки й імовірності її появи.

Символи небезпеки привертують увагу до залишкових ризиків у роботі з машиною. Попередження мають таку структуру:

символ + **попереджувальне слово**

Пояснення

Ступені небезпеки попереджувальних вказівок

Ступінь небезпеки позначається попереджувальним словом. Класифікація ступенів небезпеки:

НЕБЕЗПЕЧНО!

Вид і джерело небезпеки

Ця попереджувальна вказівка стосується безпосередньої небезпеки для здоров'я та життя людини.

Недотримання цих попереджувальних вказівок може привести до важких травм або до летального наслідку.

- Обов'язково виконуйте описані заходи для запобігання цій небезпеці.

⚠ УВАГА!

Вид і джерело небезпеки

Ця попереджуvalна вказівка стосується можливої небезпечної ситуації для здоров'я людини.

Недотримання цих попереджуvalних вказівок призводить до тяжких травм.

- Обов'язково виконуйте описані заходи для запобігання цій небезпеці.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Вид і джерело небезпеки

Ця попереджуvalна вказівка стосується можливої небезпечної ситуації для здоров'я людини.

Недотримання цих попереджень може привести до травмування.

- Обов'язково виконуйте описані заходи для запобігання цій небезпеці.

ПОВІДОМЛЕННЯ!

Вид і джерело небезпеки

Ця попереджуvalна вказівка попереджає про можливі збитки для обладнання та навколошнього середовища

Недотримання цих попереджень призводить до пошкодження машини і навколошнього середовища.

- Обов'язково виконуйте описані заходи для запобігання цій небезпеці.

Вказівка:

Загальні вказівки містять поради щодо застосування й особливо важливу інформацію, але не попередження про небезпеки.

1.3 Вказівки щодо відображення текстових даних

1.3.1 Інструкції та вказівки

Операції, які повинен виконувати обслуговуючий персонал, наведено у вигляді пронумерованого списку.

- Вказівка щодо виконання дії, крок 1
- Вказівка щодо виконання дії, крок 2

1.3.2 Переліки

Переліки без обов'язкового дотримання послідовності виконання представлені у вигляді списку інструкцій, перед якими містяться крапки.

- Властивість А
- Властивість Б

1.3.3 Посилання

Посилання на інші місця в тексті документа містять номер абзацу, текст заголовка та сторінку:

- **Приклад:** Також візьміть до уваги 2 Конструкція та функції

Посилання на інші документи відображаються у вигляді вказівки або інструкції без точного зазначення назви глави або номера сторінки:

- **Приклад:** Дотримуйтесь інструкцій керівництва з експлуатації від виробника карданного валу

1.3.4 Ієрархія меню, клавіші та навігація

Меню – це пункти, які відображаються у вигляді списку у вікні «Головне меню».

Меню містить **підменю** або **пункти меню**, у яких виконуються налаштування (вибір пунктів меню, введення числових або текстових даних, запуск функцій).

Назви різних меню та кнопок системи керування виділяються **жирним шрифтом**:

Ієрархія та шлях до необхідного пункту меню позначається знаком > (стрілка), який ставиться між меню, пунктом меню чи пунктами меню:

- Система/тестування > Тестування/діагностика > Напруга означає, що ви можете перейти в пункт меню Напруга через меню Система/тестування і пункт меню Тестування/діагностика.
 - Стрілка > відповідає активації **коліщатка прокрутки** або натискання клавіші на дисплеї (сенсорному екрані).

2

Конструкція та функції



Оскільки стандарт ISOBUS підтримується великою кількістю терміналів, зміст цієї глави обмежується описом функцій електронної системи керування машинами без вказівки конкретного терміналу ISOBUS.

- Дотримуйтесь вказівок, наведених у відповідному посібнику з експлуатації терміналу ISOBUS.

2.1

Огляд підтримуваних версій машин



Деякі моделі доступні не в усіх країнах.

- AXIS-H 30.2 EMC, AXIS-H 30.2 EMC + W
- AXIS-H 50.2 EMC + W
- AXIS-M 20.2 EMC, AXIS-M 20.2 EMC + W
- AXIS-M 30.2 EMC, AXIS-M 30.2 EMC + W
- AXIS-M 50.2 EMC + W

Підтримувані функції

- Внесення добрив з урахуванням швидкості руху
- Електричне регулювання точки подачі
- Регулювання частоти обертання
 - AXIS-M 20.2/30.2/50.2 EMC (+W): Частота обертання карданного валу
 - AXIS-H 30.2/50.2 EMC (+W): Частота обертання розкиdalьних дисків
- EMC – регулювання потоку матеріалу
- Безступінчасте керування робочою шириною

2.2

Дисплей

Дисплей відображає поточну інформацію про стан, доступні варіанти системи керування для вибору та введення.

Основна інформація про експлуатацію машини відображається на **робочому екрані**.

2.2.1

Опис робочого екрана



Точний вигляд робочого екрана залежить від установлених у цей момент параметрів і типу машини..

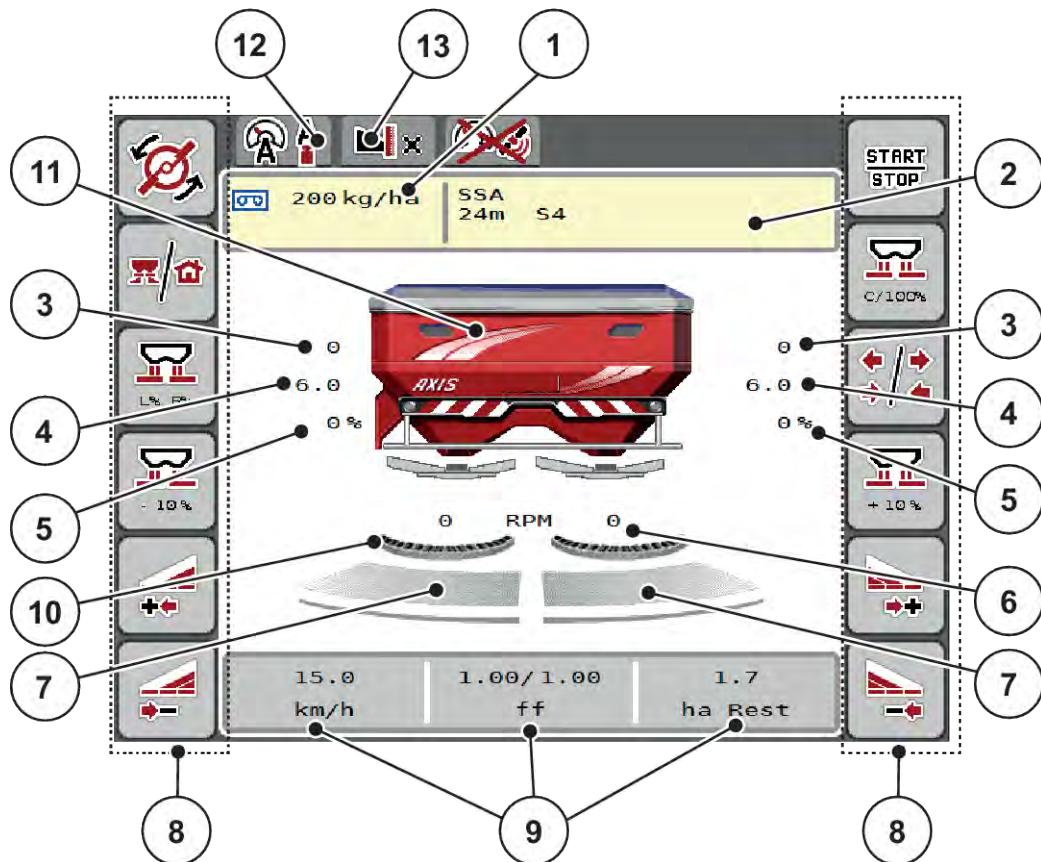


Рис. 1: Дисплей системи керування машиною

- [1] Поточні витрати добрива з параметрів для внесення добрива або менеджера завдань
Клавіша: пряме введення витрати добрива
- [2] Індикація інформації про добриво (назва добрива, робоча ширина і тип розкиdalного диска)
Клавіша: Коригування в таблиці дозування
- [3] Положення заслінки дозатора праворуч/ліворуч
- [4] Положення точки подачі справа/зліва
- [5] Змінення кількості внесення добрив праворуч/ліворуч
- [6] Частота обертання розкиdalного диска праворуч/ліворуч
- [7] Ступінь відкриття заслінки дозатора праворуч/ліворуч
- [8] Функціональні клавіші
- [9] Вільно програмовані поля індикації
- [10] AXMAT-Функція активна
- [11] Індикація розкидача мінеральних добрив
- [12] Вибраний режим експлуатації
- [13] Індикація налаштувань внесення по краю/на межі

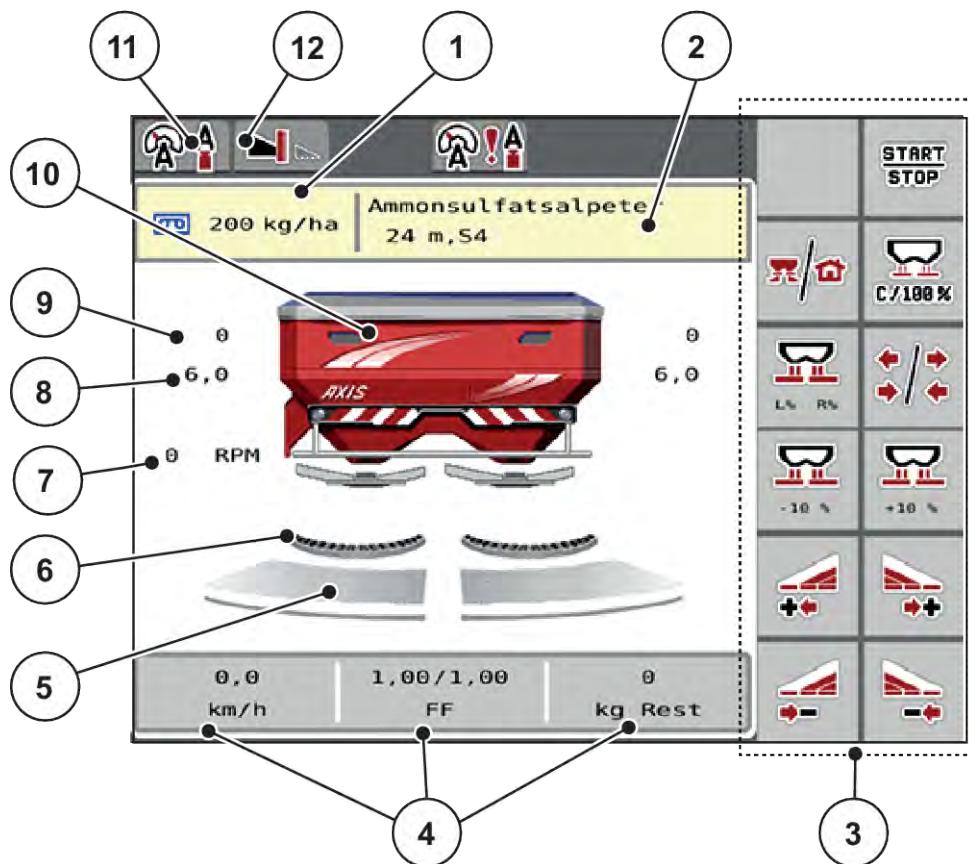


Рис. 2: Дисплей системи керування машиною

- | | |
|---|---|
| [1] Поточні витрати добрива з параметрів для внесення добрива або контролера Клавіша: пряме введення витрати добрива | [6] АХМАТ-Функція активна |
| [2] Індикація інформації про добриво (назва добрива, робоча ширина і тип розкиdalного диска) Клавіша: Коригування в таблиці дозування | [7] Частота обертання вала відбору потужності |
| [3] Функціональні клавіші | [8] Положення точки подачі справа/зліва |
| [4] Вільно програмовані поля індикації | [9] Положення заслінки дозатора праворуч/ліворуч |
| [5] Ступінь відкриття заслінки дозатора праворуч/ліворуч | [10] Індикація розкидача мінеральних добрив |
| | [11] Вибраний режим експлуатації |
| | [12] Індикація налаштувань внесення по краю/на межі |

2.2.2 Поля індикації

Ви можете індивідуально налаштовувати три поля індикації на робочому екрані і призначити їм такі значення

- Швидкість руху
- Коефіцієнт текучості (КТ)
- Наробіток у га
- Наробіток у кг
- Наробіток у м
- Залишок у кг
- Залишок у м
- Залишок у га
- Час хол. ходу (час, що залишився до наступного вимірювання на холостому ході)
- Крутний момент (привід розкиdalьних дисків)

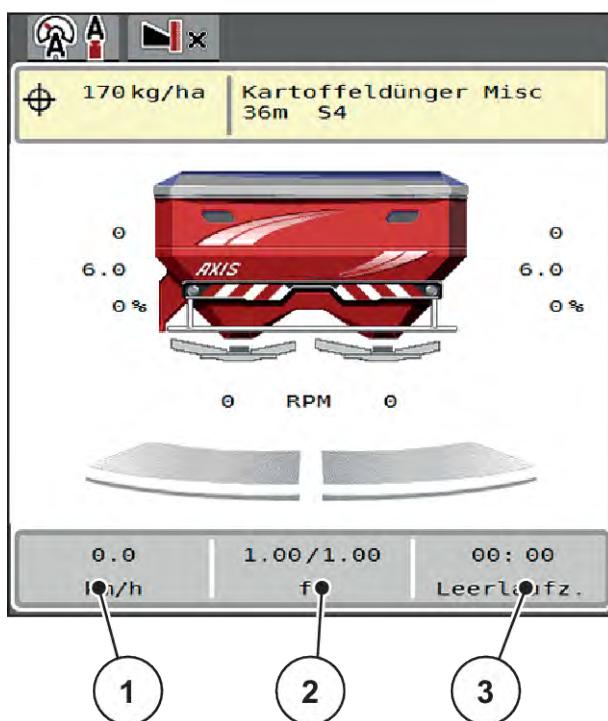


Рис. 3: Поля індикації

[1] Поле індикації 1

[2] Поле індикації 2

[3] Поле індикації 3

Вибір індикатора

- Натисніть відповідне поле індикації на сенсорному екрані
На дисплеї з'явиться список можливих індикаторів.
- Виділіть нове значення, яке необхідно призначити полю індикації.
- Натисніть клавішу OK.
На дисплеї відобразиться робочий екран..

У відповідному полі індикації тепер буде відображатися нове значення.

2.2.3 Індикація стану заслінки дозатора

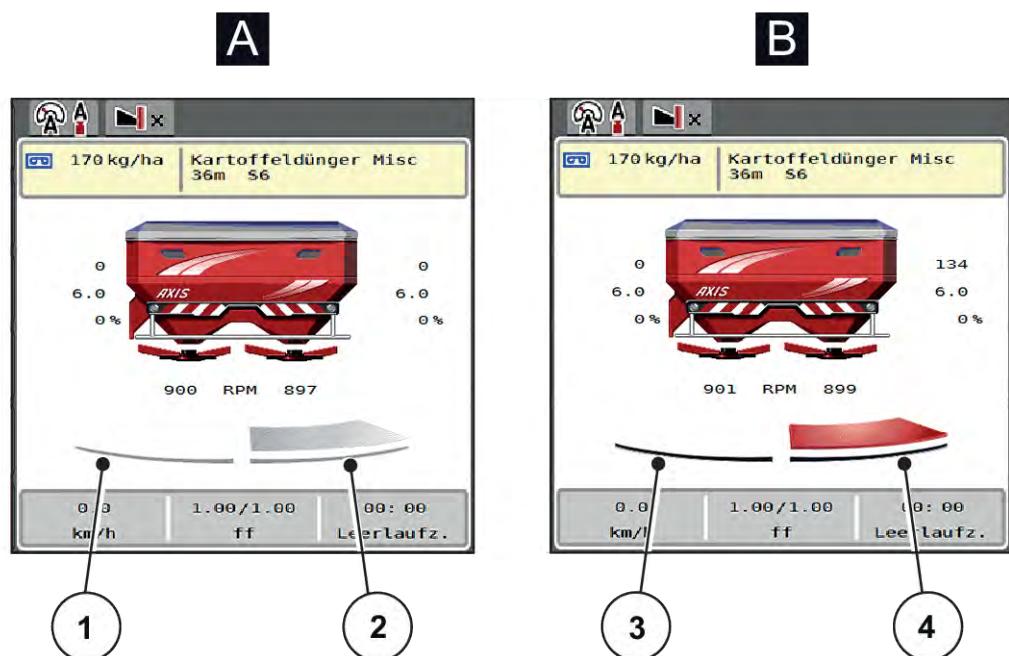


Рис. 4: Індикація стану заслінки дозатора

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| A Режим внесення добрива неактивний | B Машина в режимі внесення |
| 1 Секція штанги деактивована | 3 Секція штанги деактивована |
| 2 Секція штанги активована | 4 Секція штанги активована |



Ви можете негайно деактивувати **повну сторону розкидання** на межі поля. Це особливо корисно у кутах поля для швидкого внесення.

- Натисніть програмну клавішу «Зменшення робочої ширини» протягом більше 500 мс.

2.2.4 Індикація секцій штанги

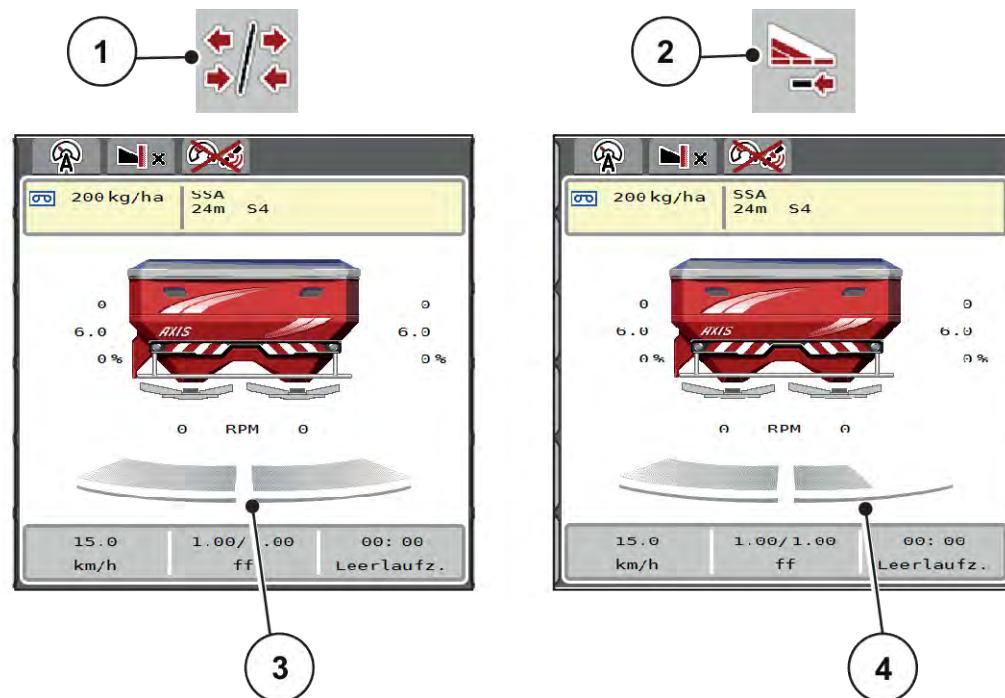


Рис. 5: Індикація стану секцій штанги

- [1] Клавіша для переключення між секціями штанги/внесенням на межі поля
- [2] Клавіша «Зменшення величини правої секції штанги»
- [3] Активовані секції штанги на всю робочу ширину
- [4] Праву робочу ширину зменшено на кілька ступенів

Інші можливості індикації та налаштування описані в главі 5.5 *Виконання робіт із секціями штанги*.

2.3 Бібліотека символів, які використовуються

Система керування AXIS EMC ISOBUS відображає символи для меню та функцій на екрані.

2.3.1 Навігація

Символ	Значення
	Вліво; попередня сторінка
	Вправо; наступна сторінка

Символ	Значення
	Повернення в попереднє меню
	Повернення в головне меню
	Перехід між робочим екраном і вікном меню
	Підтвердження попереджуvalьних повідомлень
	Скасування, закриття діалогового вікна

2.3.2

Меню

Символ	Значення
	Перехід з вікна меню безпосередньо в головне меню
	Перехід між робочим екраном і вікном меню
	Фара робочого освітлення SpreadLight
	Брезент
	Налаштування добрива
	Параметри машини
	Швидке розвантаження
	Система/тестування

Символ	Значення
	Інформація
	Ваги/лічильник шляху

2.3.3 Символи на робочому екрані

Символ	Значення
	Запуск режиму розкидання й регулювання внесення
	Режим внесення добрива запущений; припинення регулювання витрати
	Запуск розкиdalьних дисків
	Поворот розкиdalьних дисків; зупинка розкиdalьних дисків
	Скидання змінення кількості добрив на попередньо встановлене значення витрати
	Перехід між робочим екраном і вікном меню
	Перехід між внесенням на межі поля і секціями штанги на лівій, правій або обох сторонах розкидання
	Секції штанги на лівій стороні, внесення на межі поля на правій стороні розкидання
	Секції штанги на правій стороні, внесення на межі поля на лівій стороні розкидання
	Внесення на межі поля на лівій, правій або обох сторонах розкидання

Символ	Значення
	Збільшення/зменшення кількості добрив на лівій, правій або обох сторонах розкидання (%)
	Змінення кількості + (збільшення)
	Змінення кількості - (зменшення)
	Змінення кількості, ліворуч + (збільшення)
	Змінення кількості, ліворуч - (зменшення)
	Змінення кількості, праворуч + (збільшення)
	Змінення кількості, праворуч - (зменшення)
	Змінення кількості вручну + (збільшення)
	Змінення кількості вручну - (зменшення)
	Підвищення частоти обертання розкиdalного диска (збільшення)
	Зниження частоти обертання розкиdalного диска (зменшення)
	Внесення добрива, ліворуч неактивно
	Внесення добрива, ліворуч активно

Символ	Значення
	Внесення добрива, праворуч неактивно
	Внесення добрива, праворуч активно
	Зменшення величини секції штанги, ліворуч (-) У режимі внесення добрива на межі: Тривале натискання (>500 мс) миттєво деактивує повну сторону розкидання.
	Збільшення величини секції штанги, ліворуч (+)
	Зменшення величини секції штанги, праворуч (-) У режимі внесення добрива на межі: Тривале натискання (>500 мс) миттєво деактивує повну сторону розкидання.
	Збільшення величини секції штанги, праворуч (+)
	Активувати функцію внесення добрива на межі/TELIMAT праворуч
	Функція внесення добрива на межі/TELIMAT праворуч активна
	Активувати функцію внесення добрива на межі ліворуч
	Функція внесення добрива на межі ліворуч активна

2.3.4 Інші символи


Символ	Значення
	Розпочати вимірювання на холостому ході, у головному меню

Символ	Значення
	Режим внесення добрива на межі поля, на робочому екрані
	Режим внесення добрива по краю поля, на робочому екрані
	Режим внесення добрива на межі поля, у головному меню
	Режим внесення добрива по краю поля, у головному меню
	Режим експлуатації АВТО км/ч + АВТО кг
	Режим експлуатації АВТО км/год
	Режим експлуатації ВРУЧНУ км/год
	Режим експлуатації Регулювання ВРУЧНУ
	ЕМС регулювання деактивовано
	Втрата сигналу GPS (GPS J1939)
	Мінімальна масова витрата нижче допустимого значення
	Максимальний поріг потоку матеріалу порушенено


2.4

Структурний огляд меню

■ AXIS M EMC

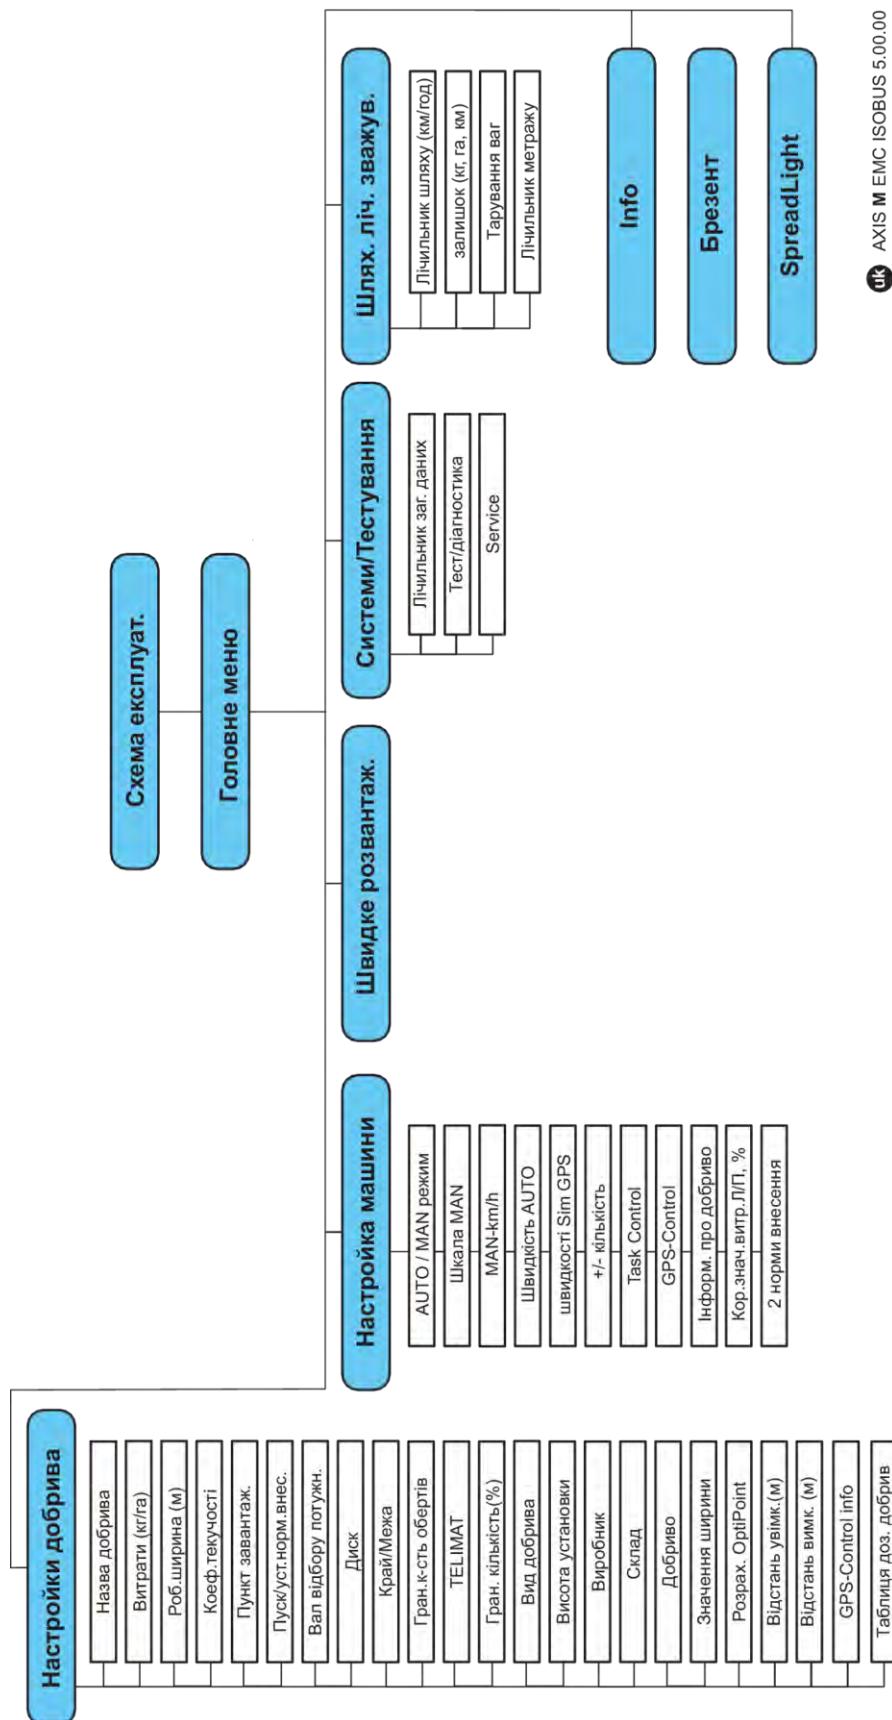

■ AXIS H EMC

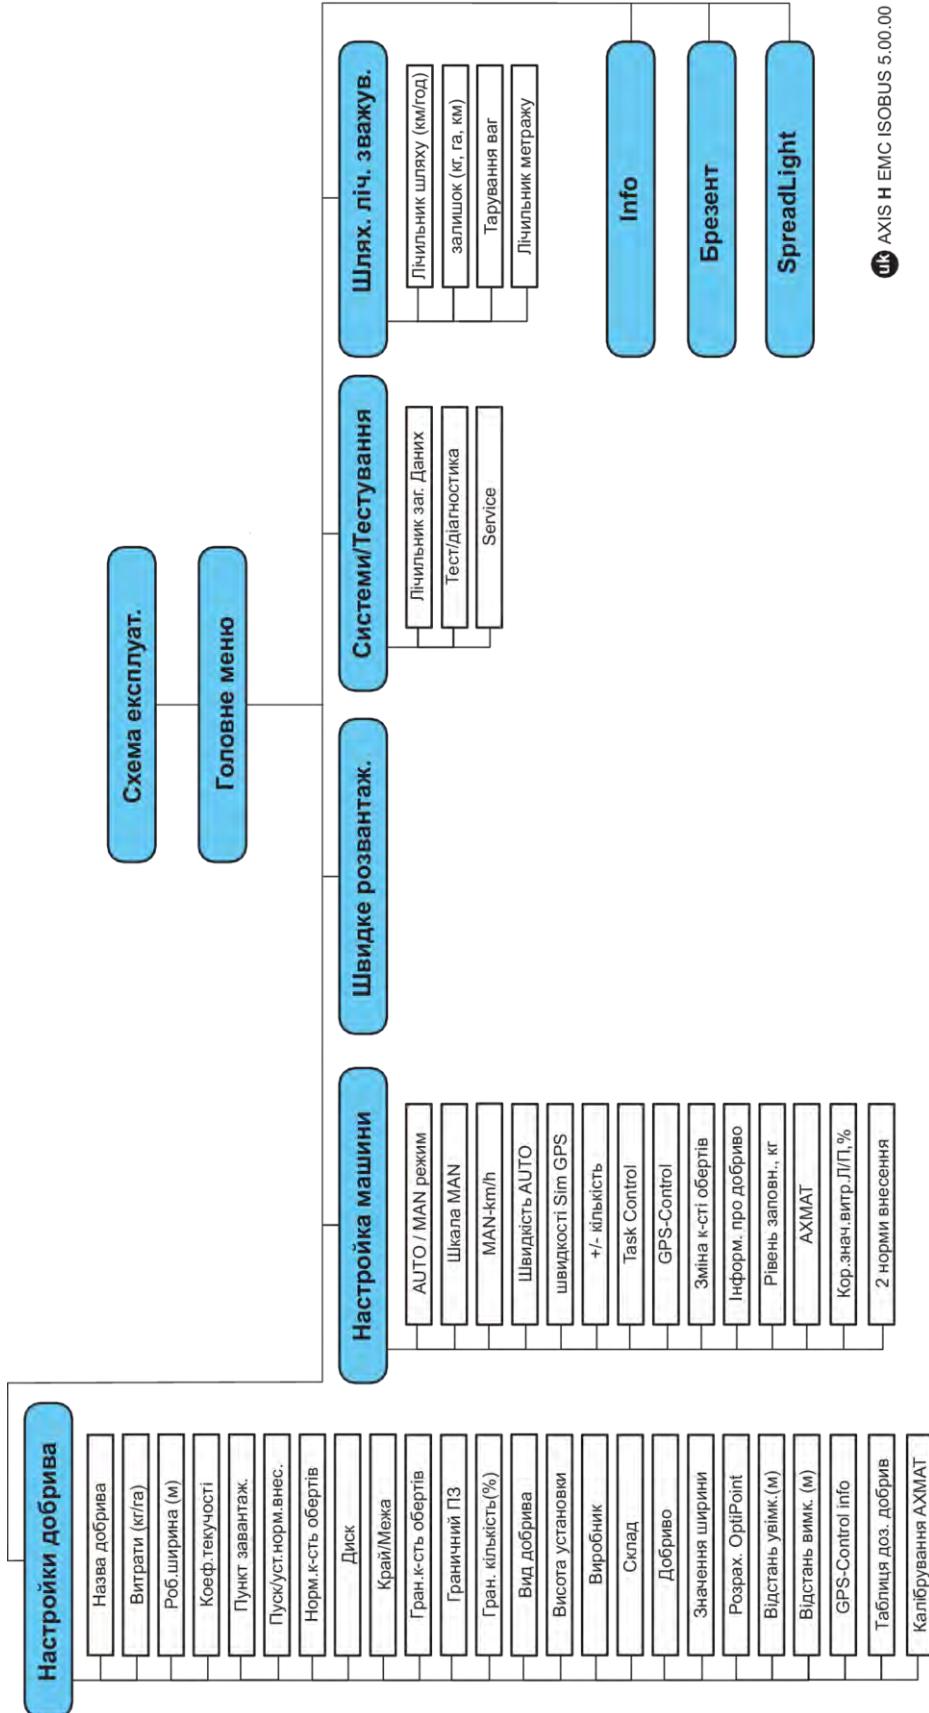

3 Монтаж і встановлення

3.1 Вимоги до трактора

Перед підключенням системи керування перевірте, чи відповідає трактор наступним вимогам

- Мінімальну напругу **11 В** необхідно забезпечувати **зарядженою**, навіть якщо одночасно підключено кілька споживачів енергії (наприклад, кондиціонер, джерело світла).
- Система подачі оліви: **макс. 210 бар**, клапан простої або подвійної дії (залежно від комплектації)
- AXIS-M: Для швидкості обертання вала відбору потужності потрібно встановити наступні значення і дотримуватися їх (основна умова для правильної робочої ширини).
 - AXIS-M 20.2, AXIS-M 30.2/40.2: мін. **540 об/хв**
 - AXIS-M 50.2: мін. **750 об/хв**



Для тракторів без коробки передач, що перемикається під навантаженням, швидкість руху повинна бути обрана правильним інтервалом передавальних чисел коробки передач таким чином, щоб вона відповідала швидкості валу відбору потужності **540 об/хв** (AXIS-M 20.2, AXIS-M 30.2) або **750 об/хв** (AXIS-M 50.2).

- **AXIS-H 30 EMC:** Пропускна здатність гідралічної системи **45 л/хв**, система з незмінним потоком або з визначенням навантаження
- **AXIS-H 50 EMC:** Пропускна здатність гідралічної системи **65 л/хв**, система з незмінним потоком або з визначенням навантаження
- Вільний зворотній потік мін. **номінальний діаметр 18 мм**
- 9-контактний штепсельний роз'єм (ISO 11783) в задній частині трактора для з'єднання системи керування з системою ISOBUS.
- 9-контактний штекер терміналу (ISO 11783) для з'єднання терміналу ISOBUS з системою ISOBUS.



Якщо трактор не оснащений 9-контактним штепсельним роз'ємом в задній частині кузова, то його можна дооснастити спеціальним обладнанням у вигляді вбудованого блоку з 9-контактним штепсельним роз'ємом для тракторів (ISO 11783) і датчиком швидкості.

3.2 Підключення, штепсельні роз'єми

3.2.1 Електророзживлення

Електророзживлення системи керування машиною здійснюється через 9-контактний штепсельний роз'єм в задній частині кузова трактора.

3.2.2 Підключення системи керування машиною

Залежно від наявного обладнання, систему керування можна підключити до розкидача мінеральних добрив різними способами. Докладнішу інформацію див. у посібнику з експлуатації машини.

■ Схематичний огляд підключення

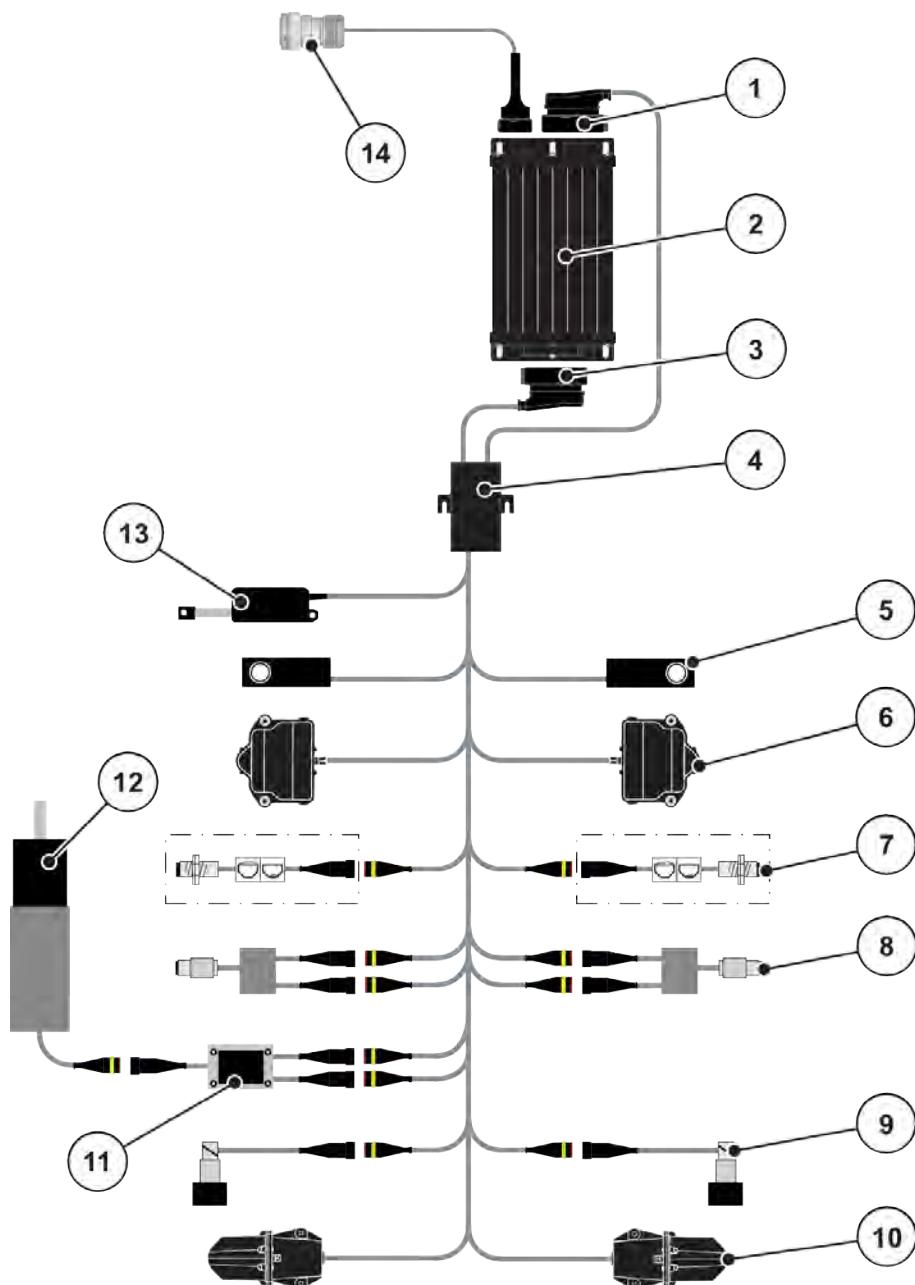


Рис. 6: AXIS-H EMC: Схематичний огляд підключення

- | | |
|--|---|
| [1] Штекер машини | [9] Клапан пропорційного регулювання ліворуч/праворуч |
| [2] Система керування машиною | [10] Серводвигун точки подачі ліворуч/праворуч |
| [3] Штекер машини | [11] Електричний запобіжник мішалки |
| [4] Кабельна відгалужувальна муфта | [12] Електродвигун мішалки |
| [5] Датчик маси ліворуч/праворуч | [13] Приводний механізм брезенту |
| [6] Привод механізму повороту заслінки дозатора ліворуч/праворуч | [14] Штекер до пристрою ISOBUS |
| [7] Датчик рівня заповнення ліворуч/праворуч | |
| [8] Датчик крутного моменту/частоти обертання ліворуч/праворуч | |

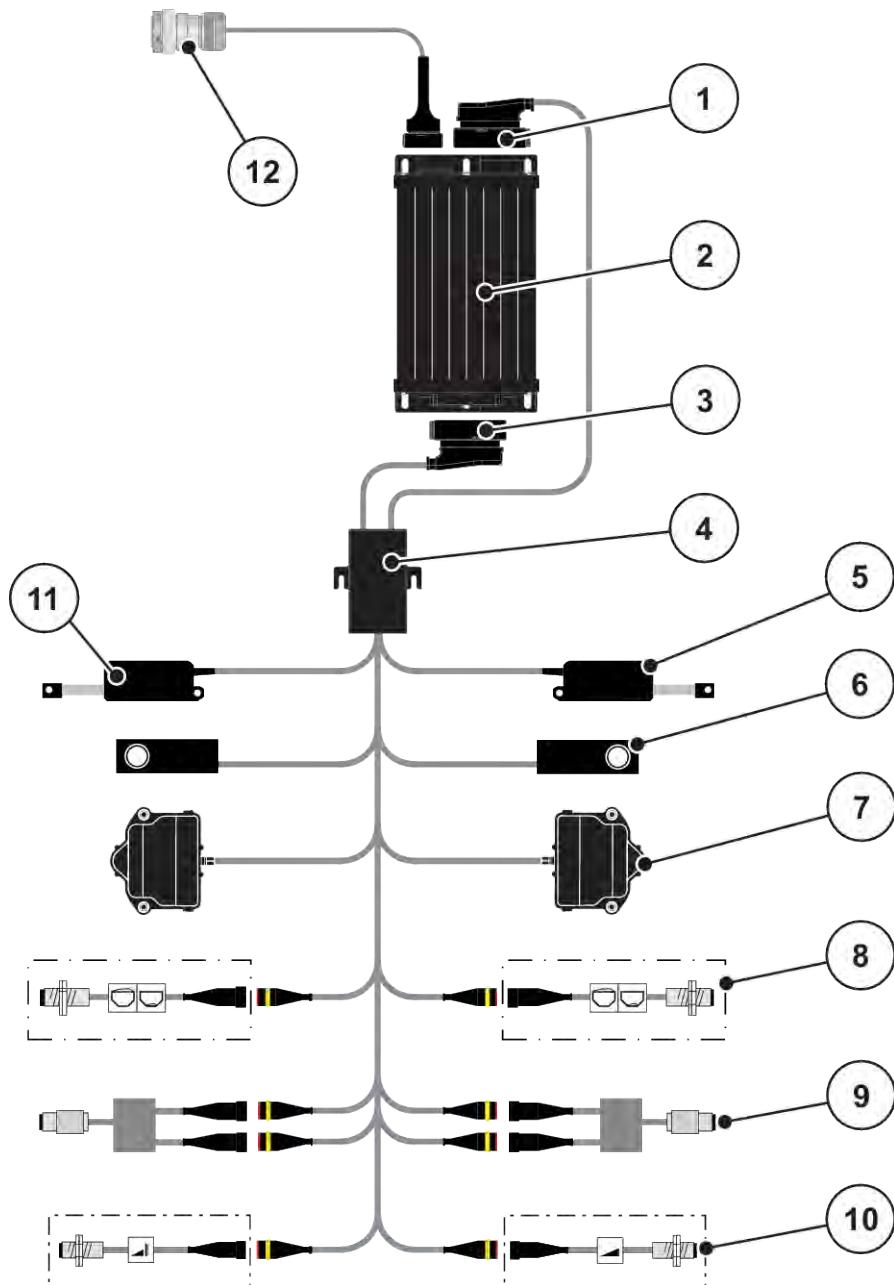


Рис. 7: AXIS-M 20.2 EMC: Схематичний огляд підключення

- | | |
|--|--|
| [1] Штекер машини | [8] Датчик рівня заповнення ліворуч/праворуч |
| [2] Система керування машиною | [9] Датчик крутного моменту/частоти обертання ліворуч/праворуч |
| [3] Штекер машини | [10] Датчики TELIMAT зверху/внизу |
| [4] Кабельна відгалужувальна муфта | [11] Приводний механізм брезенту |
| [5] Приводний механізм TELIMAT | [12] Штекер до пристрою ISOBUS |
| [6] Датчик маси ліворуч/праворуч | |
| [7] Привод механізму повороту заслінки дозатора ліворуч/праворуч | |

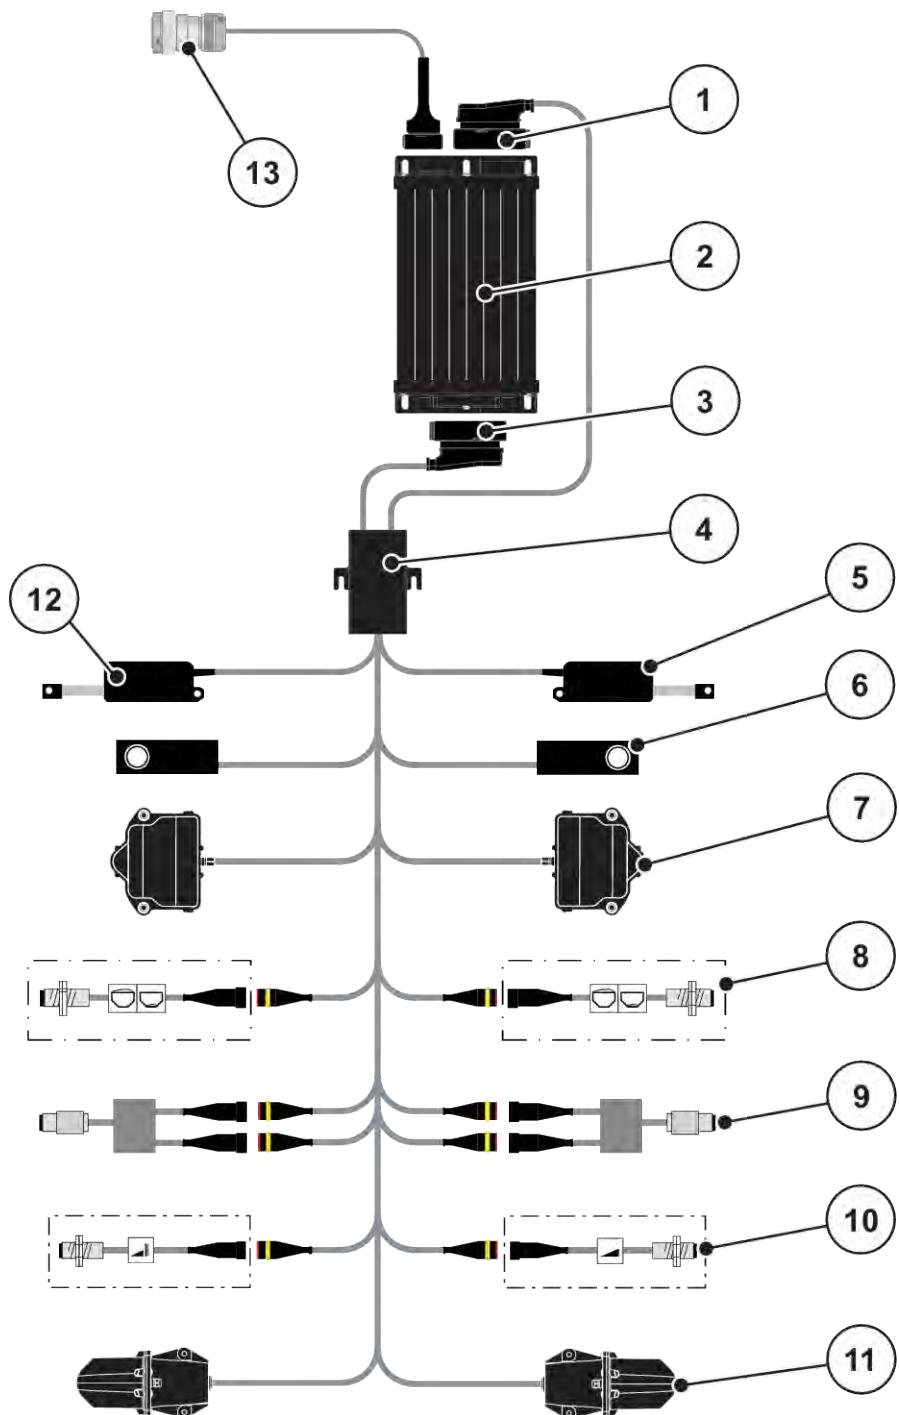


Рис. 8: AXIS-M 30.2 EMC, AXIS-M 50.2: Схематичний огляд підключення

- | | |
|--|--|
| [1] Штекер машини | [9] Датчик крутного моменту/частоти обертання ліворуч/праворуч |
| [2] Система керування машиною | [10] Датчики TELIMAT зверху/внизу |
| [3] Штекер машини | [11] Серводвигун точки подачі ліворуч/праворуч |
| [4] Кабельна відгалужувальна муфта | [12] Приводний механізм брезенту |
| [5] Приводний механізм TELIMAT | [13] Штекер до пристрою ISOBUS |
| [6] Датчик маси ліворуч/праворуч | |
| [7] Привод механізму повороту заслінки дозатора ліворуч/праворуч | |
| [8] Датчик рівня заповнення ліворуч/праворуч | |

3.2.3 Підготовка заслінки дозатора

Систему керування обладнано електричним пристроєм керування заслінкою для регулювання витрат добрива.



Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації вашої машини.

Експлуатація

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування під час розкидання добрива

У разі виникнення несправності на шляху до місця внесення добрива заслінка дозатора може несподівано відкритися. У разі розсипання добрив існує небезпека посоквзнутися й отримати травму.

- ▶ Перш ніж виїхати до місця внесення добрива, обов'язково вимкніть електронну систему керування.



Налаштування окремих меню дуже важливе для оптимального **автоматичного регулювання потоку матеріалу (функція EMC)**.

Зверніть увагу, зокрема, на особливості функції EMC для наступних пунктів меню:

- У меню Парам. добрива > Розкиdalний диск, див. стор. 40
- У меню Парам. добрива > Оберти розкиdalних дисків або меню Парам. добрива > Нормальна частота обертання, див. стор. 40
- У меню Парам. маш. > Режим АВТО/ВРУЧНУ, див. главу. 4.5.1

4.1

Ввімкнення системи керування машиною

Умови:

- Систему керування правильно підключено до машини та трактора.
 - Приклад див. у главі 3.2.2 *Підключення системи керування машиною*.
- Забезпечується мінімальна напруга **11 В**.

- ▶ Увімкніть систему керування машиною.

Через кілька секунд з'явиться панель запуску систему керування.

Потім на кілька секунд на системі керування з'явиться меню активації.

- ▶ Натисніть клавішу Enter.

Після цього з'явиться робочий екран.



4.2 Навігація в межах меню



У главі 1.3.4 *Ієрархія меню, клавіші та навігація* наведено важливі вказівки щодо відображення меню та навігації між різними меню.

Далі наведено опис порядку виклику різних меню і пунктів меню **шляхом натискання клавіш на сенсорному екрані або функціональних клавіш**.

- Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації використовуваного термінала.

■ Виклик головного меню

- Натисніть функціональну клавішу **Робочий екран/Головне меню**. Див.. 2.3.2 *Меню*.

На дисплеї відобразиться головне меню.



Виклик підменю через сенсорний екран

- Натисніть клавішу відповідного підменю.

З'являться вікна, які пропонують різні дії.

- Введення тексту
- Введення значень
- Налаштування за допомогою подальших підменю



На екрані одночасно відображаються не всі параметри. До наступного вікна меню (наступної вкладки) можна перейти за допомогою **claveish зі стрілками вліво/вправо**.

■ Вихід із меню

- Збережіть усі налаштування, натиснувши клавішу **Назад**.

*Ви повернетесь назад до **попереднього меню**.*



- Натисніть клавішу **Робочий екран/Головне меню**.

*Ви повернетесь назад до **робочого екрана**.*



- Натисніть клавішу **ESC**.

Попередні налаштування буде збережено.

*Ви повернетесь назад до **попереднього меню**.*

4.3 Головне меню



Рис. 9: Головне меню з підменю

Підменю	Значення	Опис
SpreadLight	Ввімкнення/вимикання фари робочого освітлення	4.10 Фара робочого освітлення (SpreadLight)
Робочий екран	Перехід до робочого екрана	
Брезент	Відкривання/закривання брезенту	4.11 Брезент
Параметри добрива	Параметри для добрива та режиму його внесення	4.4 Параметри для внесення добрива
Параметри маш.	Параметри для трактора та машини	4.5 Параметри машини
Швидке розвантаження	Прямий виклик меню для швидкого розвантаження машини	4.6 Швидке розвантаження
Система/тестування	Параметри та діагностика системи керування	4.7 Система/тестування
Довідка	Відображення конфігурації машини	4.8 Довідка
Лічильник ваги/наробітку	Параметри виконаних робіт із внесення добрива та функції режиму зважування	4.9 Ваги/лічильник шляху

На додаток до підменю ви можете вибрати функціональні клавіші Вимірювання на холостому ході і Різновид внесення на межі в головному меню.



- Вимірювання на холостому ході: Функціональна клавіша дозволяє вручну почати вимірювання на холостому ході. Див. главу 5.7.2 *Вимірювання на холостому ході вручну*.
- Різновид внесення на межі: Ви можете вибирати між внесенням по краю поля або внесенням на межі поля.

4.4 Параметри для внесення добрива



У цьому меню можна встановити параметри для добрива та режиму його внесення.

- Виберіть меню Головне меню > Параметри добрива.



На екрані одночасно відображаються не всі параметри. До наступного вікна меню (вкладці) можна перейти за допомогою клавіш зі стрілками вліво/вправо.

	1	2	3	4
1. <Fertiliser name>				
	Витрати (кг/га)	200		
	Роб.ширина (м)	24,00		
	Коеф.текучості	1,00		
	Пункт завантаж.	6,0		
	Пуск/уст.норм.внес.	...		
	1	2	3	4
RPM Норм.к-сть обертів 900				
	Диск	S4		
Межа				
	Гран.к-сть обертів	750		
	Граничний ПЗ	5,0		
	Гран. кількість(%)	-20		

Рис. 10: Меню Параметри добрива AXIS-H EMC, вкладки 1 та 2

	1	2	3	4
1. <Fertiliser name>				
	Витрати (кг/га)	200		
	Роб.ширина (м)	24,00		
	Коеф.текучості	1,00		
	Пункт завантаж.	6,0		
	Пуск/уст.норм.внес.	...		
	1	2	3	4
Вал відбору потужн 750				
	Диск	S4		
Край				
	Гран.к-сть обертів	750		
	Telimat			
	Гран. кількість(%)	0		

Рис. 11: Меню Параметри добрива, механічний привод, вкладки 1 і 2

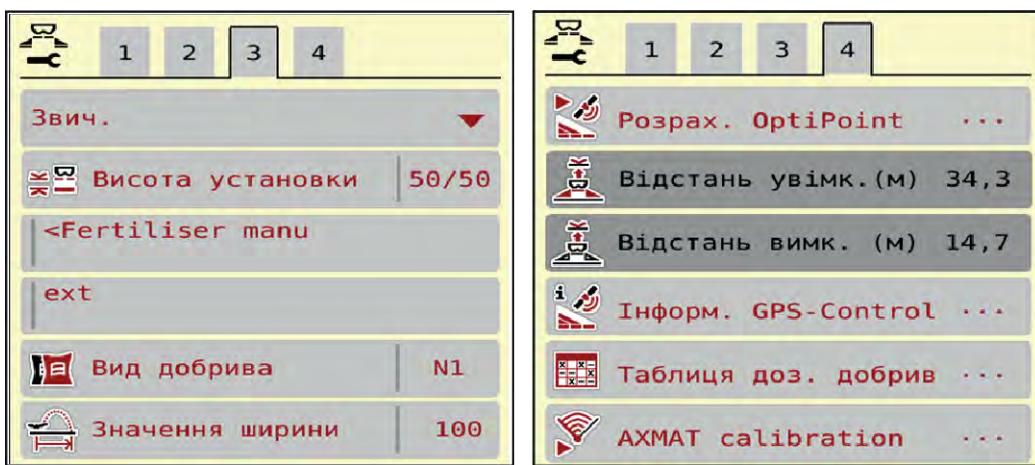


Рис. 12: Меню Параметри добрива, вкладки 3 та 4

Підменю	Значення	Опис
Назва добрива	Вибране добриво з таблиці дозування добрив	4.4.12 Таблиці дозування добрив
Витрати (кг/га)	Введення встановленого значення витрат добрива в кг/га	4.4.1 Витрати добрива
Робоча ширина (м)	Установлення робочої ширини для внесення добрива	4.4.2 Налаштування робочої ширини
Коефіцієнт текучості	Введення значення коефіцієнту текучості використовуваного добрива.	4.4.3 Коефіцієнт текучості
Точка подачі	Введення точки подачі Для машин з електричними приводними механізмами точки подачі: Налаштування точки подачі	Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації машини. 4.4.4 Точка подачі
Запуск калібрування витрати	Виклик підменю для встановлення норми внесення добрива	4.4.5 Встановлення норми внесення добрива
Нормальна частота обертання	AXIS-H Введення потрібної частоти обертання розкиdalного диска Впливає на регулювання потоку матеріалу EMC	4.4.7 Частота обертання

Підменю	Значення	Опис
Вал відбору потужності	AXIS-M Впливає на регулювання потоку матеріалу EMC Заводське налаштування: • AXIS-M 20.2/30.2: 540 об/хв • AXIS-M 50.2: 750 об/хв	4.4.7 Частота обертання
Розкиdalnyй диск	Налаштування типу встановленого на машині розкиdalного диска. Налаштування впливає на регулювання потоку матеріалу EMC.	Перелік варіантів: • S4 • S6 • S8 • S10 • S12 • S1 (для всіх типів машин, крім AXIS-M 50.2)
Різновид внесення на межі	Перелік варіантів: • Межа • Край	Вибір здійснюється за допомогою клавіш зі стрілками, підтвердження – за допомогою клавіші Enter
Частота обертання на межі	Попереднє налаштування частоти обертання у режимі внесення добрива на межі поля	Введення в окремому вікні
Точка подачі внесення на межі	Попереднє налаштування точки подачі у режимі внесення добрива на межі поля	Введення в окремому вікні
Кількість внес. на межі (%)	Попереднє налаштування зменшення кількості витрат добрива у режимі внесення добрива на межі поля	Введення в окремому вікні
TELIMAT	Збереження параметрів пристрою TELIMAT для внесення добрива на межі поля	Тільки для машин AXIS-M із пристроєм TELIMAT.
Вид добрива	Перелік варіантів: • Норм. • Пізн.	Вибір за допомогою клавіш зі стрілками Підтвердження натисканням клавіші Enter

Підменю	Значення	Опис
Висота встановлення	Введення в см спереду/см ззаду Перелік варіантів: <ul style="list-style-type: none"> • 0/6 • 40/40 • 50/50 • 60/60 • 70/70 • 70/76 	
Виробник	Введення даних про виробника добрива	
Склад	Хімічний склад із зазначенням часток у відсотках	
Клас добрив	Перелік варіантів	Вибір за допомогою клавіш зі стрілками; підтвердження натисканням клавіші Enter
Указ. значення ширини	Уведення значення ширини з таблиці дозування добрив. Потрібно для розрахунку OptiPoint	
Розрахунок OptiPoint	Введення параметрів функції GPS Control	4.4.10 Розрахунок OptiPoint
Відстань увімк. (м)	Введення відступу ввімкнення	
Відстань вимк. (м)	Введення відступу вимкнення	
Довідка GPS-Control	Відображення інформації про параметри функції GPS Control	4.4.11 Довідка GPS Control
Таблиця дозування	Керування таблицями дозування добрив	4.4.12 Таблиці дозування добрив
Калірування АХМАТ	Тільки AXIS-H 50.2 Виклик підменю для калірування функції АХМАТ	Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації спеціального обладнання.

4.4.1**Витрати добрива**

У цьому меню введіть необхідне значення витрат добрива.

**Введення значення витрат добрива**

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Витрати (кг/га).

На дисплеї відобразиться поточне значення витрати добрива.

- ▶ Введіть нове значення в поле введення.
- ▶ Натисніть клавішу **OK**.

Нове значення збережено у системі керування.

4.4.2 Налаштування робочої ширини



У цьому меню можна встановити значення робочої ширини (у метрах).

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Робоча ширина (м).

На дисплеї відобразиться поточне значення робочої ширини.

- ▶ Введіть нове значення в поле введення.
- ▶ Натисніть клавішу **OK**.

Нове значення збережено у системі керування.

4.4.3 Коефіцієнт текучості



Значення коефіцієнту текучості знаходиться в діапазоні від **0,2** до **1,9**.

При однакових основних параметрах (км/год, робоча ширина, кг/га) діє таке правило:

- При **збільшенні** коефіцієнту текучості **зменшується** доза добрива.
- При **зменшенні** коефіцієнту текучості **збільшується** доза добрива.

Повідомлення про помилку з'являється, як тільки коефіцієнт текучості вийде за межами заданого діапазону. Див. главу 6 *Попереджуvalнi повiдомлення та можливi причини*.

Якщо розкодується біодобриво чи крупа, то мінімальний коефіцієнт слід зменшити на 0,2. Таким чином можна перешкоджати постійному відображенням повідомлення про помилку.

Якщо коефіцієнт текучості відомий за результатами виконаного раніше калібрування витрати або з таблиці дозування, введіть його тут уручну.



У меню Запуск калібрування витрати можна розрахувати коефіцієнт текучості за допомогою системи керування і ввести це значення. Див. главу. 4.4.5 *Встановлення норми внесення добрива*

Коефіцієнт текучості для розкидача мінеральних добрив AXIS-H EMC розраховується за допомогою регулювання потоку матеріалу EMC. Однак можливе введення значення вручну.



Розрахунок коефіцієнта текучості залежить від використованого режиму експлуатації. Для отримання детальнішої інформації про коефіцієнт текучості див. главу 4.5.1 *Режим експлуатації «АВТО/ВРУЧНУ».*

Введення коефіцієнту текучості:

- Виберіть меню Параметри добрива > Коефіцієнт текучості.
На дисплеї відобразиться поточне значення коефіцієнту текучості.
- Внесіть в поле введення значення з таблиці дозування.



Якщо в таблиці дозування немає вашого добрива, введіть для коефіцієнту текучості значення **1,00**.

У режимі експлуатації АВТО км/год рекомендується **установити норму внесення добрива**, щоб розрахувати точний коефіцієнт текучості для цього добрива.

- Натисніть OK.

Нове значення збережено у системі керування.



Ми рекомендуємо для розкидача мінеральних добрив AXIS EMC (режим експлуатації АВТО км/год + АВТО кг) відображати коефіцієнт текучості на робочому екрані. Таким чином можна відстежувати регулювання коефіцієнту текучості під час виконання робіт із внесенням добрива. Див. главу 2.2.2 *Поля індикації*.

4.4.4 Точка подачі



Налаштування точки подачі для розкидача мінеральних добрив AXIS EMC здійснюється тільки за допомогою електричного регулювання точки подачі.

- Виберіть меню Параметри добрива > Точка подачі.
- Визначте положення точки подачі за допомогою таблиці дозування добрив.
- Введіть отримане значення в поле введення.
- Натисніть OK.

У вікні Параметри добрива відображатиметься нова точка подачі.

Під час блокування точки подачі з'являється попереджувальне 17, див. главу 6 *Попереджувальні повідомлення та можливі причини*.

!ОБЕРЕЖНО!**Небезпека травмування під час автоматичного переміщення точки подачі**

Після натиснення функціональної клавіші **Пуск/стоп** електричний сервомотор (Speedservo) встановлює точку подачі в попередньо встановлене положення. Це може привести до травм.

- ▶ Перед натисненням клавіші **Пуск/стоп** переконайтесь, що в небезпечній зоні машини нікого немає.
- ▶ Підтвердить попереджувальне повідомлення «Переміщення в точку подачі» натисканням клавіші Start/Stop.

4.4.5 Встановлення норми внесення добрива



Меню Запуск калібрування витрати заблоковано для вагових розкидачів і для всіх машин в **режимі експлуатації АВТО км/год + АВТО кг**. Цей пункт меню є неактивним.

У цьому меню коефіцієнт текучості розраховується на основі встановлення норми внесення добрива та зберігається у системі керування.

Норма внесення добрива встановлюється:

- перед першим внесенням добрива
- якщо якість добрива дуже змінилася (вологість, високий вміст пилу, дроблення зерна).
- якщо використовується новий сорт добрива

Норму внесення добрива необхідно встановлювати або при працюочому валу відбору потужності, коли машина стоїть, або під час їзди на пробній ділянці.

- Демонтуйте обидва диски для розкидання.
- Установіть точку подачі в положення встановлення норми внесення добрива (значення 0).

Введення значення робочої швидкості:

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива >Запуск калібрування витрати.
 - ▶ Введіть середнє значення робочої швидкості.
- Це значення необхідне для розрахунку положення заслінки дозатора під час установлення норми внесення добрива.
- ▶ Натисніть клавішу Далі.

Нове значення буде збережено у системі керування.

На дисплеї відобразиться друга сторінка меню установлення норми внесення.



Вибір секції штанги

- Визначте сторону для внесення добрива, для якої необхідно встановити норму внесення.
Натисніть функціональну клавішу сторони внесення ліворуч або
Натисніть функціональну клавішу сторони внесення праворуч.

Символ вибраної сторони для внесення добрива відображатиметься на червоному фоні.

! УВАГА!

Небезпека травмування під час установлення норми внесення добрива

Деталі машини, які обертаються, і розкидання добрива можуть стати причиною травмування.

- Перед початком установлення норми внесення добрива переконайтесь, що виконано всі умови.
- Дотримуйтесь вказівок, наведених у главі «Установлення норми внесення добрива» в посібнику з експлуатації.



- Натисніть клавішу **Старт/стоп**.

Заслінка дозатора попередньо вибраної секції штанги відкривається, і розпочинається процес установлення норми внесення добрива.



Процес установлення норми внесення добрива можна перервати в будь-який момент, натиснувши клавішу ESC. Заслінка дозатора закриється, і на дисплеї відобразиться меню Параметри добрива.



Тривалість процесу встановлення норми внесення добрива не впливає на точність результату. Однак необхідно розкидати щонайменше 20 кг.

- Знову натисніть клавішу **Старт/стоп**.

Установлення норми внесення добрива завершено.

Заслінка дозатора закривається.

На дисплеї відобразиться третя сторінка меню установлення норми внесення.

■ Новий розрахунок коефіцієнта текучості

⚠ УВАГА!

Небезпека травмування деталями машини, що обертаються

Доторкання до деталей машини, які обертаються (карданні вали, осі), може привести до виникнення синців і ран, а також защемлення. Частини тіла або предмети може затиснути або затягнути.

- ▶ Заглушіть двигун трактора.
- ▶ Вимкніть гідравліку та заблокуйте її від ненавмисного ввімкнення.

- ▶ Зважте кількість розкиданого добрива (врахуйте при цьому вагу приймального баку).
- ▶ Введіть значення маси в пункті меню **Кількість розкиданого добрива**.
- ▶ Натисніть клавішу **OK**.

Нове значення збережено у системі керування.

На дисплеї відобразиться меню Розрахунок коефіцієнта текучості.



Коефіцієнт текучості має становити від 0,4 до 1,9.

- ▶ Установіть коефіцієнт текучості.

Для застосування заново розрахованого коефіцієнта текучості натисніть клавішу Підтвердити коефіцієнт текучості.

Для підтвердження раніше збереженого коефіцієнта текучості натисніть клавішу **ESC**.

Коефіцієнт текучості збережено.

На дисплеї відобразиться попереоджуvalьне повідомлення «Переміщення в точку подачі».

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування під час автоматичного переміщення точки подачі

Після натиснення функціональної клавіші **Пуск/стоп** електричний сервомотор (Speedservo) встановлює точку подачі в попереодньо встановлене положення. Це може привести до травм.

- ▶ Перед натисненням клавіші **Пуск/стоп** переконайтесь, що в небезпечній зоні машини нікого немає.
- ▶ Підтвердить попереоджуvalьне повідомлення «Переміщення в точку подачі» натисканням клавіші **Start/Stop**.

4.4.6 Тип розкиdalного диска



Для проведення оптимального вимірювання на холостому ході перевірте правильність введення в меню Параметри добрива.

- Дані, введені в пунктах меню Розкиdalний диск та Нормальна частота обертання або Вал відбору потужності, мають співпадати з фактичними налаштуваннями в вашій машині.

Встановлений тип розкиdalного диска попередньо запрограмований. Якщо на вашій машині встановлено інші розкиdalні диски, то слід ввести правильний тип.

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Розкиdalний диск.
- ▶ Активувати тип розкиdalного диска в списку.

На дисплеї відобразиться вікно *Параметри добрива* з новим типом розкиdalного диска.

4.4.7 Частота обертання

■ Вал відбору потужності



Для проведення оптимального вимірювання на холостому ході перевірте правильність введення в меню Параметри добрива.

- Дані, введені в пунктах меню Розкиdalний диск та Вал відбору потужності, мають співпадати з фактичними налаштуваннями в вашій машині.

Налаштована частота обертання валу відбору потужності попередньо встановлена в блоці керування на 750 об/хв. Якщо ви бажаєте налаштувати іншу частоту обертання валу відбору потужності, змініть збережене значення у блоці керування.

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Вал відбору потужності.
- ▶ Введіть частоту обертання.

На дисплеї з'явиться вікно *Параметри добрива* з новим значенням частоти обертання валу відбору потужності.



Дотримуйтесь вказівок, наведених у главі 5.6 *Внесення добрива в автоматичному режимі (АВТО км/ч + АВТО кг)*.

■ Нормальна частота обертання



Для проведення оптимального вимірювання на холостому ході перевірте правильність введення в меню Параметри добрива.

- Дані, введені в пунктах меню Розкиdalnyй диск та Нормальна частота обертання, мають співпадати з фактичними налаштуваннями в вашій машині.

Налаштована частота обертання валу відбору потужності попередньо встановлена на 750 об/хв. Якщо ви бажаєте налаштувати іншу частоту обертання, змініть збережене значення.

- Виберіть меню Параметри добрива > Нормальна частота обертання.
- Введіть частоту обертання.

На дисплей з'явиться вікно Параметри добрива з новим значенням частоти обертання.



Дотримуйтесь вказівок, наведених у главі 5.6 *Внесення добрива в автоматичному режимі (АВТО км/ч + АВТО кг)*.

4.4.8 Режим внесення добрива на межі поля

Тільки AXIS-H

У цьому меню можна вибрати відповідний режим внесення добрива на межі поля.

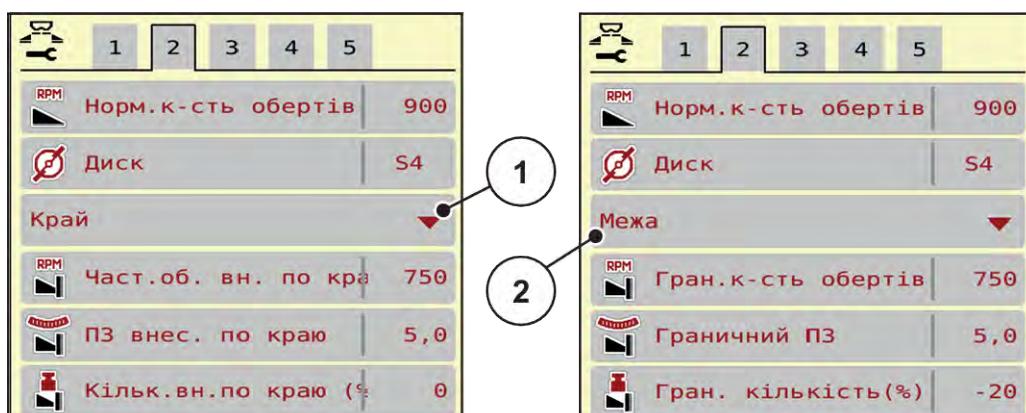


Рис. 13: Установі значення режиму внесення на межі поля

[1] Внесення добрива по краю поля

[2] Внесення добрива на межі поля

- Виберіть меню Параметри добрива.
- Перейдіть у вкладку 2.
- Виберіть режим внесення на межі поля Край або Межа.
- При необхідності відкоригуйте значення в меню Частота обертання, Точка подачі або зменшення кількості витрат добрива згідно з даними таблиці дозування добрив.

4.4.9 Кількість внесення на межі поля



У цьому меню можна налаштовувати зменшення кількості витрат добрива (у відсотках). Це налаштування використовується при активації функції внесення добрива на межі або пристрою TELIMAT (тільки AXIS-M).



Ми рекомендуємо встановити зменшення кількості витрат добрива на межі поля на 20 %.

Введення кількості внесення на межі поля:

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Кількість внес. на межі (%).
- ▶ Введіть значення в поле введення і підтвердіть його.

У вікні *Параметри добрива* відображатиметься нове значення кількості внесення на межі поля:

4.4.10 Розрахунок OptiPoint



У меню Розрахунок OptiPoint введіть параметри для розрахунку оптимального відступу ввімкнення та вимкнення на поворотній смузі. Для точного розрахунку дуже важливо ввести значення ширини для добрива, що застосовується.



Значення дальності для використованого добрива можна взяти з таблиці дозування для вашої машини.

- ▶ Введіть задане значення в меню Параметри добрива > Значення ширини.
- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Розрахунок OptiPoint.
З'явиться перша сторінка меню Розрахунок OptiPoint.



Вказана швидкість руху стосується швидкості руху в діапазоні положень перемикання. Див. главу 5.11 *GPS-Control*.

- ▶ Введіть середню швидкість в діапазоні положень перемикання.
На дисплеї відобразиться друга сторінка меню.
- ▶ Натисніть OK.
- ▶ Натисніть клавішу Dalі.
На дисплеї відобразиться третя сторінка меню.

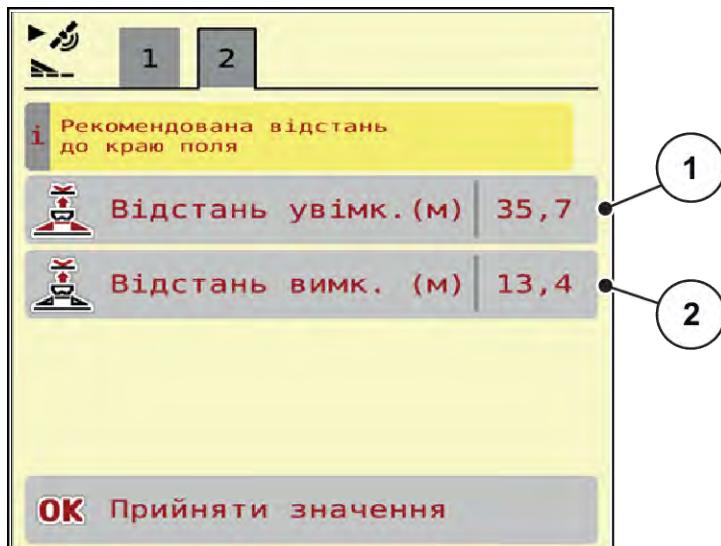


Рис. 14: Розрахунок OptiPoint, стор. 3

Номер	Значення	Опис
[1]	Відступ (у метрах) відносно межі поля, починаючи з якого відкриваються заслінки дозатора.	Рис. 47 «Відступ увімк.» (відносно межі поля)
[2]	Відступ (у метрах) відносно межі поля, починаючи з якого закриваються заслінки дозатора.	Рис. 48 «Відступ вимк.» (відносно межі поля)



На цій сторінці можна вручну відкорегувати значення параметрів. Див. главу 5.11 GPS-*Control*.

Зміна значень

- ▶ Викличте необхідний пункт списку.
- ▶ Введіть нове значення.
- ▶ Натисніть OK.
- ▶ Натисніть клавішу Прийняти значення.

Розрахунок OptiPoint завершено.

Система керування машиною виконує перехід до вікна Довідка GPS-Control.

4.4.11 Довідка GPS Control



У меню Довідка GPS-Control ви можете переглянути інформацію про розраховані значення налаштувань в меню Розрахунок OptiPoint.

Залежно від використовуваного терміналу, на екрані відобразяться два значення відступу (CCl, Müller Elektronik) або одне значення відступу і два значення часу (John Deere та ін.).

- Для більшості терміналів ISOBUS значення, що відображаються тут, автоматично переносяться у відповідне меню налаштувань GPS-терміналу.
- Однак для деяких терміналів потрібен ручний запис.



Це меню має виключно інформаційний характер.

- Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації GPS-термінала.

- ▶ Виберіть меню Параметри добрива > Довідка GPS-Control.

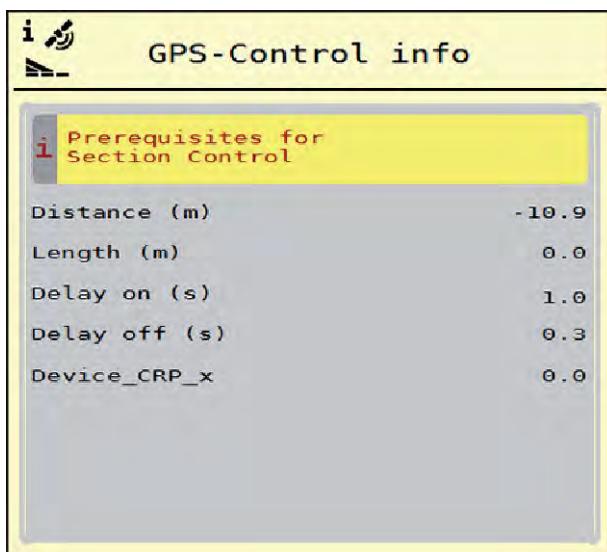


Рис. 15: Меню Довідка GPS-Control

4.4.12 Таблиці дозування добрив



У цьому меню можна створювати та обробляти таблиці дозування добрив.



Вибір таблиці дозування добрив впливає на машину, параметри внесення добрива и на систему керування машиною. Замість установленого значення витрат добрива записується збережене значення з таблиці дозування добрив.

Створення нової таблиці дозування добрив

В електронній системі керування можна створити до 30 таблиць дозування добрив.

- Виберіть меню Параметри добрива > Таблиці дозування добрив.

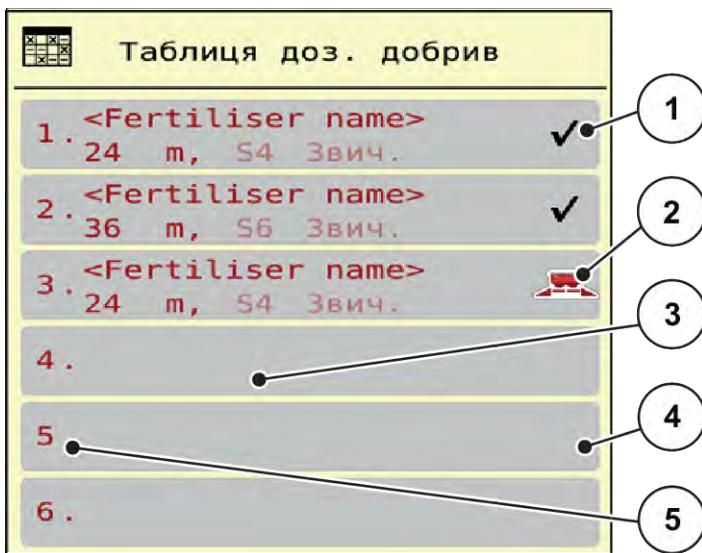


Рис. 16: Меню Таблиці дозування добрив

- | | |
|---|---|
| [1] Відображення таблиці дозування добрив із введеними значеннями | [3] Поле назви таблиці дозування добрив |
| [2] Відображення активної таблиці дозування добрив | [4] Порожня таблиця дозування добрив |
| | [5] Номер таблиці |

- Виберіть порожню таблицю дозування добрив.

Поле назви складається з назви добрива, робочої ширини і типу розкиdalного диска.

На дисплеї з'явиться вікно вибору.

- Виберіть опцію Відкрити й назад до парам. добр..

На дисплеї відобразиться меню Параметри добрива, а вибраний елемент буде завантажено в параметри для внесення добрива як активна таблиця дозування добрив.

- Виберіть пункт меню Назва добрива.

- Введіть назву таблиці дозування добрив.

i Рекомендується для назви таблиці дозування використовувати назву добрива, що застосовується. Це дає змогу спростити процес установлення відповідності між добривом і таблицею дозування добрив.

- Відкоригуйте параметри таблиці дозування добрив. Див.. 4.4 Параметри для внесення добрива.

Вибір таблиці дозування добрив

- Виберіть меню Параметри добрива > Відкрити й назад до парам. добр..
- Виберіть потрібну таблицю дозування добрив.
На дисплеї з'явиться вікно вибору.
- Виберіть опцію Відкрити й назад до параметрів розсипного матеріалу.

На дисплеї відобразиться меню Параметри добрива, а вибраний елемент буде завантажено в параметри для внесення добрива як активна таблиця дозування добрив.



Під час вибору наявної таблиці дозування добрив усі значення в меню Параметри добрива замінюються збереженими значеннями з вибраної таблиці дозування добрив, зокрема точка подачі та швидкість обертання вала відбору потужності.

- Система керування машини переміщує точку подачі в положення, яке відповідає значенню, збереженому в таблиці дозування добрив.

Копіювання наявної таблиці дозування добрив

- Виберіть потрібну таблицю дозування добрив.
На дисплеї з'явиться вікно вибору.
- Виберіть опцію Скопіювати елемент.

Копія таблиці дозування добрив займає тепер перше вільне місце у списку.

Видалення наявної таблиці дозування добрив

- Виберіть потрібну таблицю дозування добрив.
На дисплеї з'явиться вікно вибору.



Активну таблицю дозування добрив видалити неможливо.

- Виберіть опцію Видалити елемент.

Таблицю дозування добрив видалено зі списку.

■ Керування вибраною таблицею дозування добрив через робочий екран

Ви також можете керувати таблицею дозування добрив безпосередньо на робочому екрані.

- ▶ Натисніть клавішу «Таблиця дозування добрив» [2] на сенсорному екрані.
 Відкриється активна таблиця дозування добрив.

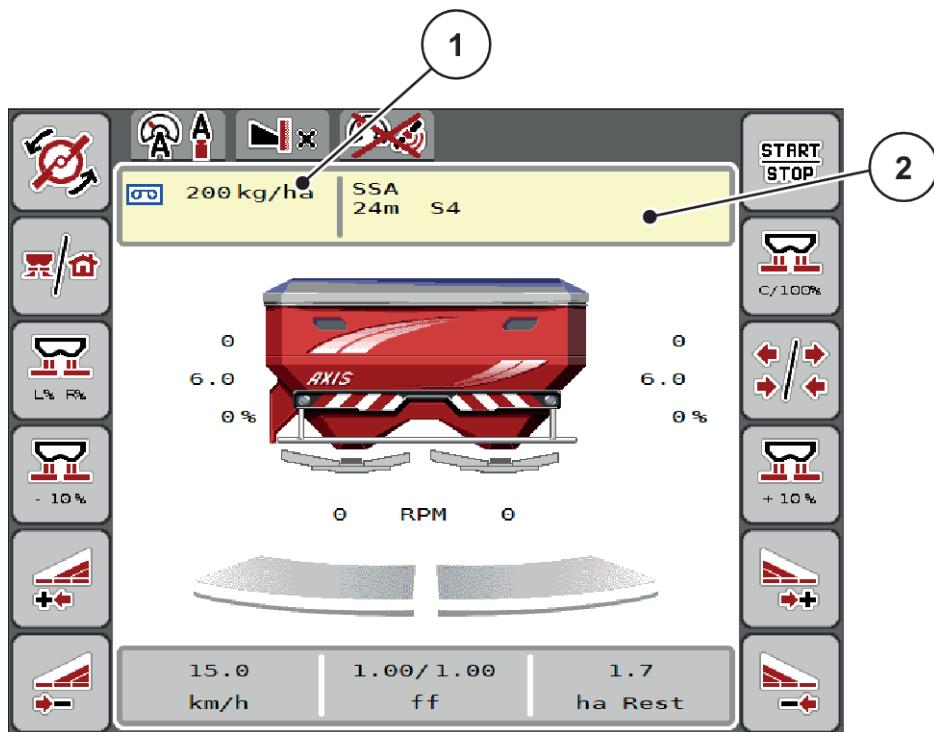


Рис. 17: Керування таблицею дозування добрив через сенсорний екран

[1] Клавіша Кількість добрива

[2] Клавіша Таблиця дозування

- ▶ Введіть нове значення в поле введення.
- ▶ Натисніть клавішу OK.

Нове значення збережено у системі керування.

4.5 Параметри машини



У цьому меню можна встановити параметри для трактора та машини.

- Виберіть меню Параметри маш..

	1	2	3																		
<table border="1"> <tr> <td colspan="2">AUTO km/h + AUTO kg</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Шкала MAN</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td></td> <td>MAN km/h</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Радар/GPS</td> <td>▼</td> </tr> <tr> <td></td> <td>швидкості Sim GPS</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>+/- кількість (%)</td> <td>10</td> </tr> </table>				AUTO km/h + AUTO kg		▼		Шкала MAN	100		MAN km/h	10	Радар/GPS		▼		швидкості Sim GPS	0		+/- кількість (%)	10
AUTO km/h + AUTO kg		▼																			
	Шкала MAN	100																			
	MAN km/h	10																			
Радар/GPS		▼																			
	швидкості Sim GPS	0																			
	+/- кількість (%)	10																			
	1	2	3																		
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Task Control</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GPS Control</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Зміна к-сті обертів</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Інформ. про добриво</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Рівень заповн., кг</td> <td>150</td> </tr> <tr> <td></td> <td>AXMAT</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>					Task Control	<input checked="" type="checkbox"/>		GPS Control	<input checked="" type="checkbox"/>		Зміна к-сті обертів	<input checked="" type="checkbox"/>		Інформ. про добриво	<input checked="" type="checkbox"/>		Рівень заповн., кг	150		AXMAT	<input checked="" type="checkbox"/>
	Task Control	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	GPS Control	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	Зміна к-сті обертів	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	Інформ. про добриво	<input checked="" type="checkbox"/>																			
	Рівень заповн., кг	150																			
	AXMAT	<input checked="" type="checkbox"/>																			

Рис. 18: Меню Параметри маш., вкладки 1 та 2

	1	2	3									
<table border="1"> <tr> <td></td> <td>Кор. знач. витр.Л, %</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Кор. знач. витр.П, %</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2 норми внесення</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>					Кор. знач. витр.Л, %	0,0		Кор. знач. витр.П, %	0,0		2 норми внесення	<input type="checkbox"/>
	Кор. знач. витр.Л, %	0,0										
	Кор. знач. витр.П, %	0,0										
	2 норми внесення	<input type="checkbox"/>										

Рис. 19: Меню Параметри маш., вкладка 3



На екрані одночасно відображаються не всі параметри. До наступного вікна меню (вкладці) можна перейти за допомогою клавіш зі стрілками вліво/вправо.

Підменю	Значення	Опис
Режим АВТО/ВРУЧНУ	Установлення автоматичного або ручного режиму	4.5.1 Режим експлуатації «АВТО/ВРУЧНУ»

Підменю	Значення	Опис
Регулювання ВРУЧНУ	Налаштування значення за шкалою в ручному режимі. (Вплив тільки при відповільному режимі експлуатації)	Введення в окремому вікні.
«ВРУЧНУ км/год»	Налаштування швидкості в ручному режимі. (Вплив тільки при відповільному режимі експлуатації)	Введення в окремому вікні.
Джерело сигналу швидкості	Вибір/обмеження сигналу швидкості <ul style="list-style-type: none"> • Швидкість автомат. (автоматичний вибір редуктора або радара/ GPS ¹) • GPS J1939 ¹ • NMEA 2000 	
Модел. швидкість GPS	Тільки для GPS J1939: вказівка швидкості руху при втраті GPS-сигналу	ВКАЗІВКА! Обов'язково тримайте задане значення швидкості на постійному рівні.
Кількість +/- (%)	Попереднє налаштування змінення кількості внесення добрива для різних типів внесення	Введення в окремому вікні
Task Control	Активація функцій ISOBUS Task Controller для протоколювання і внесення добрива за допомогою карт внесення добрив <ul style="list-style-type: none"> • Task Control On (з галочкою) • Task Control Off 	

¹) Виробник системи керування машиною не несе відповіальності за втрату сигналу GPS.

Підменю	Значення	Опис
GPS-Control	<p>Активація функції для регулювання секції штанги машини за допомогою блоку керування GPS</p> <ul style="list-style-type: none"> • Task Control On (з галочкою) • Task Control Off 	
Зміна частоти обертання	<p>Тільки AXIS-H</p> <p>Активація функції зміни на робочому екрані частоти обертання в режимі внесення на межі поля.</p> <p>Якщо функція деактивована, зміна можлива лише у відсотках (%).</p>	
Інформація про добриво	Активація індикації інформації про добрива (назва добрива, тип розкиdalного диска, робоча ширина) на робочому екрані.	
Рівень заповн., кг	Введення залишкової кількості, при якій від датчиків маси надходить попереджувальне повідомлення	
AXMAT	<p>Тільки AXIS-H 50</p> <p>Активація функції AXMAT</p>	Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації спеціального обладнання.
Кор. внес. Л (%) Кор. внес. П (%)	<p>Коригування відхилень між введеними витратами добрива та фактичними витратами добрива.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Коригування у відсотках вибірково праворуч або ліворуч 	
2 норми внесення	Тільки при роботі з картами внесення добрив: Активація двох окремих витрат добрива для правої та лівої сторін	

4.5.1 Режим експлуатації «АВТО/ВРУЧНУ»

Система керування машиною автоматично регулює дозу добрива на основі одержуваного сигналу швидкості. При цьому враховуються витрати добрива, робоча ширина та коефіцієнт текучості.

За замовчуванням робота здійснюється в **автоматичному** режимі.

Ручний режим використовується тільки в наведених нижче випадках:

- відсутній сигнал швидкості (відсутній або пошкоджений радар або датчик колеса)
- необхідно внести засіб проти равликів і слімаків або посівне зерно (дрібнозернистий посівний матеріал)



Для рівномірного внесення матеріалу в ручному режимі слід обов'язково працювати з **постійною швидкістю руху**.



Виконування робіт із внесення добрива у різних режимах експлуатації описане в главі 5 *Режим внесення добрива*.

Меню	Значення	Опис
АВТО км/ч + АВТО кг	Вибір автоматичного режиму з автоматичним зважуванням	Стор. 83
АВТО км/год	Вибір автоматичного режиму	Стор. 87
ВРУЧНУ км/год	Установлення швидкості руху для ручного режиму	Стор. 87
Регулювання ВРУЧНУ	Установлення заслінки дозатора для ручного режиму Цей режим експлуатації підходить для внесення засобу проти равликів і слімаків або дрібнозернистого посівного матеріалу.	Стор. 88

Вибір режиму експлуатації


- Увімкніть систему керування машиною.
- Виберіть меню Параметри маш. > Режим АВТО/ВРУЧНУ.
- Виберіть потрібний пункт меню зі списку.
- Натисніть ОК.
- Дотримуйтесь інструкцій, відображеніх на робочому екрані.



Ми рекомендуємо, щоб коефіцієнт текучості відображався на робочому екрані. Таким чином можна відстежувати регулювання потоку матеріалу під час виконання робіт із внесенням добрива. Див.. 2.2.2 Поля індикації.

- Важливу інформацію щодо використання режимів експлуатації під час внесення добрива можна знайти у главі 5 Режим внесення добрива.

4.5.2 +/- Кількість



У цьому меню можна встановити **змінення кількості** у відсотках для нормального режиму внесення добрива.

Базове значення (100 %) – це попередньо встановлене значення ступеня відкриття заслінки дозатора.



Під час експлуатації за допомогою функціональних клавіш «Кількість +»/«Кількість -» кількість добрива, що вноситься, можна змінити на коефіцієнт +/- Кількість. За допомогою клавіші С 100 % відновити попередні параметри.

Визначення зменшення кількості

- Виберіть меню Параметри маш. > Кількість +/- (%).
- Введіть значення у відсотках, на яке необхідно змінити кількість добрива, що вноситься.
- Натисніть OK.

4.6 Швидке розвантаження



Для очищення машини після внесення добрива або швидкого розвантаження залишків добрива можна вибрати меню Швидке розвантаження.

Тому перш ніж поставити машину на зберігання, рекомендується **повністю відкрити** заслінки дозатора за допомогою швидкого розвантаження та в цьому стані вимкнути систему керування. Це дає змогу уникнути накопичення вологи в бункері.



Перед початком швидкого розвантаження переконайтесь, що виконано всі умови. Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації розкидача мінеральних добрив (розвантаження залишків добрива).

Виконання швидкого розвантаження:

- Виберіть меню Головне меню > Швидке розвантаження.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування під час автоматичного переміщення точки подачі

Для машин **EMC** з'являється сигнал тривоги Переміщення в точку подачі; так = запуск. Після натиснення клавіші "Пуск/Стоп" точка подачі автоматично переміщується в положення 0. Після установлення норми внесення точка подачі знов автоматично переміщується в попередньо встановлене положення. Це може привести до травмування та матеріальних збитків.

- Перед натисненням клавіші "Пуск/Стоп" переконайтесь, що в небезпечній зоні машини **нікого немає**.



Рис. 20: Меню Швидке розвантаження

- | | |
|---|---|
| [1] Символ швидкого розвантаження (тут: вибрано, але не ввімкнено ліву сторону) | [3] Швидке розвантаження лівої секції штанги (не вибрано) |
| [2] Швидке розвантаження правої секції штанги (вибрано) | |

- За допомогою **функціональної клавіші** виберіть секцію штанги, для якої необхідно виконати швидке розвантаження.
- Вибрана секція штанги відобразиться на дисплеї у вигляді символу (Рис. 20 поз. [3]).*
- Натисніть клавішу **Пуск/Стоп**.
- Розпочнеться процес швидкого розвантаження.*
- Натисніть клавішу **Пуск/Стоп**, коли бункер буде порожнім.
- Швидке розвантаження завершено.*
- ESC, щоб повернутися в головне меню..

⚠ ОБЕРЕЖНО!**Небезпека травмування під час автоматичного переміщення точки подачі**

Для машин **EMC** з'являється сигнал тривоги Переміщення в точку подачі; так = запуск. Після натиснення клавіші "Пуск/Стоп" точка подачі автоматично переміщується в положення 0. Після установлення норми внесення точки подачі знов автоматично переміщується в попередньо встановлене положення. Це може привести до травмування та матеріальних збитків.

- ▶ Перед натисненням клавіші "Пуск/Стоп" переконайтесь, що в небезпечній зоні машини **нікого немає**.

Перш ніж поставити машину на зберігання, ви можете повністю спорожнити бак вашої машини за допомогою системи керування машиною.

Повне спорожнення:

- ▶ Виберіть обидві секції штанги.
- ▶ Натисніть клавішу **Старт/стоп**.

Обидві заслінки дозатора відкриваються.

Точка подачі переміщається вліво і вправо до значення 0.

- ▶ Натисніть і утримуйте клавішу «Повне спорожнення».

Точка подачі переміщується назад-вперед між значеннями 9,5 і 0, щоб добриво витікало.

- ▶ Відпустіть клавішу **Повне спорожнення**.

Ліва і права точки подачі повертаються до значення 0.

- ▶ Натисніть клавішу **Старт/стоп**.

Точка подачі автоматично переміщається в попередньо встановлене положення.

**4.7****Система/тестування**

У цьому меню можна встановити параметри системи та налаштувати процес тестування системи керування.

- ▶ Виберіть меню Головне меню > Система/тестування.

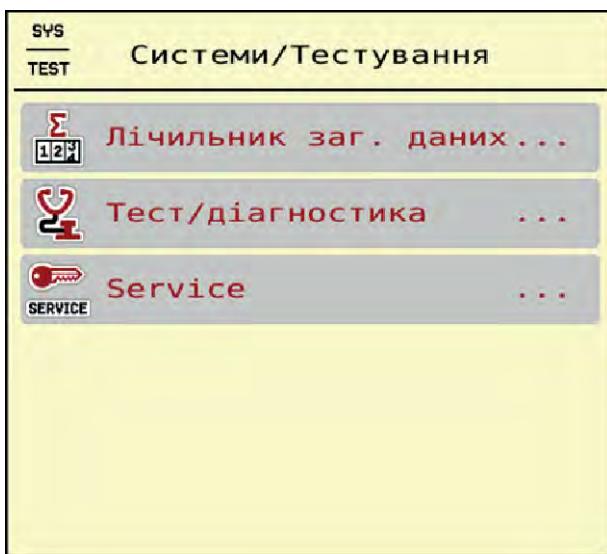


Рис. 21: Меню Система/тестування

Підменю	Значення	Опис
Лічильник загальних даних	<p>Список відображення</p> <ul style="list-style-type: none"> • кількість внесеного добрива в кг • площа внесення добрива в га • час внесення в год • пройдений шлях у км 	4.7.1 Лічильник загальних даних
Тестування/діагностика	Перевірка приводних механізмів і датчиків	4.7.2 Тестування/діагностика
Обслуговування	Установлення параметрів обслуговування	Захищено паролем, тільки для працівників центру обслуговування

4.7.1

Лічильник загальних даних



У цьому меню відображаються всі показники лічильника розкидувача:

- кількість внесеного добрива в кг
- площа внесення добрива в га
- час внесення в год
- пройдений шлях у км

Це меню має виключно інформаційний характер.



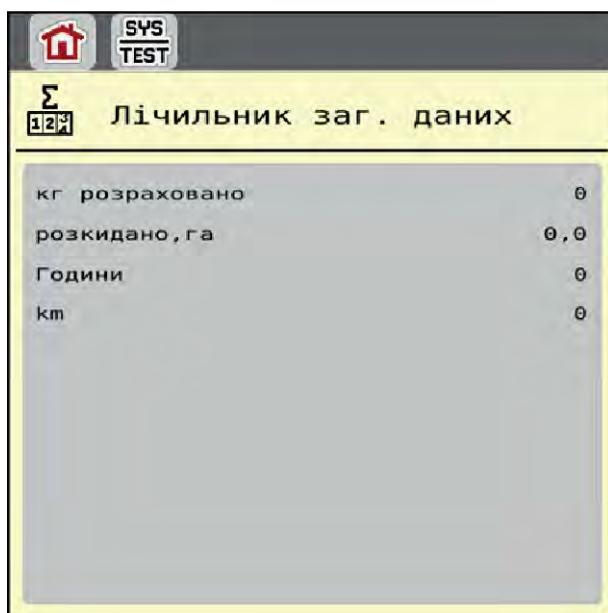


Рис. 22: Меню Лічильник загальних даних

4.7.2 Тестування/діагностика



У меню Тестування/діагностика можна перевірити функціонування всіх приводних механізмів і датчиків.



Це меню має виключно інформаційний характер.

Перелік датчиків залежить від обладнання машини.

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування деталями машини, які обертаються

Під час тестування деталі машини можуть рухатися автоматично.

- Перед початком тестування переконайтесь, що поблизу машини нікого немає.

Підменю	Значення	Опис
Напруга	Перевірка робочої напруги	
Заслінка дозатора	Запуск лівої і правої заслінок дозатора	Приклад: заслінка дозатора
Контр.точки заслінки	Тестування переміщення заслінок дозатора в різні точки положення	Перевірка калібрування.
Точка подачі	Ручне переміщення приводу точок подачі	

Підменю	Значення	Опис
Контр. точки точки подачі	Переміщення точки подачі	Перевірка калібрування.
Шина LIN	Перевірка заявлених вузлів за допомогою LINBUS.	Приклад для шини LIN
Розкиdalний диск	Ввімкнення розкиdalних дисків вручну	
Мішалка	Перевірка мішалки	
Датчики EMC	Перевірка датчиків EMC	
Датчик ваги	Перевірка датчиків	
Датчик рівня заповнення	Перевірка датчиків рівня заповнення	
АХМАТ Стан датчика	Überprüfung des Sensorssystems	
Брезент	Перевірка приводних механізмів	
SpreadLight	Перевірка фари робочого освітлення	

■ Приклад: заслінка дозатора

► Виберіть меню Тестування/діагностика > Заслінка дозатора.

На дисплеї відобразиться стан приводних механізмів/датчиків.

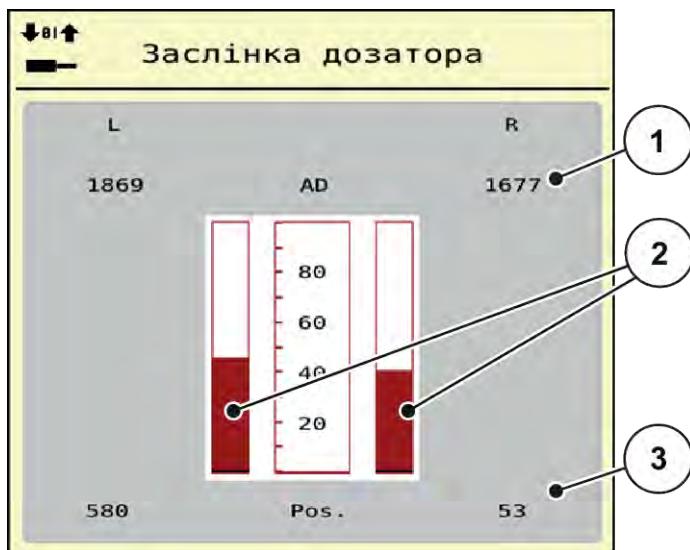


Рис. 23: Тестування/діагностика; приклад: Заслінка дозатора

- [1] Індикація сигналу
- [2] Гістограма сигналу

- [3] Індикація положення

Індикація Сигнал відображає стан електричного сигналу окремо для лівої та правої сторін.

!ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування деталями машини, які обертаються

Під час тестування деталі машини можуть рухатися автоматично.

- Перед початком тестування переконайтесь, що поблизу машини нікого немає.

Ви можете відкривати і закривати заслінки дозатора за допомогою клавіш зі стрілками вгору/вниз.

■ **Приклад для шини LIN**

- Виберіть меню Система/тестування > Тестування/діагностика.
- Виберіть пункт меню Шина LIN.

На дисплеї відобразиться стан приводних механізмів/датчиків.



Рис. 24: Система/тестування; приклад: Тестування/діагностика

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| [1] Індикація стану | [3] Підключені приводні механізми |
| [2] Запуск процесу самотестування | |

Повідомлення про стан абонента Linbus

Приводні механізми сповіщають про різні стани:

- 0 = OK; у приводному механізмі немає помилок
- 2 = блокування
- 4 = перевантаження

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування деталями машини, які обертаються

Під час тестування деталі машини можуть рухатися автоматично.

- ▶ Перед початком тестування переконайтесь, що поблизу машини нікого немає.



Під час перезапуску системи статус перевіряється і, як правило, скидається. Статус не завжди може бути скинутий автоматично, тому на цьому етапі можна виконати й ручне скидання.

- Натисніть кнопку Скинути помилку.

4.7.3 Обслуговування



Для встановлення параметрів у меню «Обслуговування» необхідно ввести пароль. Дозвіл на змінення параметрів мають тільки вповноважені працівники центру обслуговування.

4.8 Довідка



У меню «Довідка» міститься інформація про систему керування.



Це меню використовується для отримання інформації про конфігурацію машини.

Перелік даних залежить від обладнання машини.

4.9 Ваги/лічильник шляху



У цьому меню можна переглянути параметри виконаних робіт із внесення добрива та функцій режиму зважування.

- ▶ Виберіть меню Головне меню > Лічильник ваги/наробітку.

З'являється меню *Лічильник ваги/наробітку*.

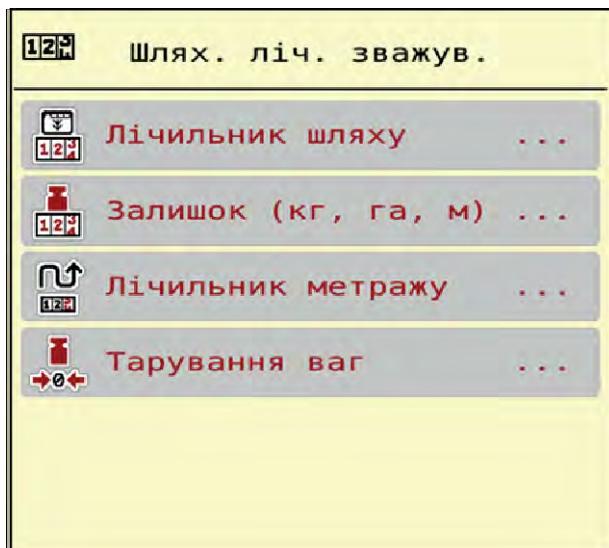


Рис. 25: Меню Лічильник ваги/наробітку

Підменю	Значення	Опис
Лічильник наробітку	Відображення кількості внесеного добрива, площі внесення та пройденого під час внесення добрива шляху	4.9.1 Лічильник шляху
Залишок (kg, ga, m)	Тільки ваговий розкидач: відображення залишкової кількості в баку машини	4.9.2 Залишок (kg, ga, m)
Лічильник метражу	Відображення пройденого шляху з моменту останнього скидання лічильника метражу	Скидання за допомогою клавіші C 100%
Тарування ваг	Тільки ваговий розкидач: на порожніх вагах встановлюється значення «0 kg»	4.9.3 Тарування ваг

4.9.1 Лічильник шляху



У цьому меню ви можете запитати значення виконаного внесення добрива, спостерігати за залишковою кількістю і скинути лічильник шляху.

- Виберіть меню Лічильник ваги/наробітку> Лічильник наробітку.

З'являється меню Лічильник наробітку.

Під час внесення добрива (тобто при відкритих заслінках дозатора) можна перейти в меню «Лічильник шляху» та переглянути поточні значення.



Щоб забезпечити безперервний контроль значень під час внесення добрива, полям індикації на робочому екрані можна також на вибір призначити параметри Наробіток у кг, Наробіток у га або Наробіток у м, див. 2.2.2 *Поля індикації*.



Рис. 26: Меню Лічильник наробітку

- [1] Поля індикації кількості внесеної добрива, обробленої площині та пройденого шляху
- [2] Скидання лічильника наробітку

Скидання лічильника шляху

- Виберіть підменю Лічильник ваги/наробітку > Лічильник наробітку.

На дисплеї відображатимуться отримані з моменту останнього скидання даних значення кількості внесеної добрива, обробленої площині та пройденого при цьому шляху.

- Натисніть клавішу Скидання лічильника наробітку.

Усі значення лічильника шляху скидаються до 0.

4.9.2

Залишок (кг, га, м)



У меню Залишок (кг, га, м) можна переглянути залишок у баку. У меню відображаються можливі значення площині (га) та шляху (м), для яких вистачить залишкової кількості мінерального добрива.

- Виберіть меню Лічильник ваги/наробітку > Залишок (кг, га, м).

З'являється меню Залишок (кг, га, м).



Поточну масу завантаження можна визначити лише у **ваговому розкидачі** шляхом зважування. У всіх інших розкидачах залишкова кількість мінерального добрива розраховується на основі параметрів внесення добрив і настройок машини та на основі сигналу руху, а рівень заповнення потрібно вводити вручну (див. далі). У цьому меню не можна змінювати значення витрати добрива та робочої ширини. Ці значення мають тут лише інформаційний характер.

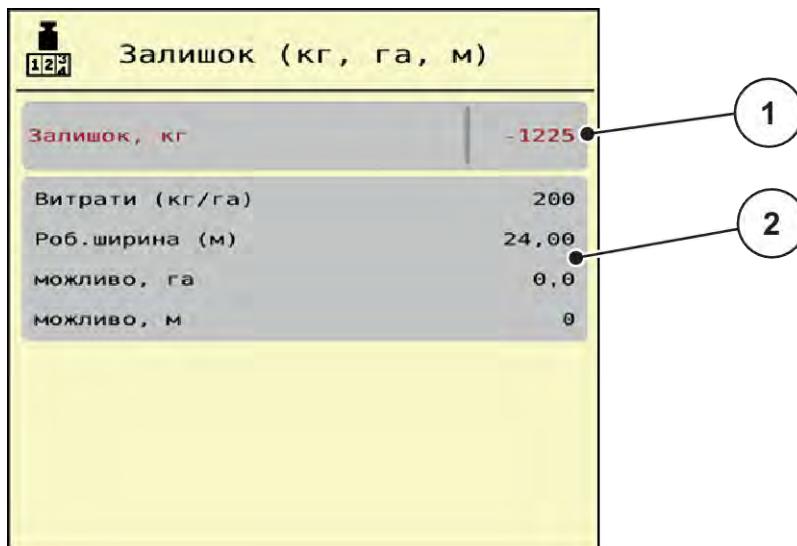


Рис. 27: Меню Залишок (кг, га, м)

[1] Поле введення «Залишок (кг)»

[2] Поля індикації Кількість добрива, Робоча ширина та можливої площини та шляху внесення добрива

Для машин без датчиків маси

- Наповніть бак.
- У меню «Залишок (кг)» ведіть значення загальної маси добрива в баку.

Пристрій розрахує значення для можливої площини та шляху внесення добрива.

4.9.3 Тарування ваг

■ Тільки ваговий розкидач



У цьому меню встановіть на порожніх вагах значення «0 кг».

Під час тарування ваг необхідно дотримуватися таких умов:

- бак порожній;
- машина стоїть на місці;
- вал відбору потужності вимкнено;
- машина в горизонтальному положенні та не стоїть на землі,
- трактор стоїть на місці.

Тарування ваг:

- Виберіть меню Лічильник ваги/наробітку > Тарування ваг.
- Натисніть клавішу Тарування ваг.

На порожніх вагах тепер установлено значення «0 кг».




Перед кожним використанням виконуйте тарування ваг, щоб забезпечити безпомилковий розрахунок залишкової кількості добрива.

4.10**Фара робочого освітлення (SpreadLight)**

У цьому меню ви можете активувати функцію SpreadLight і контролювати схему розподілу добрив навіть в нічному режимі.

Ви вмикаєте і вимикаєте фари робочого освітлення за допомогою системи керування машиною в автоматичному або ручному режимі.

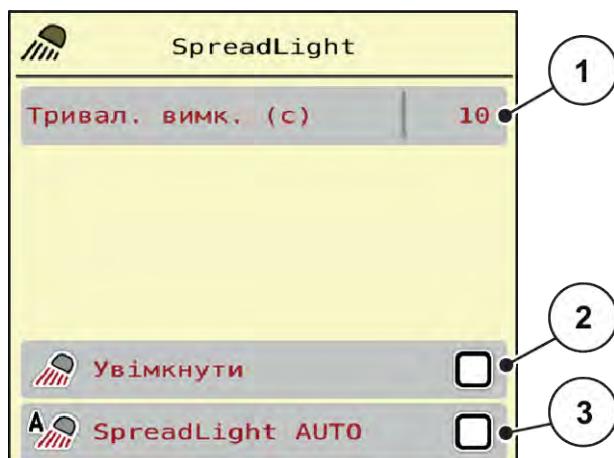

Rис. 28: Меню SpreadLight

- | | |
|--|----------------------------|
| [1] Тривалість вимкнення (с) | [3] Активування автоматики |
| [2] Ручний режим: Включення фари робочого освітлення | |

**Автоматичний режим:**

В автоматичному режимі фари робочого освітлення вмикаються, як тільки заслінки дозатора відкриваються і починається процес внесення добрив.

- ▶ Виберіть меню Головне меню > SpreadLight.
- ▶ У пункті меню SpreadLight АВТО [3] поставте галочку.
Фари робочого освітлення вимикаються, коли відкриваються заслінки дозатора.
- ▶ Введіть час вимкнення [1] у секундах.
Фари робочого освітлення вимикаються за заданим часом, коли заслінки дозатора закриті.
Діапазон від 0 до 100 секунд.
- ▶ У пункті меню SpreadLight АВТО [3] зніміть галочку.
Автоматичний режим деактивовано.



Ручний режим:

У ручному режимі ви вимикаєте і вимикаєте фари робочого освітлення.

- ▶ Виберіть меню Головне меню > SpreadLight.
- ▶ У пункті меню Увімкнення [2] поставте галочку.

Фари робочого освітлення вимикаються і залишаються увімкненими до тих пір, поки ви не зніміть галочку або не вийдете з меню.

4.11 Брезент

⚠ УВАГА!

Небезпека защемлення й отримання порізів деталями, приведеними в дію зовнішньою силою

Брезент починає рухатися без попередження, що може привести до травмування людини.

- ▶ Слідкуйте, щоб у небезпечній зоні нікого не було.

Машина AXIS EMC обладнана брезентовим накриттям з електронним керуванням. Під час повторного завантаження на краю поля можна відкрити або закрити брезент за допомогою блока керування й електропривода.



Це меню призначено тільки для керування актуаторами, які відкривають/закривають брезент. Система керування машини AXIS EMC ISOBUS не реєструє точного положення брезенту.

- Контролюйте переміщення брезенту.

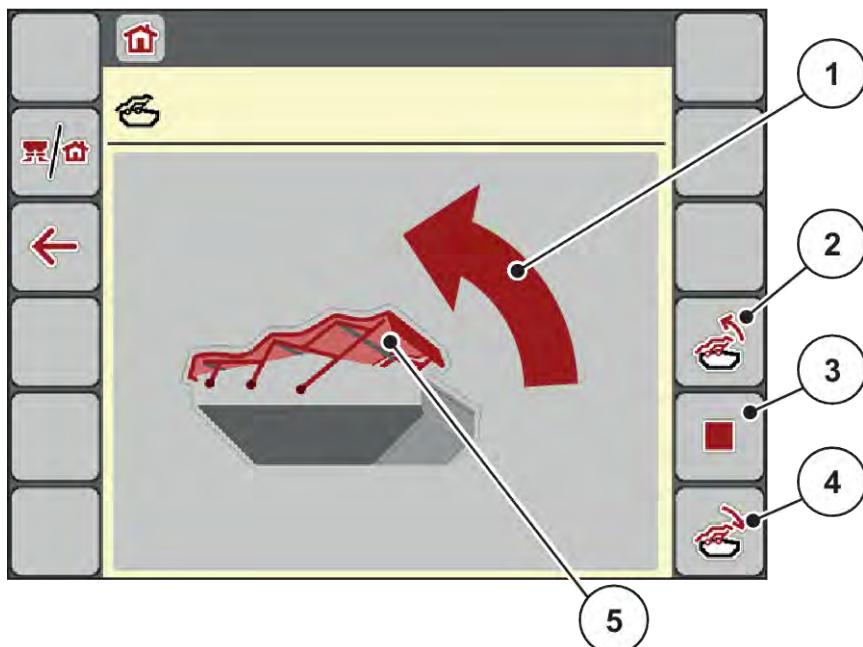


Рис. 29: Меню «Брезент»

- | | |
|---|---------------------------------|
| [1] Відображення процесу відкриття бака | [4] Накривання бака брезентом |
| [2] Розкривання бака | [5] Статична індикація брезенту |
| [3] Зупинення процесу | |

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Матеріальні збитки, спричинені відсутністю вільного місця

Щоб розкрити бункер або накрити його брезентом, потрібно достатньо вільного місця над бункером машини. Якщо вільного місця недостатньо, брезент може пошкодитися. Важільний механізм брезенту може вийти з ладу, а брезент – пошкодити навколошні предмети.

- Прослідкуйте, щоб над брезентом було достатньо вільного місця.

Переміщення брезенту

- Натисніть клавішу **Меню**.

- Виберіть меню Брезент.

- Натисніть клавішу **Відкрити брезент**.

*Під час переміщення з'явиться стрілка, яка вказує на напрямок **ВІДКР**.*


Бак повністю розкривається.

- Наповніть бак добривом.

- Натисніть клавішу **Закрити брезент**.

*Під час переміщення з'явиться стрілка, яка вказує на напрямок **ЗАКР**.*

Брезент накриває бак.





За необхідності переміщення брезенту можна зупинити, натиснувши клавішу «Стоп». Брезент залишиться у проміжному положенні, доки не буде команди повністю розкрити або накрити бак.

4.12 Спеціальні функції

4.12.1 Зміна системи одиниць виміру

Вашу систему одиниць виміру попередньо встановлено на заводі. Проте, в будь-який час можна змінити відображення значень у метричній системі на відображення значень у британській імперській системі та навпаки.



Оскільки стандарт ISOBUS підтримується великою кількістю терміналів, зміст цієї глави обмежується функціями електронної системи керування машиною без вказівки конкретного терміналу ISOBUS.

- Дотримуйтесь вказівок, наведених у відповідному посібнику з експлуатації терміналу ISOBUS.



- ▶ Виберіть меню «Налаштування терміналу».
- ▶ Виберіть меню Одиниця.
- ▶ Виберіть потрібну систему одиниць зі списку.
- ▶ Натисніть клавішу OK.

Усі значення з різних меню перераховані.

Меню/значення	Коефіцієнт перерахунку з метричної системи в британську імперську систему
Залишок у кг	1 x 2,2046 фунт.-маса (Залишок у фунтах)
Залишок у га	1 x 2,4710 акра (Залишок в акрах)
Робоча ширина (м)	1 x 3,2808 фута
Витрати (кг/га)	1 x 0,8922 фунтів/акр
Висота встановлення см	1 x 0,3937 дюймів

Меню/значення	Коефіцієнт перерахунку з метричної системи в британську імперську систему
Залишок у фунтах	1 x 0,4536 кг
Залишок в акрах	1 x 0,4047 га
Робоча ширина (фути)	1 x 0,3048 м
Витрати (фунти/акр)	1 x 1,2208 кг/га
Висота встановлення in	1 x 2,54 см

4.12.2 Використання джойстика

Замість введення налаштувань через робочий екран терміналу ISOBUS ви можете використовувати джойстик.



Якщо вам необхідний джойстик з іншими функціями, зверніться до дилера.

- Дотримуйтесь інструкції керівництва з експлуатації терміналу ISOBUS.

■ Джойстик CCI A3



Рис. 30: CCI A3 Джойстик, передня і задня сторона

- | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| [1] Світловий датчик | [3] Пластикова сітка (взаємозамінна) |
| [2] Дисплей/сенсорна панель | [4] Перемикач рівнів |

■ Рівні управління джойстика CCI A3

Перемикач рівнів дозволяє перемікатися між трьома рівнями управління. Кожен активний рівень відображається положенням світлової смуги в нижній частині дисплея.

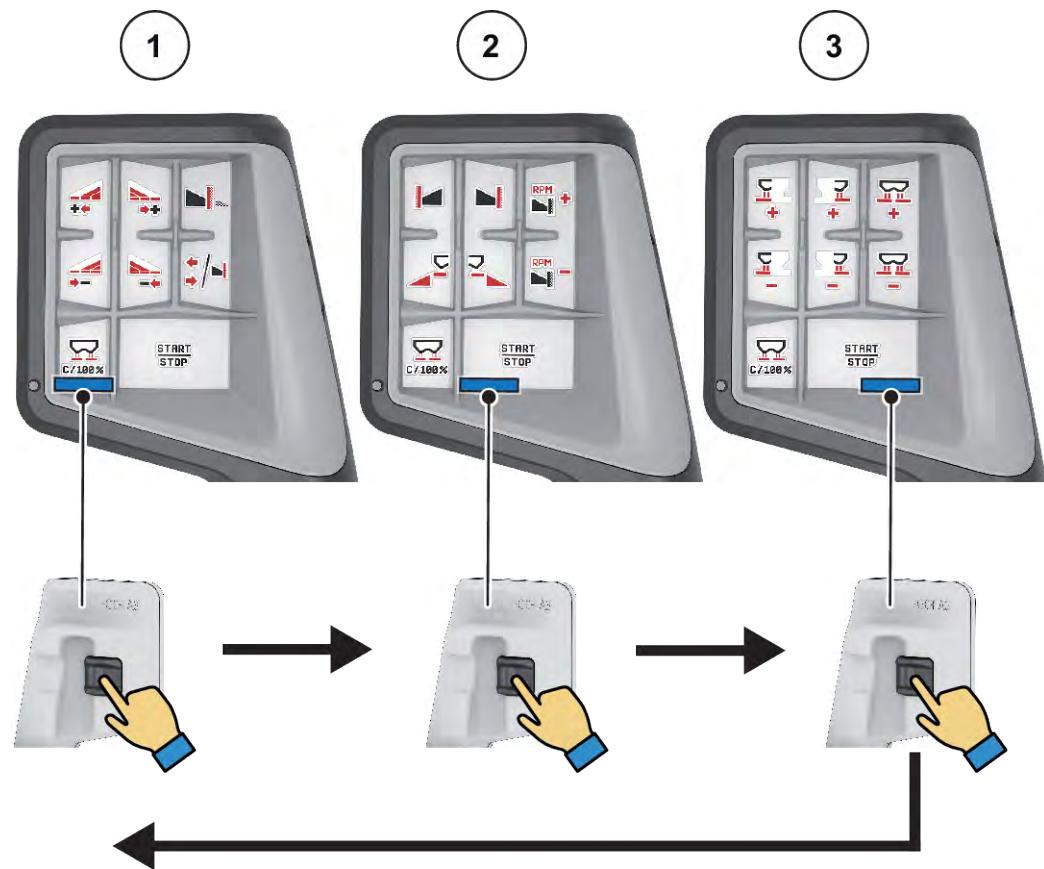


Рис. 31: Джойстик CCI A3, індикація рівнів управління

- [1] Рівень 1 активний
- [2] Рівень 2 активний

- [3] Рівень 3 активний

■ Призначення кнопок джойстика CCI A3

Наданий джойстик на заводі-виробнику попередньо запрограмований на виконання певних функцій.



Значення та функції символів див. у главі 2.3 Бібліотека символів, які використовуються.

Зверніть увагу, що призначення кнопок варіюється в залежності від типу машини (AXIS-M, AXIS-H).



Рис. 32: Призначення кнопок, рівень 1



Рис. 33: Призначення кнопок, рівень 2



Рис. 34: Призначення кнопок, рівень 3



Якщо ви хочете налаштовувати призначення кнопок на трьох рівнях, дотримуйтесь інструкцій, наведених у посібнику з експлуатації джойстика.

4.12.3 Модуль WLAN

■ Спеціальне обладнання

Для зв'язку між смартфоном і комп'ютером керування процесом можна використовувати модуль WLAN (Wi-Fi). Можливі наступні функції:

- Передача інформації з додатку таблиць дозування добрив на комп'ютер керування процесом. Таким чином, налаштування добрива більше не потрібно вводити вручну.
- Передача індикації маси залишків добрива з комп'ютера керування процесом на смартфон.



Рис. 35: Модуль WLAN



Більш детальну інформацію про монтаж модуля WLAN і зв'язку зі смартфоном наведено в керівництві по монтажу модуля WLAN.

- Пароль WLAN: **quantron**.

5 Режим внесення добрива

За допомогою системи керування здійснюється налаштування машини перед початком роботи. Під час внесення добрива функції системи керування також активні у фоновому режимі. Вони дають змогу перевірити якість процесу внесення добрива.

5.1 Перегляд залишкової кількості добрива під час внесення

■ *Тільки ваговий розкидач*

Під час внесення добрива його залишкова кількість постійно розраховується та відображається на дисплей.

Під час внесення добрива, тобто при відкритих заслінках дозатора, можна перейти в меню Лічильник наробітку та переглянути поточний залишок у баку.

Під час внесення добрива його залишкова кількість постійно розраховується та відображається на дисплеї.



Щоб забезпечити безперервний контроль значень під час внесення добрива, полям індикації на робочому екрані можна також на вибір призначити параметри Залишок у кг, Залишок у г або Залишок у м, див. главу 2.2.2 *Поля індикації*.

Виконання робіт зі зваженим залишком, повторне заповнення бака:

- ▶ Виконайте тарування ваг.
Див. главу 4.9.3 *Тарування ваг*.
- ▶ Виберіть вид добрива, що використовується.
Див. главу 4.4.12 *Таблиці дозування добрив*.
- ▶ Наповніть бак.
- ▶ Зважте кількість добрива у баку.
- ▶ Розпочніть роботу.

Коли бак буде порожнім, заповніть його знову:

- ▶ Наповніть бак.
- ▶ Зважте кількість добрива у баку.
- ▶ Розпочніть роботу.

5.2 Додаткове завантаження

■ *Тільки ваговий розкидач*

Передумова:

- ✓ Активна функція Рівень заповн., кг у меню Параметри маш..



Якщо цей пункт меню не відображається у вашій системі керування машиною, зверніться до дилера або в службу підтримки клієнтів.

Якщо маса додаткового матеріалу перевищує 400 кг, контролюйте залишкову масу за допомогою вікон, які з'являються автоматично.

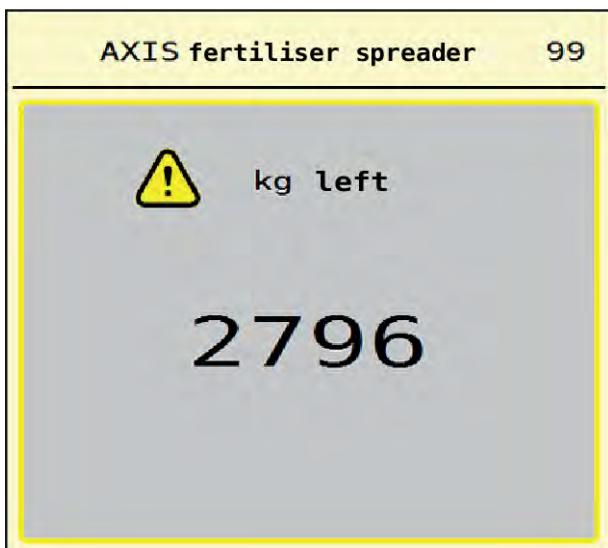


Рис. 36: Маса додаткового матеріалу

- ▶ Перед роботами по внесенню натисніть сенсорну клавішу ACK.
- ▶ Продовжуйте роботи по внесенню.



Якщо є модуль WLAN, додаток також відображає масу.

5.3

Пристрій внесення добрива на межі поля TELIMAT

- В AXIS-M 20.2, AXIS-M 30.2

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування під час автоматичного переміщення пристрою TELIMAT!

Після натиснення клавіші **внесення на межі поля** положення для внесення добрива на межі встановлюється автоматично за допомогою електричного сервоциліндра. Це може привести до травмування та матеріальних збитків.

- ▶ Перед натисненням клавіші **внесення на межі поля** перевірте, щоб в небезпечній зоні машини нікого не було.



Варіант системи TELIMAT попередньо встановлено на заводі у блок керування!

TELIMAT із гідравлічним дистанційним керуванням



У пристрої TELIMAT використовується гідравлічне керування. Для активації або деактивації пристрою TELIMAT необхідно натиснути клавішу внесення на межі поля. Залежно від увімкненого чи вимкненого положення, на дисплеї загоряється або гасне **символ TELIMAT**.

TELIMAT із гідравлічним дистанційним керуванням і датчиками TELIMAT

При підключених і активованих датчиках TELIMAT на дисплеї відображається **символ TELIMAT**, якщо пристрій TELIMAT було гідравлічним чином приведено в робоче положення.

Якщо пристрій TELIMAT приведено назад у положення спокою, **символ TELIMAT** знову згасає. Датчики контролюють зміну положення пристрою й автоматично вмикають або вимикають пристрій TELIMAT. У цьому варіанті клавіша внесення на межі поля немає призначеної функції.

Якщо стан пристрою TELIMAT не розпізнається протягом 5 секунд, з'являється попереджувальне повідомлення 14, див. 6.1 Значення попереджувальних повідомлень.

5.4

Електричний пристрій TELIMAT

■ В AXIS-M 50.2

⚠ ОБЕРЕЖНО!

Небезпека травмування під час автоматичного переміщення пристрою TELIMAT!

Після натиснення клавіші **TELIMAT** положення для внесення добрива на межі встановлюється автоматично за допомогою електричного сервоциліндра. Це може призвести до травмування та матеріальних збитків.

- Перед натисненням клавіші **TELIMAT** перевірте, щоб в небезпечній зоні машини нікого не було.

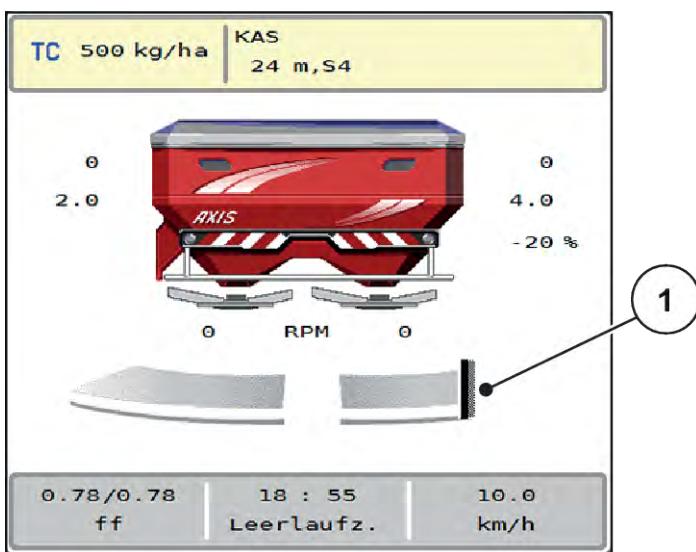


Рис. 37: Індикація TELIMAT

[1] Символ TELIMAT



При натисканні функціональної клавіші **TELIMAT** електричний прилад TELIMAT переміщається в положення для внесення добрива на межі. Під час переміщення на дисплеї з'являється **символ ?**, який знову зникає після досягнення робочого положення. Додатковий контроль датчика положення TELIMAT не потрібно, оскільки інтегрований моніторинг моніторинг приводного механізму.

Під час блокування пристрою TELIMAT з'являється попереджувальне повідомлення 23, див. главу 6.1 Значення попереджувальних повідомлень.

5.5 Виконання робіт із секціями штанги

5.5.1 Індикація типу внесення на робочому екрані

Система керування машиною передбачає чотири різних види внесення за допомогою машини AXIS EMC. Встановити ці налаштування можна безпосередньо на робочому екрані. Під час роботи ви можете перемікатися між видами внесення і таким чином коригувати режим внесення відповідно до умов поля.

Клавіша	Тип внесення
	Активування секції штанги з обох сторін
	Секція штанги з лівого боку, з правого боку можлива функція внесення на межі поля

Клавіша	Тип внесення
	Секція штанги з правого боку, з лівого боку можлива функція внесення на межі поля
	Тільки AXIS-H Функція внесення на межі поля з обох сторін

- ▶ Натисніть функціональну клавішу кілька разів, поки на дисплеї не з'явиться необхідний вид внесення.

5.5.2 Внесення добрива зі зменшеними секціями штанги: VariSpread V8

Добрива можна вносити за допомогою секцій штанги з однієї або обох сторін та таким чином коригувати загальну ширину розкидання відповідно до умов поля. Кожна сторона внесення плавно регульується в автоматичному режимі і в 4 кроки в ручному режимі.

- ▶ Натисніть клавішу перемикання між внесенням на межі поля і секціями штанги.

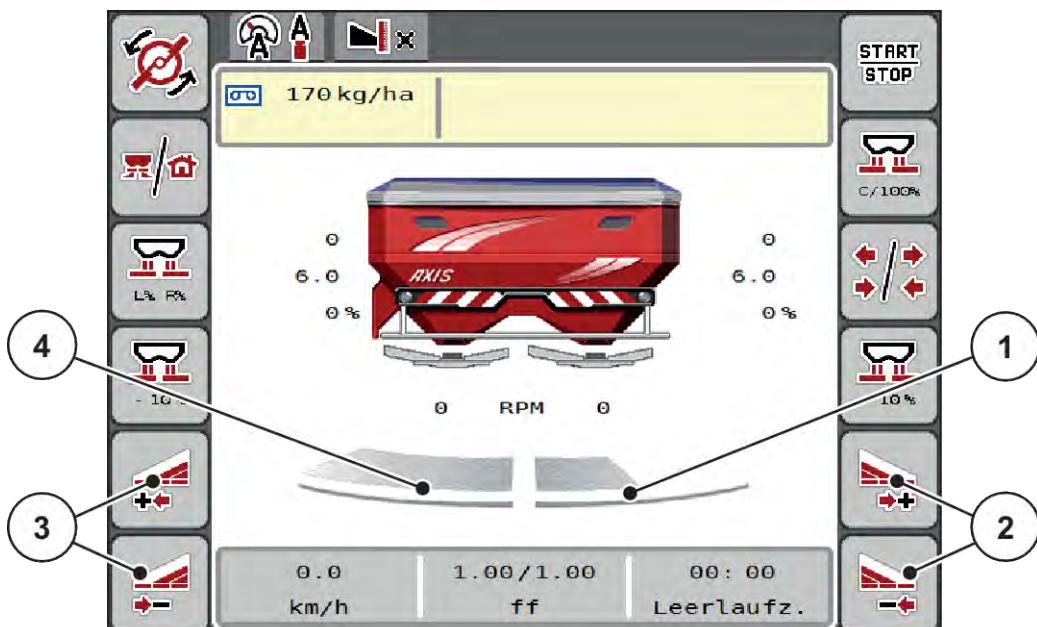


Рис. 38: Робочий екран: Секції штанги з 4 кроками

- | | |
|---|--|
| [1] Права сторона внесення зменшена до 2 кроків. | [3] Функціональні клавіші збільшення або зменшення ширини розкидання ліворуч |
| [2] Функціональні клавіші збільшення або зменшення ширини розкидання праворуч | [4] Ліва секція штанги розкидає добрива повністю на всій стороні. |



- З кожного боку можна поступово зменшувати або збільшувати робочу ширину.

- Натисніть функціональну клавішу Зменшити ширину розкидання ліворуч або Зменшити ширину розкидання праворуч.

Секцію штанги зі сторони розкидання буде зменшено на один ступінь.

- Натисніть функціональну клавішу Збільшити ширину розкидання ліворуч або Збільшити ширину розкидання праворуч.

Секцію штанги зі сторони розкидання буде збільшено на один ступінь.



Секції штанги поділені на ступені **непропорційно**. Функція допомоги при налаштуванні робочої ширини VariSpread встановлює робочу ширину автоматично.

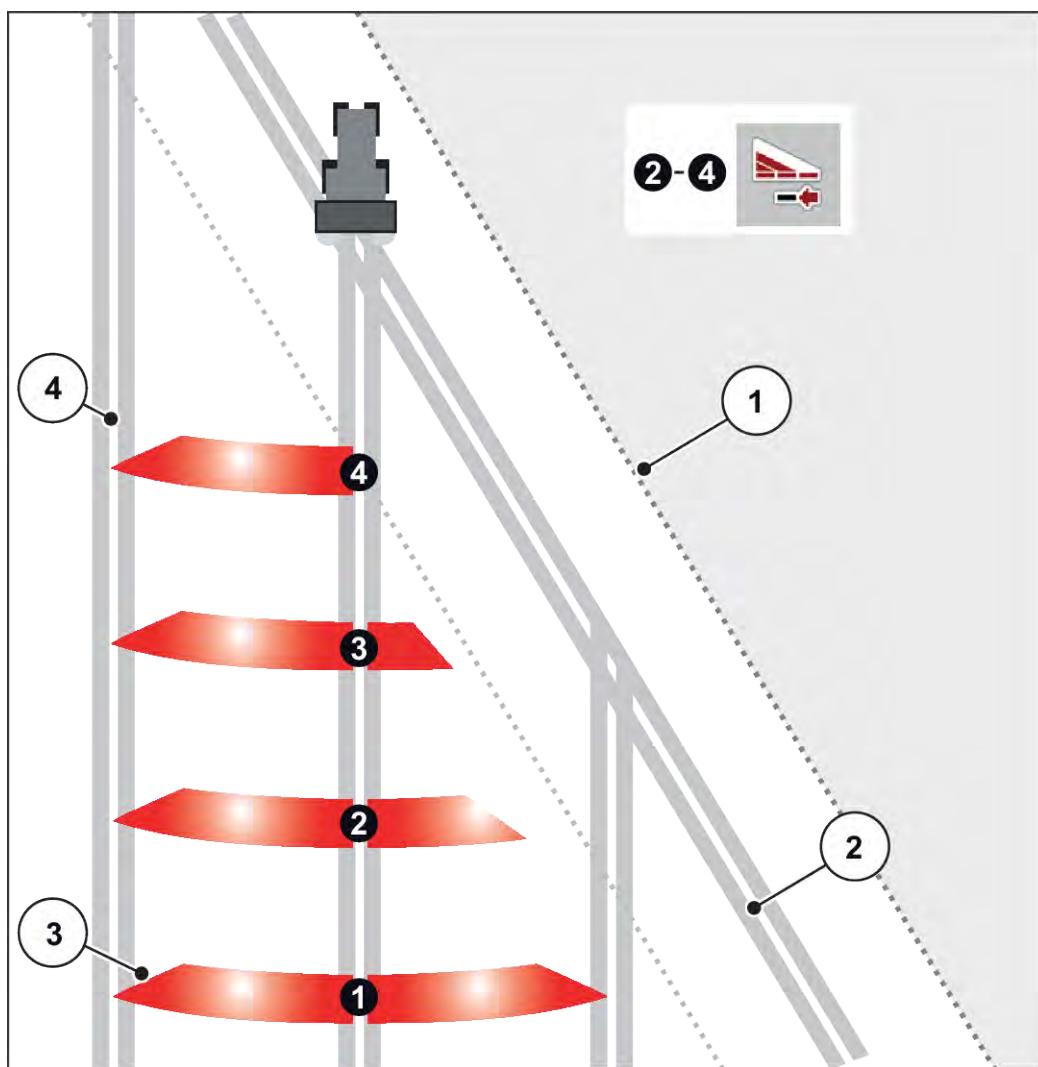


Рис. 39: Автоматичне керування робочою шириною

- | | |
|---|--------------------------------|
| [1] Край поля | [4] Технологічні колії на полі |
| [2] Технологічна колія поворотної смуги | |
| [3] Секції штанги 1 – 4: Зменшення робочої ширини на правій стороні | |

5.5.3 Внесення добрива зі зменшеними секціями штанги: Професійна технологія VariSpread

Добрива можна вносити за допомогою секцій штанги з однієї або обох сторін та таким чином коригувати загальну ширину розкидання відповідно до умов поля. Кожна сторона внесення плавно регулюється в автоматичному і ручному режимі.

- Натисніть клавішу перемикання між внесенням на межі поля і секціями штанги.



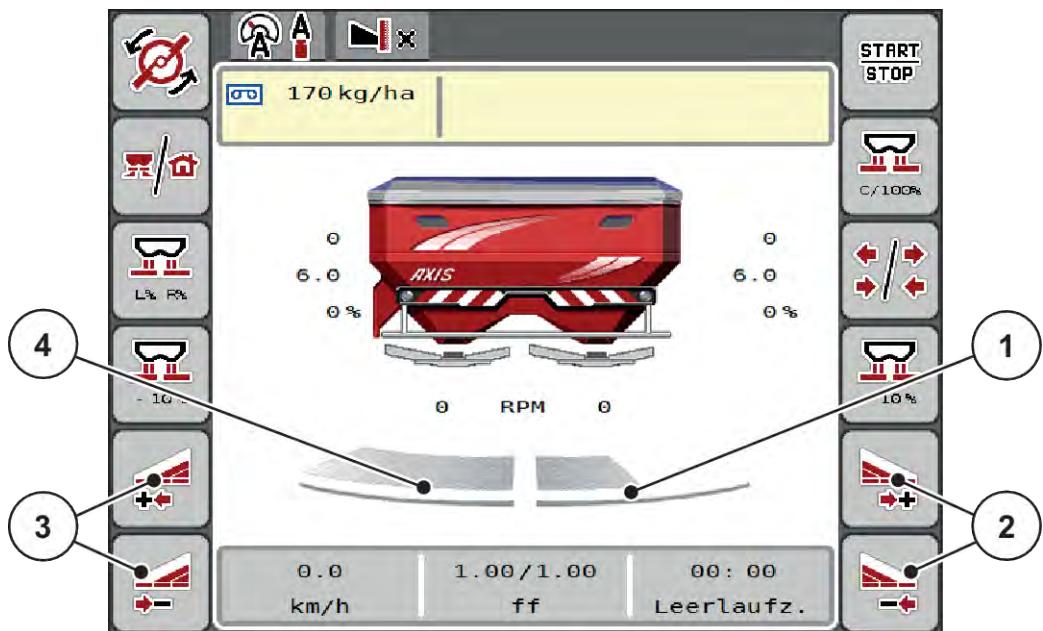


Рис. 40: Робочий екран: Безступінчасте керування робочою шириною

- [1] Права сторона внесення зменшена до декількох кроків.
- [2] Функціональні клавіші збільшення або зменшення ширини розкидання праворуч
- [3] Функціональні клавіші збільшення або зменшення ширини розкидання ліворуч
- [4] Ліва секція штанги розкидає добрива повністю на всій стороні.

- З кожного боку можна поступово зменшувати або збільшувати робочу ширину.
- Напрямок зміни робочої ширини — ззовні всередину і навпаки. Див..

Рис. 41 Автоматичне керування робочою шириною.

- ▶ Натисніть функціональну клавішу Зменшити ширину розкидання ліворуч або Зменшити ширину розкидання праворуч.
Секцію штанги зі сторони розкидання буде зменшено на один ступінь.
- ▶ Натисніть функціональну клавішу Збільшити ширину розкидання ліворуч або Збільшити ширину розкидання праворуч.
Секцію штанги зі сторони розкидання буде збільшено на один ступінь.

i Секції штанги поділені на ступені **непропорційно**. Функція допомоги при налаштуванні робочої ширини VariSpread встановлює робочу ширину автоматично.

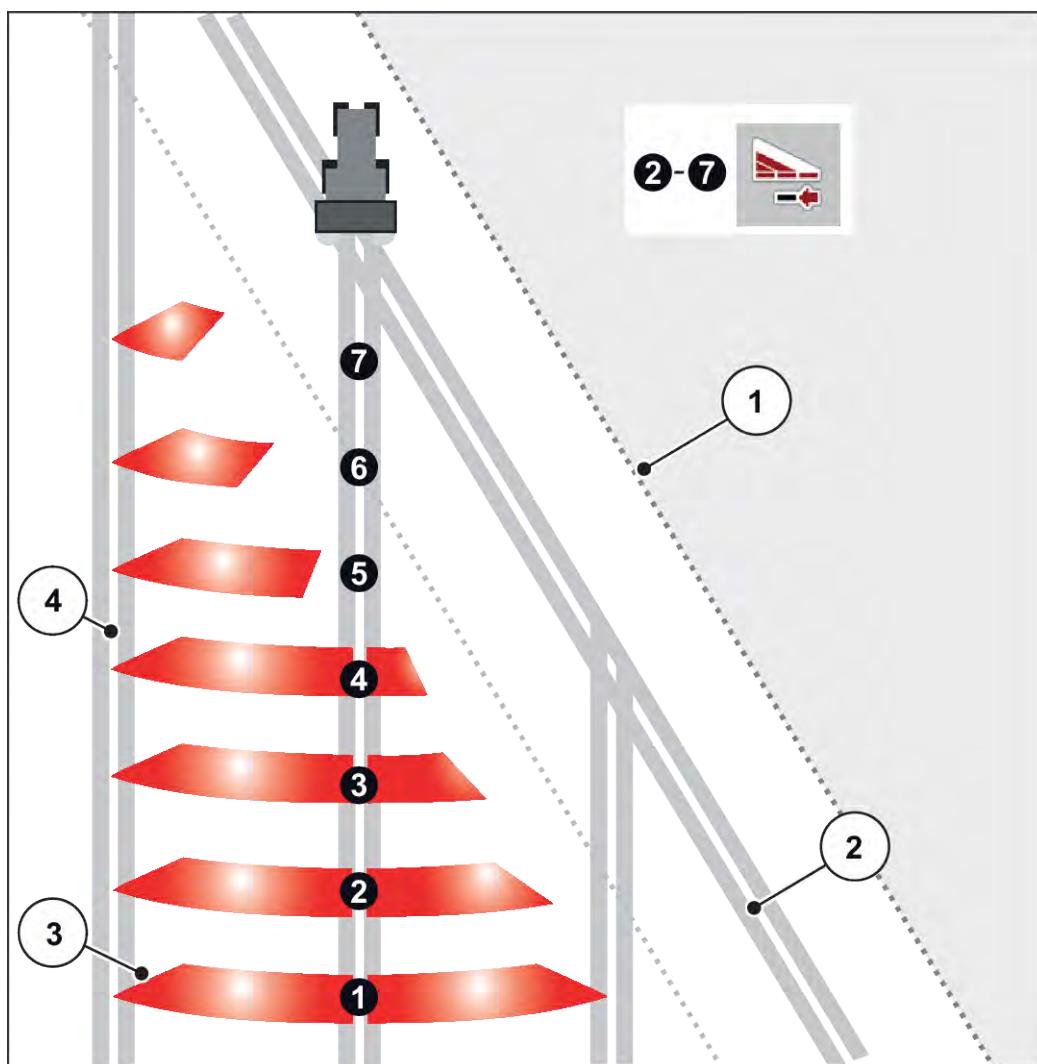


Рис. 41: Автоматичне керування робочою шириною

- | | |
|---|--|
| [1] Край поля | Секції штанги 5 – 7: подальше зменшення робочої ширини |
| [2] Технологічна колія поворотної смуги | |
| [3] Секції штанги 1 – 4: Зменшення робочої ширини на правій стороні | [4] Технологічні колії на полі |

5.5.4

Режим внесення добрива за допомогою секції штанги та у режимі розкидання на межі**■ VariSpread V8**

Під час режиму внесення ви можете змінювати секції штанги поступово та деактивувати внесення добрива на межі поля. На малюнку нижче показано робочий екран з активованим внесенням добрива на межі поля та активованою секцією штанги.

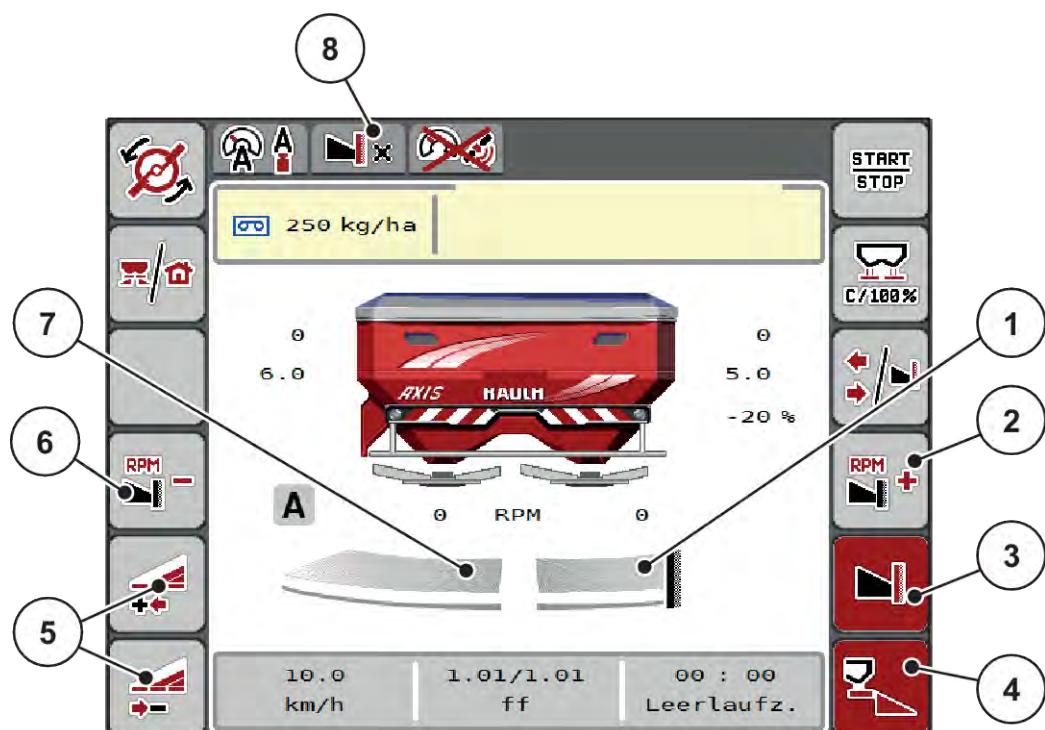


Рис. 42: Робочий екран: секція штанги ліворуч, сторона внесення добрива на межі праворуч

- | | |
|--|---|
| [1] Сторона розкидання праворуч у режимі внесення добрива на межі поля | [6] Зменшення частоти обертання розкиdalного диска на стороні внесення на межі поля |
| [2] Підвищення частоти обертання розкиdalного диска на стороні внесення на межі поля | [7] 4-ступенева секція штанги ліворуч з можливістю налаштування |
| [3] Активовано режим внесення на межі поля | [8] Поточний режим внесення на межі: «Межа». |
| [4] Сторона розкидання праворуч активована | |
| [5] Зменшення або збільшення величини секції штанги ліворуч | |

- Кількість внесення добрива ліворуч встановлена на повну робочу ширину.
- Функціональна клавіша **Внесення добрива на межі поля праворуч** натиснута, внесення добрива на межі активоване та кількість внесення зменшено на 20 %.
- Функціональна клавіша **Зменшити ширину розкидання ліворуч** для плавного зменшення секції штанги.
- Натисніть функціональну клавішу **C/100 %**. Ви одразу ж повертаєтесь до повної робочої ширини.
- Натисніть функціональну кнопку «Внесення добрива на межі поля праворуч», внесення добрива на межі поля буде деактивовано.



Функція внесення добрива на межі поля також можлива в автоматичному режимі з GPS-Control. Сторона внесення на межі поля завжди повинна управлятися вручну.

- Див.. 5.11 GPS-Control.

5.6

Внесення добрива в автоматичному режимі (АВТО км/ч + АВТО кг)



Режим експлуатації АВТО км/год + АВТО кг дозволяє безперервно регулювати витрату під час внесення. На основі цих даних через рівні проміжки часу здійснюється корекція регулювання потоку матеріалу. Таким чином можна досягнути оптимального дозування добрив.



Режим експлуатації АВТО км/год + АВТО кг за замовчуванням вибрано на заводі-виробнику.

Передумова для внесення добрива:

- Режим експлуатації АВТО км/год + АВТО кг активний (див. 4.5.1 Режим експлуатації «АВТО/ВРУЧНУ»).
- Визначено налаштування добрива:
 - Кількість добрива (кг/га)
 - Робоча ширина (м)
 - Розкиdalnyyj disk
 - Нормальна частота обертання (об/хв)
- Наповніть бак добривом.

! УВАГА!

Небезпека через викид добрив

Викид добрив може призвести до тяжких травм.

- Перед включенням розкиdalnyx diskiv виведіть всіх людей із зони розкидання машини.

Лише AXIS-M:



Запускати або зупиняти редуктор **тільки при низькій частоті обертання валу відбору потужності..**



- ▶ **Тільки AXIS-H:** Натисніть **Запуску розкиdalьних дисків.**
- ▶ Квітуйте попереджуvalьне повідомлення натисканням клавіші Enter. Див.. 6.1 Значення попереджуvalьних повідомлень.

З'явиться форма Вимірювання на холостому ході.

Автоматично запуститься Вимірювання на холостому ході. Див.. 5.7 Вимірювання на холостому ході.



- ▶ Натисніть клавішу Старт/стоп.

Розпочнеться процес внесення добрива.



Рекомендується залишити індикацію коефіцієнта текучості на робочому екрані (див. 2.2.2 Поля індикації), щоб контролювати регулювання потоку матеріалу під час внесення добрив.



При виникненні проблем з регулюванням коефіцієнта текучості (засмічення і т. д.) після усунення несправності в положенні зупинки перейдіть в меню «Налаштування добрива» і введіть коефіцієнт текучості 1,0.

Скидання коефіцієнта текучості

Якщо коефіцієнт плинності впав нижче мінімального значення (0,4 або 0,2), то з'являється попереджуvalьне повідомлення № 47 або 48. Див.. 6.1 Значення попереджуvalьних повідомлень.

5.7 Вимірювання на холостому ході

5.7.1 Автоматичне вимірювання на холостому ході

Щоб досягти високої точності регулювання, система регулювання EMC повинна через однакові проміжки часу вимірювати і зберігати значення тиску холостого ходу.

Вимірювання на холостому ході для визначення тиску холостого ходу починається при перезавантаженні системи.

Крім того, вимірювання на холостому ході запускається автоматично при наступних умовах:

- Минув певний час з моменту останнього вимірювання на холостому ході.
- Були зроблені зміни в меню «Параметри для внесення добрива» (частота обертання, тип розкиdalного диска).

В процесі вимірювання на холостому ході з'являється наступне вікно.



Рис. 43: Індикація попереджуvalного повідомлення вимірювання на холостому ході

При першому запуску розкиdalного диска система керування машиною налаштовує момент холостого ходу системи. Див.. 6.1 Значення попереджуvalних повідомлень.



Якщо попереджуvalне повідомлення з'являється знову і знову, незважаючи на те, що трансмісійне масло тепле:

- Порівняйте встановлений розкиdalний диск з типом, введеним в меню Параметри добрива. При необхідності, відкоригуйте тип.
- Перевірте міцність кріплення розкиdalного диска. Підтягніть ковпачкову гайку.
- Перевірте розкиdalний диск на наявність пошкоджень. Замініть розкиdalний диск.

По завершенні вимірювання на холостому ході система керування машиною встановлює індикацію часу холостого ходу на робочому екрані на 19: 59 хвилини.

- Натисніть клавішу **Старт/стоп**.

Розпочнеться процес внесення добрива.



Вимірювання на холостому ході виконується у фоновому режимі навіть при закритих заслінках дозатора. Однак на дисплеї не з'являється маска.

Після закінчення даного часу холостого ходу автоматично запускається повторне вимірювання на холостому ході.

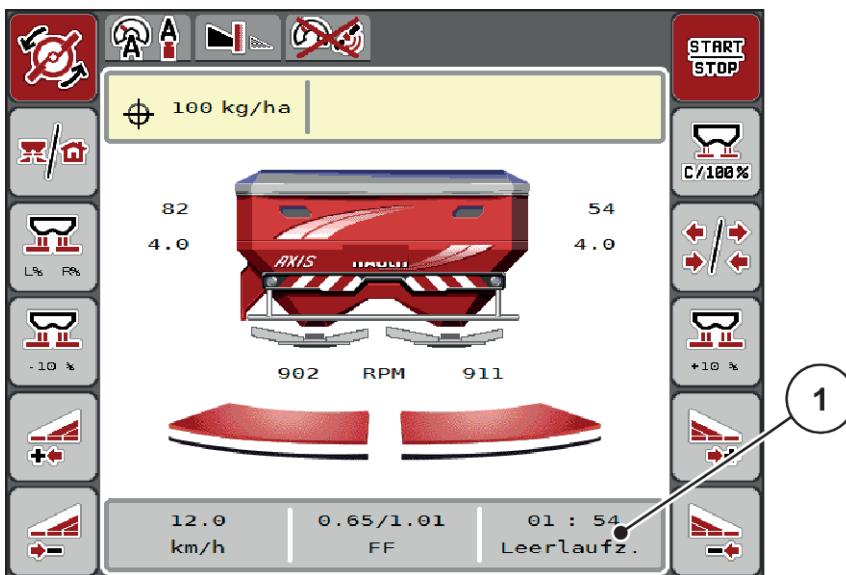


Рис. 44: Індикація вимірювання на холостому ході на робочому екрані

- [1] Час, що залишився до наступного
вимірювання на холостому ході



При зниженні частоті обертання розкиdalного диска виконати вимірювання на холостому ході неможливо, якщо активований режим внесення на межі або скорочені секції штанги!



При закритих заслінках вимірювання на холостому ході виконується безперервно у фоновому режимі (без попереджувальних повідомлень)!



В процесі вимірювання на холостому ході не знижуйте частоту обертання двигуна на поворотних смугах!

Температура трактора і гіdraulічного контуру повинна бути на робочому рівні!

5.7.2 Вимірювання на холостому ході вручну

За умови незвичного змінення коефіцієнта текучості вимірювання на холостому ході слід розпочати вручну.

- Натисніть в головному меню клавішу вимірювання на холостому ході.

Розпочинається ручне вимірювання на холостому ході.



5.8 Внесення добрива в режимі експлуатації «АВТО км/год»



Цей режим – стандартний на машинах без системи зважування.



У цьому режимі можна зменшувати норму внесення аж до 1 кг/га.

Передумова для внесення добрива:

- Активний режим АВТО км/год (див. 4.5.1 Режим експлуатації «АВТО/ВРУЧНУ»).
- Визначено налаштування добрива:
 - Кількість добрива (кг/га),
 - Робоча ширина (м)
 - Розкиdalnyй диск
 - Нормальна частота обертання (об/хв)
- Наповніть бункер добривом.



Для досягнення оптимального результату внесення добрива в режимі АВТО км/год перед початком робіт необхідно встановити норму внесення.

- Проведіть установку норми внесення для визначення коефіцієнта текучості або виберіть коефіцієнт текучості з таблиці дозування добрив і введіть його вручну.

УВАГА!

Небезпека через викид добрив

Викид добрив може призвести до тяжких травм.

- Перед включенням розкиdalnykh diskiv виведіть всіх людей із зони розкидання машини.



- Тільки AXIS-H: Натисніть Запуск розкиdalnykh diskiv.



- Натисніть клавішу "Пуск/Стоп".

Розпочнеться процес внесення добрива.

5.9 Внесення добрива в режимі експлуатації «ВРУЧНУ км/год»



Режим експлуатації «ВРУЧНУ км/год» використовується у випадку відсутності сигналу швидкості.

- ▶ Виберіть меню Параметри маш. > Режим АВТО/ВРУЧНУ.
- ▶ Виберіть пункт меню ВРУЧНУ км/год.
На дисплей відобразиться вікно для введення Швидкість.
- ▶ Введіть значення для швидкості руху під час внесення добрив.
- ▶ Натисніть клавішу ОК.
- ▶ Установіть параметри для внесення добрива:
 - ▷ Кількість добрива (кг/га)
 - ▷ Робоча ширина (м)
- ▶ Бак наповнений добривом.



Для досягнення оптимального результату внесення добрива в режимі експлуатації «ВРУЧНУ км/год» необхідно перед початком робіт установити норму внесення.

- ▶ Проведіть установку норми внесення для визначення коефіцієнта текучості або виберіть коефіцієнт текучості з таблиці дозування добрив і введіть його вручну.

- ▶ **Тільки AXIS-H:** Натисніть **Запуску розкиdalьних дисків.**



- ▶ Натисніть клавішу Старт/стоп.

Розпочнеться процес внесення добрива.



Під час внесення добрива обов'язково дотримуйтеся встановленої швидкості.



5.10 Внесення добрива в режимі експлуатації «Регулювання ВРУЧНУ»

У режимі експлуатації ВРУЧНУ шкала під час внесення добрива можна вручну змінювати ступінь відкриття заслінки дозатора.

Ручний режим використовується тільки в наведених нижче випадках:

- відсутній сигнал швидкості (відсутній або пошкоджений радар або датчик колеса)
- внесення засобу проти равликів і слимаків або дрібнозернистого посівного матеріалу

Режим експлуатації ВРУЧНУ шкала добре підходить для внесення засобу проти равликів і слимаків або дрібнозернистого посівного матеріалу, оскільки автоматичне регулювання потоку матеріалу не може бути активовано через невелику втрату ваги.



Для рівномірного внесення матеріалу в ручному режимі слід обов'язково працювати з постійною швидкістю руху.

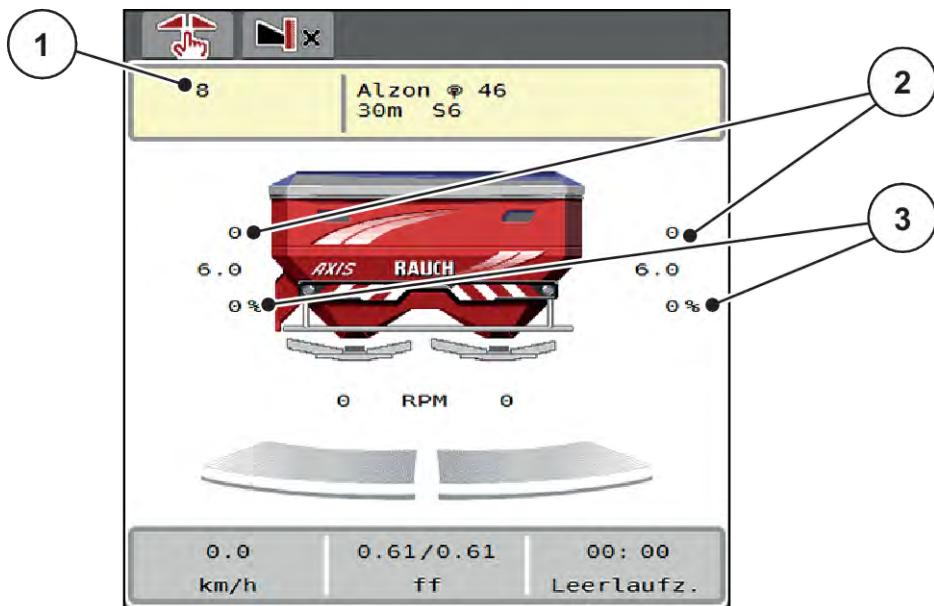


Рис. 45: Робочий екран «Регулювання ВРУЧНУ»

- | | |
|--|---|
| [1] Відображення встановленого значення положення заслінки дозатора згідно зі шкалою | [2] Відображення поточного положення заслінки дозатора згідно зі шкалою |
| | [3] Змінення кількості внесення добрив |

- Виберіть меню Параметри маш. > Режим АВТО/ВРУЧНУ.
 - Виберіть пункт меню ВРУЧНУ шкала.
- На дисплеї відобразиться вікно Відкриття заслінки.*
- Введіть значення за шкалою для відкриття заслінки дозатора.
 - Натисніть клавішу ОК.
 - Перейти до робочого екрану.
- **Тільки AXIS-H:** Натисніть Запуску розкиdalьних дисків.
 - Натисніть клавішу Старт/стоп.
- Розпочнеться процес внесення добрива.*





- Щоб змінити ступінь відкриття заслінки дозатора, натисніть на функціональну клавішу ВРУЧНУ+ або ВРУЧНУ-.
- ▷ L% R% для вибору сторони відкриття заслінки дозатора
- ▷ MAN+ для збільшення ступеня відкриття заслінки дозатора або
- ▷ MAN- для зменшення ступеня відкриття заслінки дозатора.



Для досягнення оптимального результату внесення добрива в ручному режимі рекомендується використовувати для ступеня відкриття заслінки дозатора та швидкості руху значення з таблиці дозування.

5.11 GPS-Control



Система керування машиною сумісна з терміналом ISOBUS з функцією SectionControl. Обидва пристрої обмінюються різними даними, що дає змогу автоматизувати ввімкнення.

Термінал ISOBUS з функцією SectionControl передає в систему керування машиною задані значення відкриття і закриття заслінок дозатора.

Символ **A** поруч зі смugoю точного внесення добрива означає, що активовано автоматичну функцію. Термінал ISOBUS з функцією SectionControl відкриває та закриває окремі секції штанги, залежно від положення в полі. Внесення добрива розпочинається тільки після натиснення клавіші **Пуск/стоп**.

! УВАГА!

Небезпека травмування під час розкидання добрива

Функція SectionControl автоматично запускає режим внесення добрива без попереднього попередження.

Під час розкидання добрива виникає небезпека травмування очей і слизової оболонки носа.

Крім цього, існує небезпека посковзнутися.

- Під час внесення добрива слідкуйте, щоб у небезпечній зоні нікого не було.

Під час внесення добрива ви можете в будь-який момент закрити **одну або кілька секцій штанги**. При повторному перемиканні секцій штанги в автоматичний режим буде прийнято останній призначений стан.

Якщо ви перейдете в терміналі ISOBUS з функцією SectionControl з автоматичного режиму на ручний, система керування машини закриє заслінки дозатора.



Для використання функцій **GPS-Control** системи керування машиною необхідно активувати налаштування GPS-Control в меню Параметри маш.!

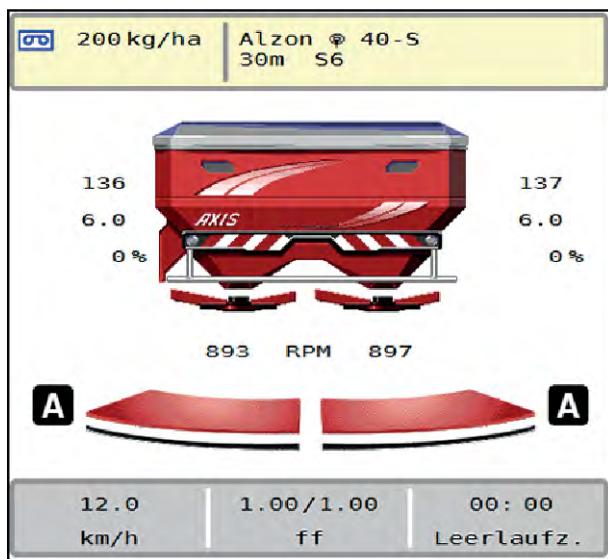


Рис. 46: Відображення режиму внесення добрива на робочому екрані з функцією GPS Control

Функція **OptiPoint** розраховує оптимальні точки ввімкнення та вимкнення для внесення добрива на поворотних смугах відповідно до параметрів системи керування машиною, див. 4.4.10 *Розрахунок OptiPoint*.



Для правильного налаштування функції OptiPoint вкажіть правильне значення ширини для добрива, яке ви використовуєте. Значення ширини див. у таблиці дозування добрив вашої машини.

Див.. 4.4.10 *Розрахунок OptiPoint*.

■ **Відступ увімк. (м)**

Параметр Відстань увімк. (м) позначає відступ увімкнення [A] відносно межі поля [C]. У цьому положенні на полі відкриваються заслінки дозатора. Цей відступ залежить від сорту добрива та забезпечує оптимальний відступ увімкнення для оптимізованого розподілення добрив.

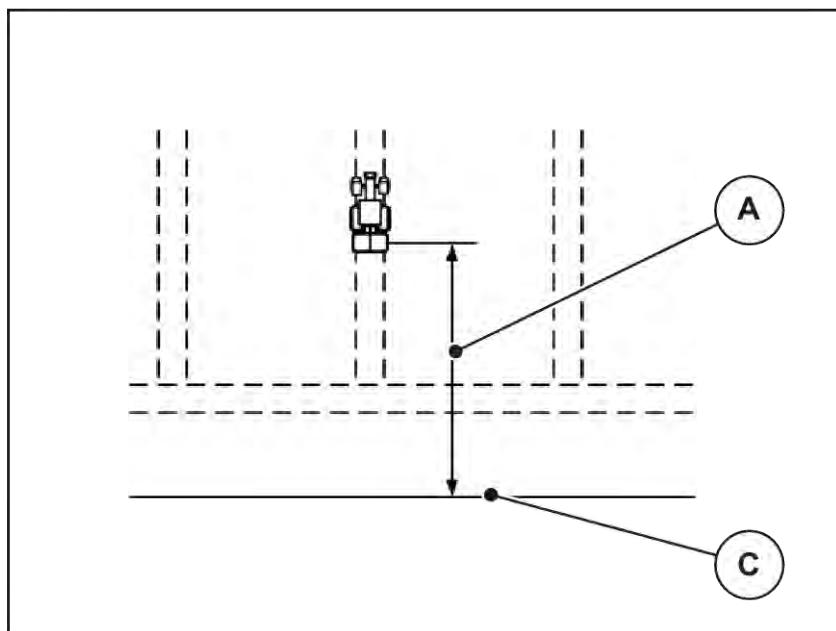


Рис. 47: «Відступ увімк.» (відносно межі поля)

A Відступ увімкнення

C Межа поля

Для змінення положення ввімкнення на полі необхідно відкоригувати значення Відстань увімк. (м).

- Зменшення значення відступу означає, що положення ввімкнення зміщується до межі поля.
- Збільшення значення означає, що положення ввімкнення переміщується до середини поля.

■ **Відступ вимк. (м)**

Параметр Відстань вимк. (м) позначає відступ вимкнення [B] відносно межі поля [C]. У цьому положенні на полі відкриваються заслінки дозатора.

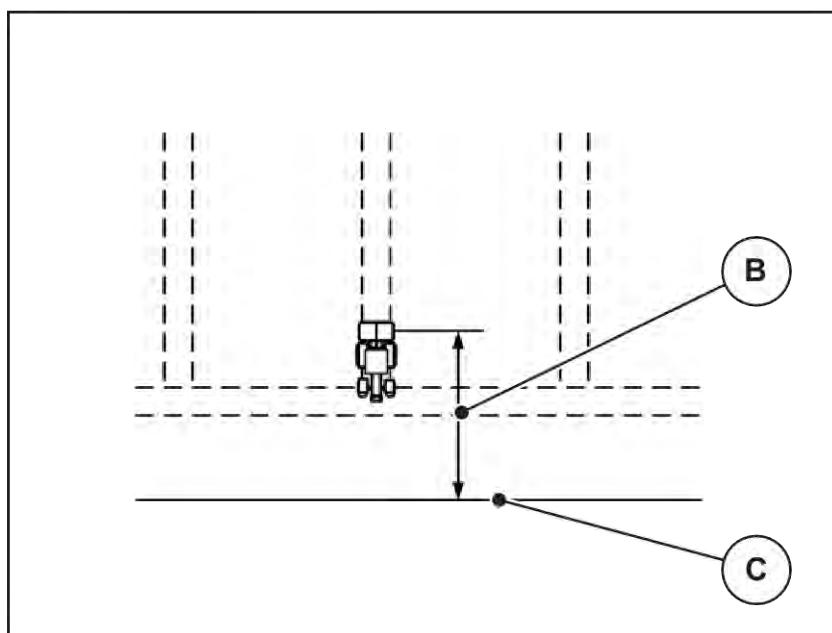


Рис. 48: «Відступ вимк.» (відносно межі поля)

В Відступ вимкнення

С Межа поля

Для змінення положення вимкнення необхідно відкоригувати значення Відстань вимк. (м).

- Зменшення значення відступу означає, що положення вимкнення зміщується до межі поля.
- Збільшення значення означає, що положення вимкнення переміщується до середини поля.

Якщо потрібно розвернутися в технологічній колії поворотної смуги, установіть більше значення Відстань вимк. (м). При цьому корегування має бути мінімальним, щоб заслінки дозатора закрилися, коли трактор поверне в технологічну колію поворотної смуги. Корегування значення відступу може стати причиною недостатнього внесення добрива поблизу місць вимкнення на полі.

6 Попереджуvalьні повідомлення та можливі причини

6.1 Значення попереджуvalьних повідомлень

На дисплеї терміналу ISOBUS можуть відображатися різні попереджуvalьні повідомлення.

№	Повідомлення на дисплеї	Значення та можлива причина
1	Помилка дозатора, зупиніть роботу!	Двигун дозатора не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> Блокування Відсутнє зворотне повідомлення про положення
2	Максимально можливий ступінь відкриття! Швидкість або доза занадто високі	Повідомлення про несправність заслінки дозатора <ul style="list-style-type: none"> Досягнуто максимального ступеня відкриття заслінки дозатора. Установлена доза (+/- кількість) перевищує максимально можливий ступінь відкриття заслінки дозатора.
3	Коефіцієнт текучості за межами допустимого діапазону	Коефіцієнт текучості має знаходитися в діапазоні 0,40 – 1,90. <ul style="list-style-type: none"> Заново розрахований або введений коефіцієнт текучості перевищує допустимі межі.
4	Лівий бункер порожній!	На лівому датчику рівня заповнення відображається повідомлення «Порожній». <ul style="list-style-type: none"> Лівий бак порожній.
5	Правий бункер порожній!	На правому датчику рівня заповнення відображається повідомлення «Порожній». <ul style="list-style-type: none"> Правий бак порожній.
14	Помилка – переміщення TELIMAT	Попереджуvalьне повідомлення про несправність датчика TELIMAT Це повідомлення про помилку з'являється, якщо протягом 5 секунд не вдається визначити стан пристрою TELIMAT.
15	Пам'ять заповнена, треба видалити котрусь приватну таблицю	У пам'яті таблиць дозування добрив може зберігатися не більше 30 сортів добрив.

№	Повідомлення на дисплеї	Значення та можлива причина
16	Переміщення в точку подачі; так = запуск	Запит підтвердження перед автоматичним переміщенням точки подачі <ul style="list-style-type: none"> • Налаштування точки подачі в меню Параметри добрива • Швидке розвантаження
17	Помилка – переміщення точки подачі	Приводний механізм для переміщення точки подачі не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> • Несправність, наприклад, на джерелі живлення • Відсутнє зворотне повідомлення про положення
18	Помилка – переміщення точки подачі	Приводний механізм для переміщення точки подачі не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> • Блокування • Відсутнє зворотне повідомлення про положення • Встановлення норми внесення добрива
19	Пошкодження – переміщення точки подачі	Приводний механізм для переміщення точки подачі не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> • Відсутнє зворотне повідомлення про положення
20	Помилка абонента шини LIN:	Виникла проблема під час обміну даними <ul style="list-style-type: none"> • Кабель несправний • Штекерний роз'єм від'єднаний
21	Розкидач перевантажений!	Тільки для вагових розкидачів: Розкидач перевантажений. <ul style="list-style-type: none"> • Забагато добрива в бункері
22	Невідомий стан – зупинення функції	Проблема при обміні даними з терміналом <ul style="list-style-type: none"> • Можлива помилка програмного забезпечення

№	Повідомлення на дисплеї	Значення та можлива причина
23	Помилка – переміщення TELIMAT	Приводний механізм для переміщення пристрою TELIMAT не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> • Блоکування • Відсутнє зворотне повідомлення про положення
24	Пошкодження – переміщення TELIMAT	Пошкодження сервоциліндра пристрою TELIMAT
25	Активуйте запуск розкиdalного диска: ENTER	
26	Розкиdalний диск обертається без активації	Гіdraulічний клапан несправний або переключений в ручний режим
27	Розкиdalний диск обертається без активації	Гіdraulічний клапан несправний або переключений в ручний режим
28	Не вдалося запустити розкиdalний диск. Деактивація запуску розкиdalного диска	Розкиdalні диски не обертаються. <ul style="list-style-type: none"> • Блоکування • Відсутнє зворотне повідомлення про положення
29	Двигун мішалки перевантажений	Мішалка заблокована. <ul style="list-style-type: none"> • Блоکування • Підключення несправне
30	Перш ніж відкривати заслінку дозатора, треба запустити розкиdalні диски	Правильне управління програмним забезпеченням <ul style="list-style-type: none"> • Запуск розкиdalних дисків • Відкриття заслінки дозатора
31	Для розрахунку EMC потрібно виконати вимірювання на холостому ході.	Попереджуvalьне повідомлення перед вимірюванням на холостому ході <ul style="list-style-type: none"> • Активація запуску розкиdalного диска.
32	Зовнішні деталі можуть рухатися. Небезпека защемлення й порізів! - Подбайте, щоб у небезпечній зоні нікого не було. - Див. посібник з експлуатації. Для підтвердження натисніть ENTER	Під час увімкнення системи керування машини її деталі можуть несподівано почати рухатися. <ul style="list-style-type: none"> • Тільки після усунення можливих небезпек виконайте інструкції, відображені на робочому екрані.

№	Повідомлення на дисплеї	Значення та можлива причина
33	Зупиніть розкиdalний диск і закрійте заслінку дозатора	Перехід в розділ меню Система/тестування можливий тільки після деактивації режиму внесення добрива. <ul style="list-style-type: none"> • Зупиніть розкиdalні диски. • Закрійте заслінку дозатора.
45	Помилка датчиків M-EMC. Регулювання EMC деактивоване!	Датчик не посилає більше сигнал. <ul style="list-style-type: none"> • Пошкодження кабелю • Датчик несправний
46	Помилка обертів розкидання. Оберти розкидання мають бути в межах 450...650 об/хв!	Частота обертання валу відбору потужності знаходяться за межами діапазону функції M EMC.
47	Помилка дозування ліворуч, бункер порожній, випуск заблокований!	<ul style="list-style-type: none"> • Порожній бак • Випускний отвір заблоковано
48	Помилка дозування праворуч. Бункер порожній, випуск заблокований!	<ul style="list-style-type: none"> • Порожній бак • Випускний отвір заблоковано
49	Недостовірний результат вимірювання на холостому ході. Регулювання EMC деактивоване!	<ul style="list-style-type: none"> • Датчик несправний • Передатні механізми несправні
50	Вимірювання на холостому ході неможливе. Регулювання EMC деактивоване!	Частота обертання валу відбору потужності тривало нестабільна
52	Помилка брезенту	Не вдалося досягти потрібної позиції брезенту. <ul style="list-style-type: none"> • Блокування • Приводний механізм несправний
53	Пошкодження брезенту	Приводний механізм брезенту не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> • Блокування • Приводний механізм несправний
57	Помилка брезенту	Приводний механізм брезенту не може досягнути встановленого значення. <ul style="list-style-type: none"> • Блокування • Відсутнє зворотне повідомлення про положення

№	Повідомлення на дисплеї	Значення та можлива причина
71	Не вдалося досягти потрібної частоти обертання диска.	Частота обертання розкиdalного диска знаходитьться за межами заданого діапазону в 5 %. <ul style="list-style-type: none"> • Проблема в системі маслопостачання • Затиснута пружина клапана пропорційного регулювання.
72	Помилка SpreadLight	Живлення занадто велике; фари робочого освітлення вимикаються.
73	Помилка SpreadLight	Перевантаження
74	Несправність SpreadLight	Помилка підключення <ul style="list-style-type: none"> • Кабель несправний • Штекерний роз'єм від'єднаний
82	Тип машини змінився. Необхідно перезапустити машину. Можлива помилка внесення. Потрібне нове калібрування!	Режими експлуатації не сумісні з певними типами машин <ul style="list-style-type: none"> ▶ Перезапустіть систему керування машиною при зміні типу машини. ▶ Виконати налаштування машини. ▶ Завантажити таблиці дозування добрив для типу машини.
88	Помилка датчика обертів розкиdalного диска	Не вдалося визначити частоту обертання розкиdalних дисків <ul style="list-style-type: none"> • Пошкодження кабелю • Датчик несправний
89	Зависокі оберти розкиdalного диска	Сигналізація датчика розкиdalних дисків <ul style="list-style-type: none"> • Досягнута максимальна частота обертання. • Задана частота обертання перевищує максимально допустиме значення.
90	Зупинення AXMAT	Функція AXMAT автоматично деактивована і більше не регулює. <ul style="list-style-type: none"> • Більше 2 датчиків повідомляють про помилку. • Помилка зв'язку

№	Повідомлення на дисплеї	Значення та можлива причина
93	Для розкиdalного диска цього типу потрібно переобладнати пристрій TELIMAT. Див. інструкцію з монтажу!	<p>Встановлено розкиdalний диск S1, а машина оснащена пристроєм TELIMAT.</p> <p>Можлива помилка внесення добрива під час розкидання межею поля</p> <ul style="list-style-type: none"> Для розкиdalного диска цього типу потрібно переобладнати пристрій TELIMAT.

6.2 Несправність/сигналізація

Попереджуvalьне повідомлення з червоною рамкою відображається на дисплеї разом зі знаком попередження.

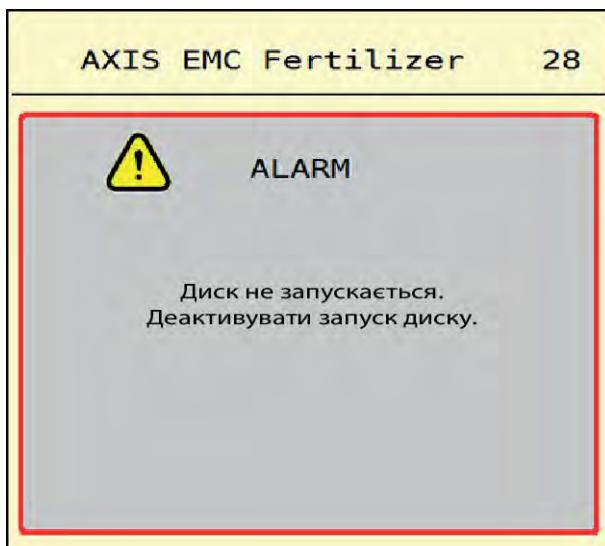


Рис. 49: Попереджуvalьне повідомлення (приклад)

6.2.1 Підтвердження попереджуvalьного повідомлення

Підтвердження попереджуvalьного повідомлення:

- Усуньте причину попереджуvalьного повідомлення.

Дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації розкидача мінеральних добрив. Див. також 6.1 Значення попереджуvalьних повідомлень.

- ACK Натисніть .

i Способи квітування попереджуvalьних повідомлень можуть відрізнятися в залежності від моделі терміналу ISOBUS.

Інші повідомлення в жовтій рамці квітуються за допомогою різних клавіш:

- Enter
- Пуск/стоп

Дотримуйтесь інструкцій, відображеніх на екрані.

7 Спеціальне обладнання

Зображення	Назва
	Датчик рівня заповнення
	Джойстик CCI A3
	Модуль WLAN

Гарантія та її забезпечення

Пристрої компанії RAUCH ретельно виготовляються за сучасними технологіями виробництва та проходять при цьому численні перевірки.

Тому компанія RAUCH надає гарантію терміном 12 місяців, якщо виконуються наведені нижче умови.

- Термін гарантії розпочинається із дня придбання пристрою.
- Гарантія поширюється на пошкодження матеріалу та виробничий брак. За продукцію інших виробників (гіdraulіка, електроніка) ми несемо відповідальність тільки в рамках гарантії відповідного виробника. Протягом гарантійного терміну пошкодження матеріалу та виробничий брак усуваються безкоштовно шляхом заміни або усунення дефектів відповідних деталей. Інші права, наприклад, право на розірвання договору купівлі-продажу через дефект придбаного товару, вимоги щодо зниження ціни або відшкодування збитків, які виникили не в самому предметі постачання, категорично виключаються. Гарантійні послуги надаються спеціалізованими майстернями, представництвом заводу компанії RAUCH або власне заводом.
- В обсяг гарантії не входять наслідки природного зношування, забруднення, корозії та всі дефекти, які виникили внаслідок неправильного обслуговування, а також зовнішнього впливу. У випадку виконання ремонту власними зусиллями або змінення оригінального стану дія гарантії зупиняється. Вимога щодо відшкодування збитків втрачає свою силу, якщо було використано неоригінальні запчастини RAUCH. Тому дотримуйтесь вказівок, наведених у посібнику з експлуатації. У випадку виникнення будь-яких сумнівів зверніться до представництва нашого заводу або безпосередньо до заводу. Гарантійні вимоги надсилаються на завод не пізніше ніж протягом 30 днів після виникнення збитків. Необхідно вказати дату придбання та номер машини. Ремонтні роботи, на які має надаватися гарантія, можуть виконуватися спеціалізованою майстернею тільки після узгодження з компанією RAUCH або її офіційним представництвом. Виконання робіт протягом гарантійного терміну не забезпечує його подовження. Пошкодження під час транспортування не вважається виробничим браком, тому не входить в обов'язок виробника надавати гарантію.
- Вимоги щодо відшкодування збитків, які виникили не на пристроях компанії RAUCH, не приймаються. Також виробник не несе відповідальність за непрямі збитки, нанесені в результаті неправильного внесення добрива. Самовільне змінення конструкції пристройів компанії RAUCH може привести до виникнення непрямих збитків і зняття відповідальності постачальника за цю шкоду. У випадку навмисної дії або недбалості власника чи керівного службовця, а також у тих випадках, коли відповідно до закону про відповідальність за якість виробленої продукції у випадку наявності дефектів предмету постачання приймається відповідальність за нанесення збитків особам і матеріальної шкоди предметам, які використовуються приватно, правило зняття відповідальності постачальника недійсне. Воно також недійсне за умови відсутності спеціально заявлених властивостей, якщо таке запевнення здійснено з метою захистити замовника у випадку виникнення збитків не в самому предметі постачання.

RAUCH Streutabellen
RAUCH Fertilizer Chart
Tableaux d'épandage RAUCH
Tabele wysiewu RAUCH
RAUCH Strooitabellen
RAUCH Tabella di spargimento
RAUCH Spredetabellen
RAUCH Levitystaulukot
RAUCH Spridningstabellen
RAUCH Tablas de abonado



<http://www.rauch-community.de/streutabelle/>



RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH

Landstraße 14 · D-76547 Sinzheim

Victoria-Boulevard E200 · D-77836 Rheinmünster



info@rauch.de · www.rauch.de

Phone +49 (0) 7221/985-0

Fax +49 (0) 7221/985-200